



Elektroservice A/S

Aut. Elektroentreprenør
Aut. Teleinstallatør

Industrivn. 4 B
Tlf 71 53 06 10 6517 Kristiansund

Egil Handal



Anleggsadresse: Fritidsbolig TORVIKBUKT 6639 TORVIKBUKT	Utskriftsdato: 23.06.2015	Tilsynsingeniør: MAGNE NASVIK	Kontrolltype: Periodisk
Kunde: SVERRE OVESEN JUULENGA 31 6516 KRISTIANSUND N	Målernr: 24629	Telefon: 71213628 93016315	Kontrolldato / Avtaledato: 12.06.2015
	Anleggsnr: 635500025 001	E-post: magne.nasvik@istad.no	Rapportnr: 77031

Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll.

Til utførende elektroinstallatør: Bekreftelse på utført rapport oversendes på e-post til magne.nasvik@istad.no. Rettingsarbeidet skal beskrives slik det er utført punkt for punkt.

Det ble under kontrollen funnet følgende feil og mangler:

INNTAKSBOKS

1. Bunnskruer var defekte / for store, Jf. FEL § 23, Bunnskruer/bunnkontakten i høyre inntakssikring var løsnet/defekt

(25A) Nye bunnskruer montert.

SIKRINGSBOKS

2. Bunnskruer var defekte / for store, Jf. FEL § 23, En bunnskruer (16A) i komfyrkursen var defekt

Bunnskruer byttet.

INNTAK (UTVENDIG)

3. Inntaksledningene hadde mangelfull isolasjon, Jf. FEL § 20, Isolasjonen på inntaksledningene var defekt

Nye inntakstamper montert

SOVEROM VEST

4. Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet, Jf. FEL § 28, PR-kabel var ikke betryggende festet.

Kabel festet.

5. Anlegget var provisorisk og oppfylte ikke forskriftens sikkerhetskrav. Jf. FEL § 10, Det var lagt opp en lampettledning til stikkontakt. Egnert kabel med tilstrekkelig tverrsnitt må legges opp.

SOVEROM ØST

PR kabel lagt.

6. Anlegget var provisorisk og oppfylte ikke forskriftens sikkerhetskrav. Jf. FEL § 10, Det var lagt opp lampettledning mellom stikkontakter. Egnert kabel med tilstrekkelig tverrsnitt må legges opp. Åpent forlagt PN ledninger fra koblingsboks ved kommode må skiftes til kabel av egnert type.

PR kabel lagt.

JORDING

7. Utjevningsforbindelse til hovedvannledning manglet, Jf. FEL § 19, Utjevningsforbindelsen til hovedvannledningen ble ikke funnet.
8. Tilkopling/skjøting av jordledningen/beskyttelsesleder var ikke tilfredsstillende utført, Jf. FEL § 19, En jordleder var provisorisk tilkoblet hovedjordleder utvendig ved grunnmuren. Godkjent klemme må nyttes.

Utjevning til hovedvann lagt.

Klemme montert.

Postadresse:
ISTAD NETT AS
PLUTOVEGEN 5
6419 MOLDE

Internett:
<http://www.istadnett.no>
E-post:
kundeservice@istad.no

Telefon:
71213505
Telefax:
71213501