



5705121

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.08.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 517568

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Polestar
Modell 2
Type V
Registreringsnr. EC67215
Understellsnr. LPSVSEDEEML024127
Km.stand. 111200
Farge Svart
Karosseritype Sedan

Motorstørrelse cm³
Motoreffekt 150 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Elektrisk
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2021
Registrert første gang 10.06.2021
Frist for neste EU kontroll 09.06.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5705121

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
3.6		Nøkkel/er virker ikke	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Venstre bak
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
42.2	Drivaksler	Skade på gummimansjett - må skiftes snarest for å unngå at leddet skades:	Venstre ytre foran
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 1 nøkkel
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	2 felger
85.1	Takluke/Panoramatak	Skadet glass	Foran
86.12	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Bakluke
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Panser, Tak
86.22		Små lakkbærer:	Venstre bakdør
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre bakdør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevifte	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll



5705121

Punkt**Årsak**

Kjølesystem

Ikke tilgjengelig for kontroll

Bremsevæskens kokepunkt

Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t**Utetemperatur ved prøvekjøring** 12 °C**Føreforhold ved prøvekjøring** Tørt**Bilen ble prøvekjørt:** Driftsvarm motor**Er bilen skitten eller nediset:** Nei**Frist for neste EU kontroll** 10.06.2025



5705121

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver R
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå |
11 - Bremsvæskens kokepunkt |
12 - Bremsørør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 30 - Kjølevæske |
31 - Kjølevifte |
32 - Kjølesystem |
35 - Motorfester ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial ✓
42 - Drivakslar R

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås R
54 - Setevarmer ✓
57 - Batteri ytre tilstand |
58 - Tilstand 12 volt batteri |
59 - Tilhengerkontakt ✓
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg O
67 - Ekstra hjulsett R
68 - Hjullager ✓
70 - Hjulskapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



5705121

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5705121


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	27,50 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	29,40 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	29,40 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	17,50 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	19,60 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	19,60 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,40 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,70 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,40 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,90 mm
67.2		Mønsterdybde	4,30 mm
67.3		Mønsterdybde	4,80 mm
67.4		Mønsterdybde	4,90 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

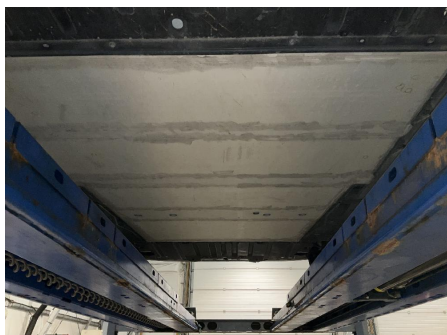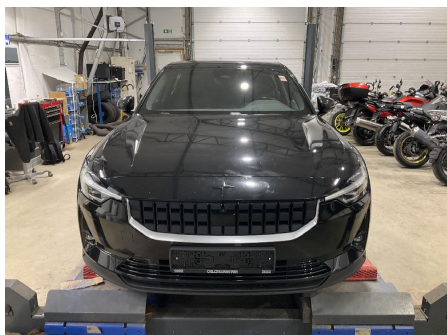Bilder og vedlegg**1. Takluke/Panoramatak****2. Seter****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5705121

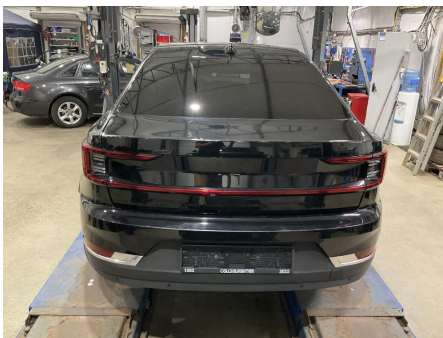


13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt

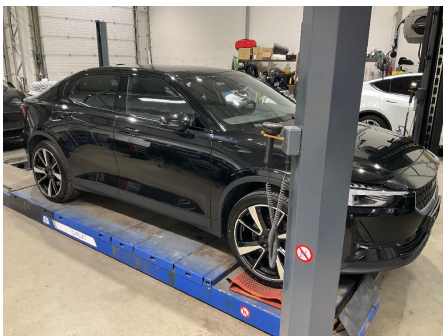

16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

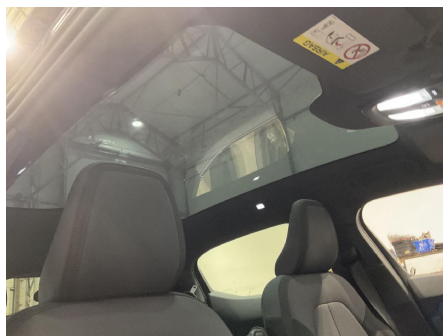

20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5705121




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

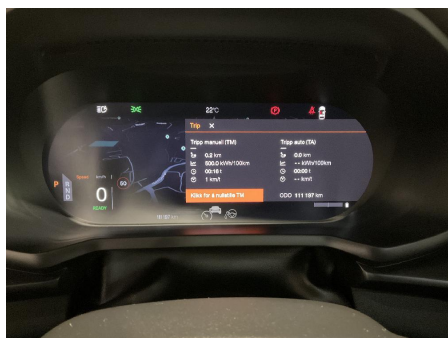


28. Generelt




29. Generelt




30. Generelt

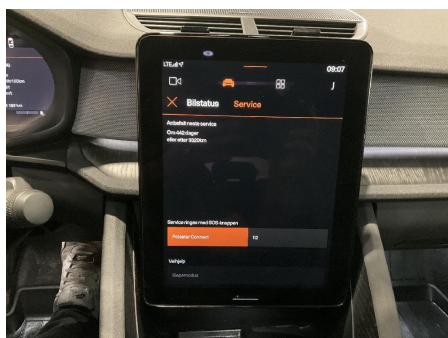

31. Generelt

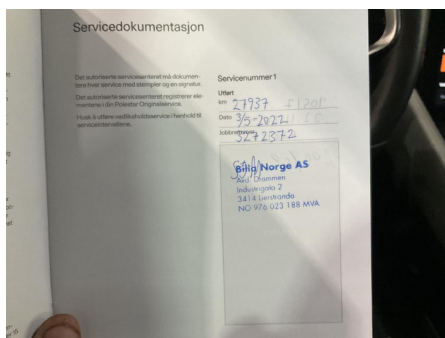

32. Generelt

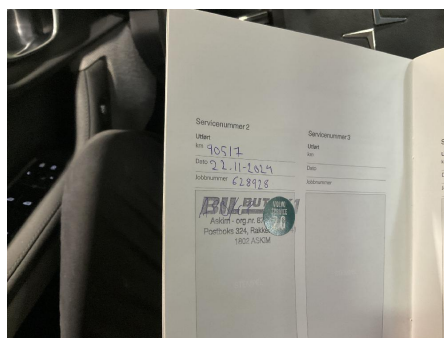

33. Generelt



5705121

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EC67215	
Årsmodell	Merke/Modell
19-	Polestar 2 EV
Motorkode	Km
E 400 V6 (EAD3.1)	111 197

Utført med feil (88)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS BCM 2	C0077	TYRE-PRESSURE WARNING — TYRE PRESSURE TOO LOW
	C10AF	Tire pressure monitoring system — Coding missing or faulty
	C10D0	Brake master cylinder travel sensor — Position implausible
	U0037	VEHICLE COMMUNICATION BUS B — Function faulty.
	U0115	CAN bus connection to engine ECU/powertrain control module B — Communication disturbed
	U0126	CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed
	U2107	Collision warning system ECU — Function faulty.
	U2710	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2740	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D42	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D43	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D50	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D5A	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D79	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D7A	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D7B	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D80	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D82	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D83	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D84	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D88	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2DC3	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2DC4	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
ASDM ECU of active radar and camera monitoring	B129D	Side impact sensor FR — Function faulty.
	B13F3	Parking aid sensor rear outside left — Function faulty.
	B13F4	Parking aid sensor rear outside right — Function faulty.
	B1B36	Parking aid sensor front outside right — Function faulty.
	B1B38	Parking aid sensor front inside right — Function faulty.
	B1B40	Parking aid sensor front outside left — Function faulty.
	B1B42	Parking aid sensor front inside left — Function faulty.
	B1B44	Parking aid sensor rear outside right — Function faulty.
	B1B46	Parking aid sensor rear inside right — Function faulty.
	B1B48	Parking aid sensor rear outside left — Function faulty.
	B1B50	Parking aid sensor rear inside left — Function faulty.
	U1040	FlexRay data bus — Faulty synchronisation
	U1227	FlexRay data bus — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U2400	ECU — Faulty software
	U2617	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
	U261B	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
	U2675	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
	U2C62	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
	U2C69	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
	U2C72	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
BECM battery monitoring ECU	P0CD5	Coolant temperature sensor 2 of traction battery — Fault in electric circuit
CCM Air conditioning control	B10AE	Temperature flap actuator FL — Function faulty.
CEM Central electrics module	B146F	Washer nozzle heating front — Function faulty.
	B179A	Emblem heating — Fault in electric circuit
	U1100	CAN communication with forward collision warning system ECU — NO COMMUNICATION POSSIBLE
	U1110	CAN bus connection to Power Operated Tailgate Module — Communication disturbed
	U1333	Hands-free liftgate opening sensor — Function faulty.
DDM driver door module	B102D	Exterior door handle illumination LED rear — Function faulty.
	B1108	Central locking motor of driver door — Function faulty.
	B12FD	Door unlocking front — Faulty electric circuit of feedback signal
Electr. power steering	U112B	CAN COMMUNICATION WITH VEHICLES ELECTRICS ECU — NO COMMUNICATION POSSIBLE
Electric motor	P1281	Electric drive power electronics — Function faulty.
FLC 2 front camera	C1001	Surround view camera system — Function faulty.
	U1018	FlexRay data bus — Communication disturbed
	U108B	Camera ECU — Communication faulty
FLR ECU of front radar	C105F	Radar sensor — Function faulty.
	U0092	Vehicle communication bus H — Function faulty.
HCML Headlight ECU left	U2300	System — Configuration faulty
IEM electric drive motor rear axle	P060B	ECU — Internal fault
	P0A7A	Inverter power transistors — Faulty power supply
OBC High-voltage battery module charger	P0D56	Recognition "Traction battery charging connector connected" — Fault in electric circuit
	P0D5A	Recognition "Traction battery charging connector connected" — Sporadic interruption in electric circuit
	P0D98	High-voltage charging cable unlocking — Fault in electric circuit
	P125A	DC charging — Incorrect charging procedure



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
PDM passenger door module	B102D11	Exterior door handle illumination LED rear — Function faulty.
	B10EC11	Dual locking actuator passenger door — Function faulty.
	B110911	Central locking actuator passenger door — Function faulty.
	B12E424	Door locking switch rear — Fault in electric circuit
POT Power Operated Tailgate Module	B111F	MOTOR FOR ELECTRIC HATCHBACK OPENING — Function faulty.
	B1187	TANK FLAP CENTRAL LOCKING — Function/electric circuit faulty
SAS Steering-Angle Sensor	U2C36	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
SRS airbag	B00DF	Passenger airbag cutoff — FAULTY SHUTOFF FUNCTION
	B1D74	Passenger side airbag cutoff switch — Function faulty.
	B1D75	Passenger airbag cutoff — FAULTY SHUTOFF FUNCTION
VCU vehicle control unit	C1124	LEVEL SENSOR — Function faulty.
	P0D1B	Refrigerant cutoff valve 2 traction battery — Valve jams (constantly closed)
	P126D	Refrigerant temperature sensor at A/C compressor output — Fault in electric circuit
	P12AF	Refrigerant expansion valve — Function faulty.
	U133A	High-voltage coolant heater — Function faulty.
	U1374	Refrigerant expansion valve — Function faulty.
VGM vehicle gateway module	U1024	Diagnostic CAN bus — Signal implausible
	U105E	Infotainment ECU — No Ethernet connection available

Utført uten feil (12)

System	Beskrivelse
Airbag	RML Seat belt FL
	RMR Seat belt FR
Audio/Video	AUDIO MODULE
Comfort	DIM Instrument cluster
	OHC Overhead control panel
	SCL Steering column lock actuator
	SODL Side object detection left
	SODR Side object detection right
	TCAM module for vehicle connectivity
	WAM All-round vision camera system
Engine	IHFA Inverter for High-voltage Front Axle



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Transmission

Beskrivelse

EGSM Gear selector lever