



5481645

NAF Bruktbiltest

Testdato
22.05.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	494329		



Kjøretøy

Bilmerke	CITROEN	Motorstørrelse	cm ³
Modell	C5 AIRCROSS	Motoreffekt	kW
Type	A	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BU19371	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	VR7A4DGZSLL071255	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	157987	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	28.10.2020
		Frist for neste EU kontroll	27.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5481645

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran, Venstre foran
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger bak, Støtfanger foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.20		* Riper på bremseskiver bak.	
45.19	Instrumenter	Instrumentspråk er annet enn skandinavisk/engelsk/tysk	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre bak, Venstre bak, Høyre foran
66.11		Oksidering / oksidert felg	Venstre bak, Venstre foran
66.12		Påbegynnende oksidering:	Høyre bak, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Støtfanger foran
86.21		Steinsprut:	Panser, Tak, Venstre fordør, Venstre baksjerm, Støtfanger foran
86.25		Rustangrep:	Venstre fordør, Venstre baksjerm
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
98.9	Seter	* Venstre forsete - riper/rift som ikke er igjennom setetrekk.	



5481645

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	28.10.2026



5481645

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver R

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor R

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske R

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem R

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter O

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri R

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett ✓

Hjul, dekk, felg

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulboksler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



5481645

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5481645

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	−40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,70 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,80 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,10 mm
67.2		Mønsterdybde	7,10 mm
67.3		Mønsterdybde	7,50 mm
67.4		Mønsterdybde	7,60 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

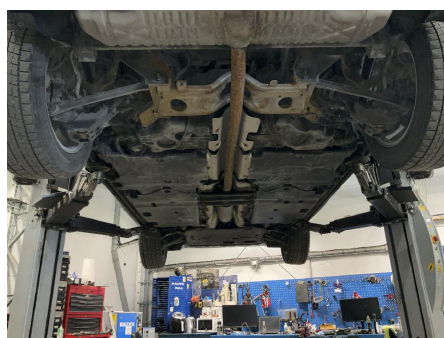Bilder og vedlegg**1. Lakk / karosseri utvendig****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**




5481645



13. Generelt



14. Generelt

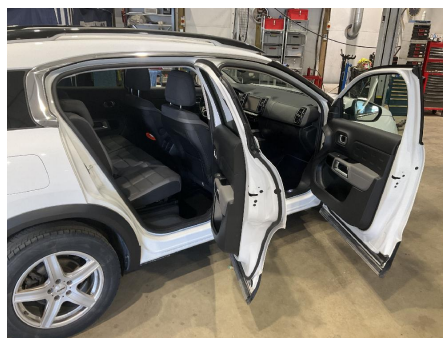

15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5481645



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



5481645

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BU19371	VR7A4DGZSLL071255
Årsmodell	Merke/Modell
20-	C5 Aircross 1.6i 16V Hybrid 225
Motorkode	Km
DGZ (EP6FADTXHP)	157 987

Utført med feil (45)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Central switch unit BSI	B1209	Distance assist — Signal faulty
	B120A	Forward collision warning system — Function faulty.
	B120D	Cruise control — Distance regulation function faulty
	B1278	Fuel level sensor — Function faulty.
	B1328	Actuation of rear window/exterior mirror heating — Function faulty.
	B132A	REFRIGANT PRESSURE — Faulty low-pressure system
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1718	Remote control — Faulty synchronisation
	B1808	Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed
	B180B	ELECTRONIC IGNITION LOCK — Function faulty.
	B1865	Engine startup release signal from engine start button and body control module — Signals implausible among one another
	U1462	IGNORE FAULT CODE — FC HAS NOT BEEN SPECIFIED BY VEHICLE MANUFACTURER!
Door module front driver side PDPC	U1F3E	CAN bus to telematic control unit — Communication disturbed
	B1386	POWER WINDOW MOTOR RR — Function faulty.
	B1392	POWER WINDOW MOTOR FR — Fault in electric circuit
	B1393	POWER WINDOW MOTOR RL — Fault in electric circuit
Instrument cluster UDS	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1FA0	AUDIO-/ VIDEO CONNECTIONS — Communication disturbed
Internal drive battery charging device	P13E9	DC-DC converter — Current value faulty
Multi-function camera	B1004	ECU — Internal fault
	B1238	Multi-function camera — Field of view partly/entirely restricted
	U1208	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Multifunction touch screen	B1576	Multifunction display unit — Coding missing or faulty
	U1FA0	AUDIO-/ VIDEO CONNECTIONS — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Navigation	B1003	ECU — Faulty coding
	B1506	Telematics ECU — Communication faulty
	U18A0	USB port — Restricted transmission
	U18A1	CAN bus connection to telematic control unit — Communication faulty
Parking assist	B1221	Distance sensor FL inner side — Function faulty.
	B1222	Distance sensor FL outside — Function faulty.
	B1225	Distance sensor FR inner side — Function faulty.
	B1244	Distance sensor rear left — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Vehicle distance assistance	U1164	CAN bus connection to multifunction camera ECU — NO COMMUNICATION POSSIBLE
WINDSCREEN WIPER	B11B0	WINDSCREEN WIPER — Function faulty.

Utført uten feil (19)

System	Beskrivelse
ABS	Master cylinder for electronic brake boost EBB
Air conditioning	Air conditioning UDS
Airbag	Airbag UDS
Comfort	Headlights
	Multifunction steering wheel
	Multiplex operating unit
	Rain/light sensor UDS
	SERVICE MODULE
Engine	Steer. wheel switch module
	Central ECU of electric drive chain/hybrid drive chain
	Contact switch of vehicle electrical system battery 1
	Contact switch of vehicle electrical system battery 2
	Electric motor
	Gasoline
Safety	Traction battery
	Acoustic pedestrian warning (AVAS)



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Steering

Beskrivelse

Electr. power steering

Transmission

Automatic gearbox

Impulse gear selector lever