



5598156

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.07.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	504769		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	2461 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	96 kW
Type	7HK	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	NV58091	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZ8H036601	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	407391	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2007
		Registrert første gang	02.11.2007
		Frist for neste EU kontroll	12.12.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5598156

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen er ikke prøvekjørt pga mellomakseloppheng er defekt - anbefales og hente bilen på henger for å unngå skader på mellomaksel.	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet, Tid mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre foran, Venstre bak
8.2	Parkeringsbrems	Svak bremsevirkning:	Venstre, Høyre
11.2	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 150 grader - skift bremsevæske	
15.3	Bremsepedal	For stor pedalvandring	
17.2	Lys	Virker ikke:	Høyre nærlys
17.11		Skadet lykteglass:	Høyre baklys
17.27		* 2 stk ledbjelker - virker ikke.	
19.1	Refleks	Mangler refleks:	Høyre side, Venstre side
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: Antispinn, ABS og bremsesystem - Feilsøk for nærmere kontroll.	
27.2	Motor virkemåte	Støy / u lyd forkant av motor	
27.4		Unormal motorgange/vibrasjon	
27.16		* Kommer hvit/svart røyk fra eksosanlegg/motor - Feilsøk for nærmere kontroll.	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væskennivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæskennivå	
42.2	Drivaksler	Skade på gummimansjett - må skiftes snarest for å unngå at leddet skades:	Høyre ytre foran
43.3	Mellomaksel	Sprukket / deformert gummiskive:	Midten
43.7		* Anbefales og kontrollere/avbalansere mellomaksel.	
46.1	Radio / Multimedia	Radio / musikkanlegg virker ikke	
46.9		* Radio/spiller - løs/skadet	
47.3	Elektrisk vindusheis	Elektrisk vindusheis, feil funksjon/virkning	Venstre fordør
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	



5598156

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
70.2	Hjulkapsler/navkopper	Navkopp er skadet eller mangler, skift:	Venstre bak, Venstre foran, Høyre bak
74.1	Styreservo	For lavt oljenivå	
74.4		Ulyd fra servopumpe	
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Bakre venstre nedre, Venstre nedre
81.8	Frontrute	* Deksel nederst til frontrute - sprekt	
83.10	Dør-/panseråpner	Slitt dørhengsel:	Høyre bak
83.11		Slitt / skade på gummlist:	Høyre bak
84.2	Lås	Feilfunksjon på lås:	Midtre
84.6		* Bakluke kan ikke lukkes/låses - feilsøk for nærmere kontroll	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre baksjerm, Tak
86.12		Steinsprut/lakksår	Hele karosseriet
86.13		Mangelfull kvalitet på replakking:	Hele karosseriet
86.14		Lakkslipp/flassing	Venstre sidekanal, Høyre baksjerm, Støtfanger bak, Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Venstre fordør, Bakluke, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm, Panser
86.16		* Ledbjelke på taket og støtfanger foran er skrudd rett i taket/støtfanger foran - forbehold om ukjente feil og mangler som vannlekkasje etc.	
87.1	Utvendig speil	Speil mangler:	Høyre side
87.5		Skade på speilramme / -hus	Venstre side
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre fordør, Høyre skyvedør, Venstre skyvedør, Bakluke/-dør, Høyre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran, Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
102.6		* Pleksiglass på skillevegg - mangler/skadet	
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Venstre foran, Høyre foran
104.2	Varseltrekant	Mangler.	



5598156

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
12.7	Bremserør	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
65.20	Dekk	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	Høyre bak, Venstre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak, Venstre foran
66.12		Påbegynnende oksidering:	Venstre foran, Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.19		Småbulker:	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Høyre bakdør, Venstre fordør, Panser
86.20		Bulk(er)	Bakluke, Tak, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Venstre bakdør, Høyre bakskjerm
86.25		Rustangrep:	Hele karosseriet
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre, Venstre
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	Venstre bak, Venstre foran, Midten bak, Midten foran, Høyre bak, Høyre foran
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre skyvedør, Høyre skyvedør
97.7		Rust:	Høyre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Clutch	Bilen er ikke prøvekjørt
Full systemskann	Oppnår ikke kontakt med bilens styreenhet



5598156

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	13.12.2024



5598156

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

R

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

R

8 - Parkeringsbrems

R

9 - Bremsvirkning

|

10 - Bremsvæsknivå

✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt

R

12 - Bremserør

O

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

R**Lys og signaler**

17 - Lys

R

19 - Refleks

R

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

R

22 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann

|

Motor

27 - Motor virkemåte

R

28 - Utvendig tilstand motor

R

29 - Oljenivå motor

✓

30 - Kjølevæske

R

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

R

33 - Eksosanlegg

O

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

37 - Registerreim

✓

Drivverk

38 - Clutch

|

39 - Girkasse (manuell)

✓

41 - Differensial

✓

42 - Drivaksler

R

43 - Mellomaksler

R**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

46 - Radio / Multimedia

R

47 - Elektrisk vindusheis

R

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

R

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

R

56 - Drivrem generator

✓

57 - Batteri ytre tilstand

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

R

59 - Tilhengerkontakt

✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

O

66 - Felg

O

67 - Ekstra hjulsett

R**Hjul, dekk, felg**

68 - Hjullager

✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett

✓

70 - Hjulcapsler/navkopper

R**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

R



5598156

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	O
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør




91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	R



5598156


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	16 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,60 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

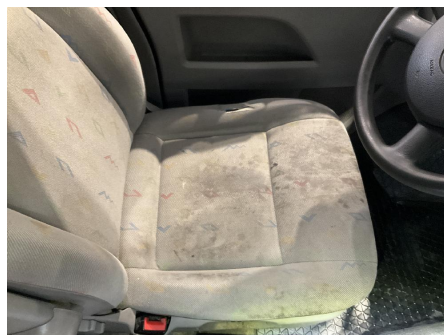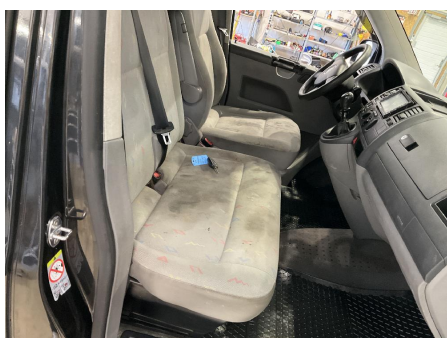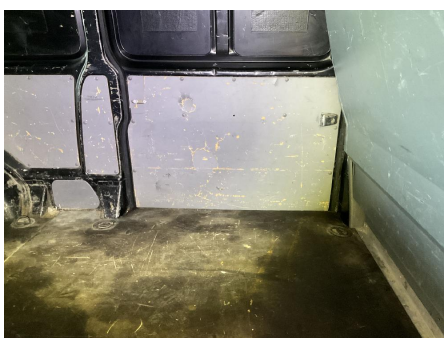
Bilder og vedlegg**1. Dørtrekk****2. Seter****3. Seter****4. Seter****5. Dørtrekk****6. Dørtrekk****7. Lys****8. Refleks****9. Dørtrekk****10. Utvendig speil****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Lakk / karosseri utvendig**



5598156

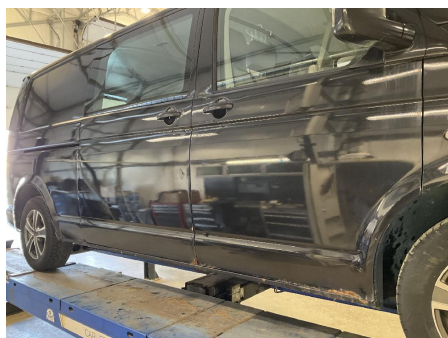

13. Lakk / karosseri utvendig

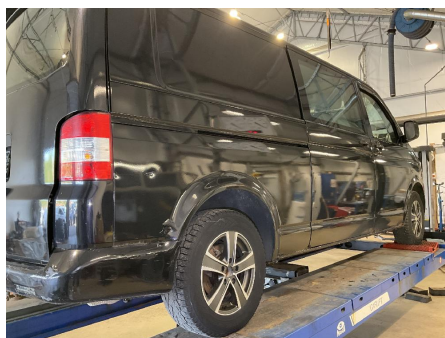


14. Lakk / karosseri utvendig




15. Lakk / karosseri utvendig



16. Lakk / karosseri utvendig

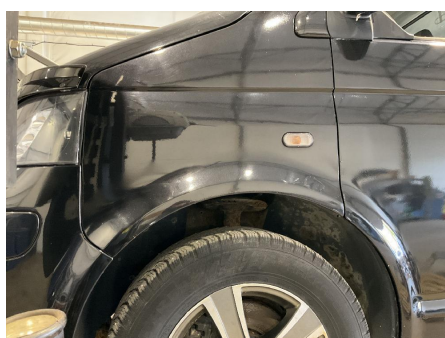


17. Lakk / karosseri utvendig

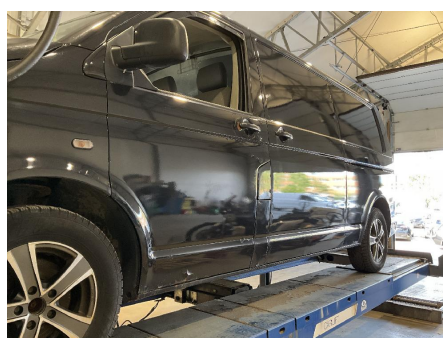

18. Lakk / karosseri utvendig




19. Generelt

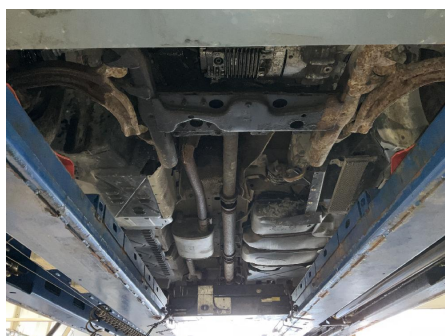


20. Generelt




21. Generelt

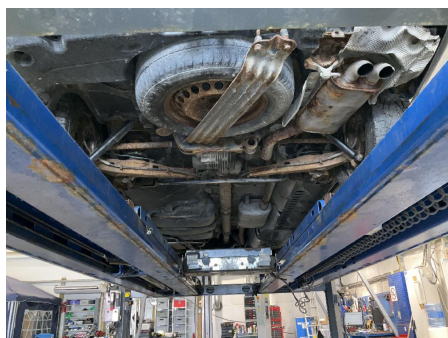

22. Generelt

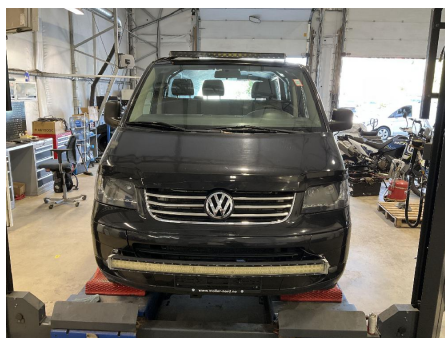

23. Generelt

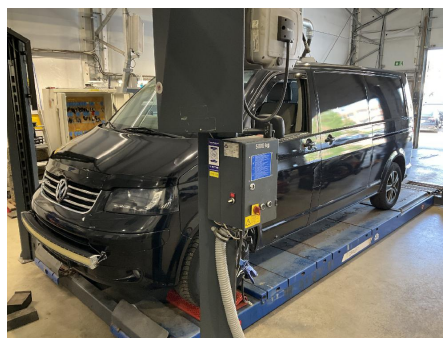


24. Generelt




5598156




25. Generelt

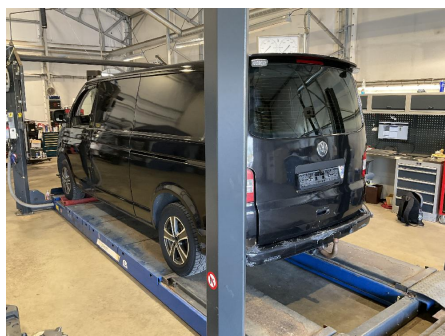

26. Generelt

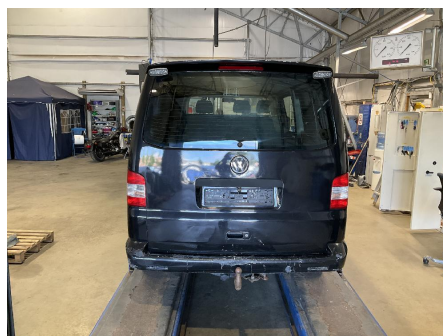

27. Generelt

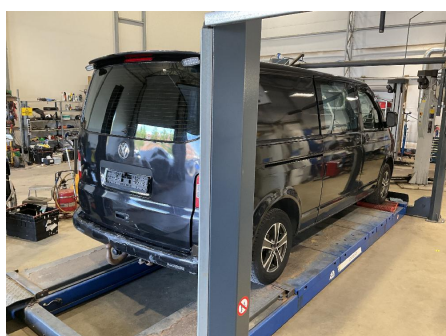


28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt

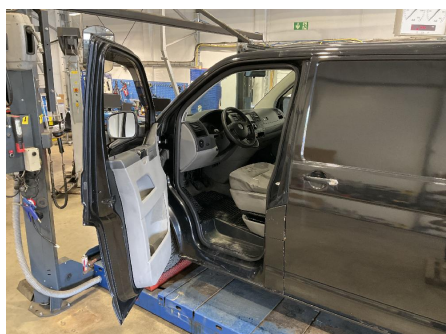

31. Generelt




32. Generelt

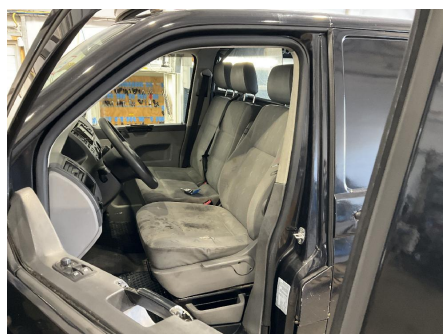

33. Generelt



34. Generelt

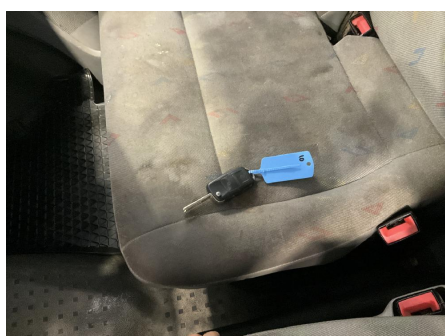

35. Generelt




36. Generelt




5598156




37. Generelt

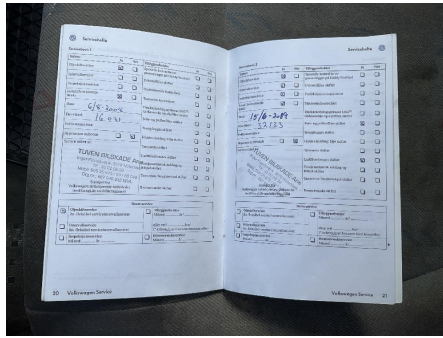


38. Generelt

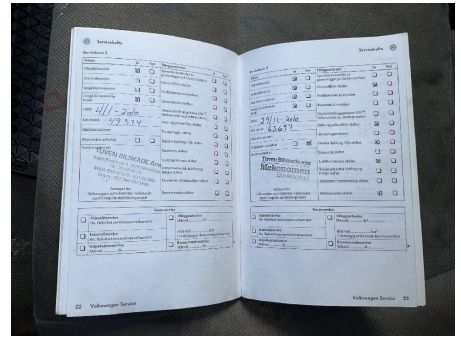


39. Generelt

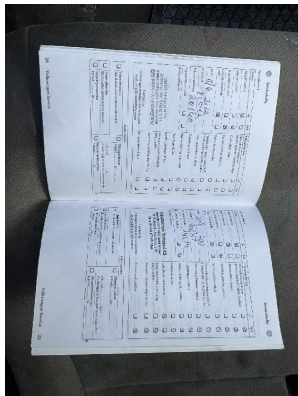

40. Generelt

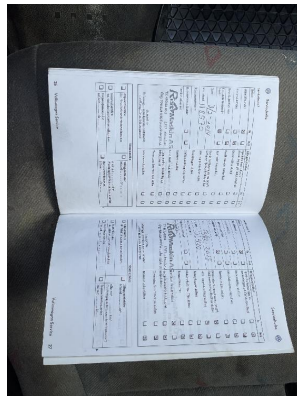

41. Generelt

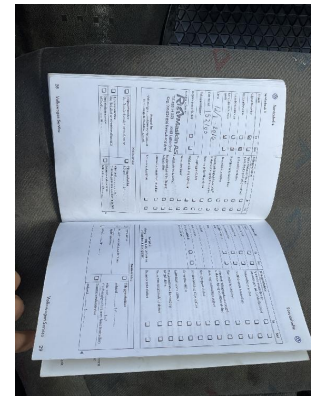

42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



5598156

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.