



5280173

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.02.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	473246		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	cm ³
Modell	Mustang Mach-E	Motoreffekt	273 kW
Type	LSK	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EE86247	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WF0TK3SU5NMA45394	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	55689	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2022
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	15.12.2022
		Frist for neste EU kontroll	14.12.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5280173

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
3.10		Nøkkel til avtakbar hengerkule mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
18.6	Markeringslys/-lykter	Skadet lykteglass	Venstre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
85.9	Takluke/Panoramatak	* 1 stk steinsprut på panoramataket.	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre forskjerm, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Støtfanger foran, Høyre fordør
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm
86.11		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Høyre fordør, Venstre fordør, Høyre bakdør
90.9	Tilhengerfeste	* Avtagbart hengerfeste - mangler	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
41.7	Differensial	Oljelekkasje/ svetting:	Fremre differensial
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakskjerm
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakdør
86.19		Bulk(er)	Høyre fordør, Høyre bakdør
86.20		Steinsprut:	Panser, Tak, Støtfanger foran
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	

Ikke utførte



5280173

Punkt	Årsak
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevifte	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke prøvekjørt
Unormal lyd	Bilen er ikke prøvekjørt
Kjølesystem	Ikke tilgjengelig for kontroll
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	5 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	15.12.2026



5280173

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
- 2 - Unormal lyd

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
- 4 - Service/ Dokum.

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
- 6 - Bremseskiver
- 8 - Parkeringsbrems
- 9 - Bremsvirkning
- 10 - Bremsvæsknivå
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt
- 12 - Bremserør
- 13 - Bremseslanger
- 14 - Bremskraftforsterker
- 15 - Brems pedal

Lys og signaler

- 17 - Lys
- 18 - Markeringslys/-lykter
- 19 - Refleks
- 20 - Lyd / lyssignaler
- 21 - Varsellamper
- 22 - Varsellamper utvidet

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

Motor

- 30 - Kjølevæske
- 31 - Kjølevifte
- 32 - Kjølesystem
- 35 - Motorfester

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk)
- 41 - Differensial
- 42 - Drivaksler

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
- 45 - Instrumenter
- 46 - Radio / Multimedia
- 47 - Elektrisk vindusheis
- 48 - Oppvarmet bakrute
- 49 - Kupevifte
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
- 53 - Sentrallås
- 54 - Setevarmer
- 57 - Batteri ytre tilstand
- 58 - Tilstand 12 volt batteri
- 59 - Tilhengerkontakt
- 61 - Ladekontakt elbil/hybrid
- 62 - Ladekabel elbil/hybrid
- 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid
- 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
- 66 - Felg
- 67 - Ekstra hjulsett
- 68 - Hjullager
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett
- 70 - Hjul kapsler/navkopper

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
- 72 - Styresnekke, tannstang
- 73 - Styrestag/ledd
- 74 - Styreservo

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere
- 76 - Stabilisator
- 77 - Fjærer / fjærbein
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
- 80 - Travers



5280173

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

Interiør

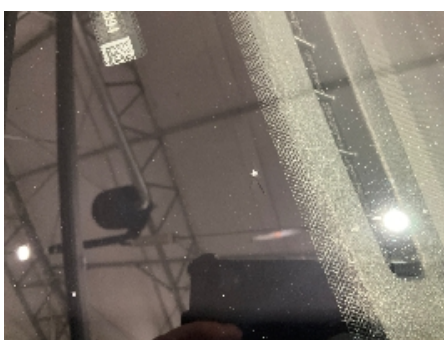
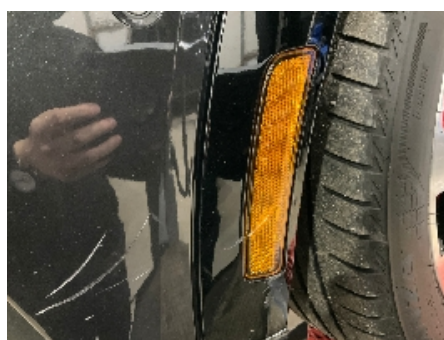
91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5280173

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	25,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	26,70 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	26,70 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	10,80 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	10,80 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	310,00
9.2		Bremsevirkning, HF	310,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,70 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,10 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,30 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,80 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Lakk / karosseri utvendig****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Frontrute****6. Markeringslys/-lykter****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Generelt**



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5280173



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



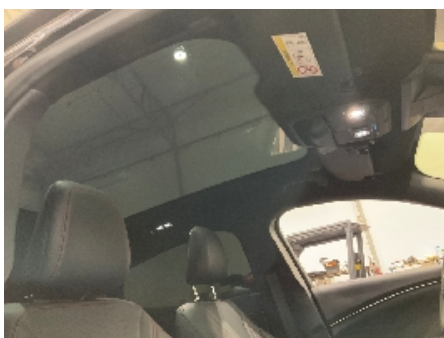
32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5280173



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



5280173

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EE86247	WF0TK3SU5NMA45394
Årsmodell	Merke/Modell
20-	Mustang Mach-E Standard Range AWD
Motorkode	Km
EJLU	55 689

Utført med feil (19)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
APIM accessory parts interface module CAN	U0198	Connection to telematic control unit—Faulty COMMUNICATION
CMR camera module rear CAN	B115E B15E1 B15E2	Camera module—Signal faulty Status LED driver information display—Fault in electric circuit Status LED driver information display—Fault in electric circuit
Driver seat module CAN	U3000	ECU—Function/electric circuit faulty
DSP Digital Sound Processor CAN	U0198	Connection to telematic control unit—Faulty COMMUNICATION
Gateway module A CAN	U2402	Ethernet connection to telematic control unit—Incorrect Ethernet connection
Image processing module (A)	B1578	Corner marker light—Short circuit to ground
IPC instrument cluster CAN	U0198	Connection to telematic control unit—Faulty COMMUNICATION
OBC Charge management	P1A3C	High-voltage battery module charger—Charging not possible.
PCM powertrain control module	P0562	System voltage—Voltage too low
Remote control CAN	B1593 U200D U200E U200F	DELAY IN AUTOMATIC DECREASE OF HEADLIGHT—Short circuit to plus ECU OUTLET POWER SUPPLY A—Fault in electric circuit ECU OUTLET POWER SUPPLY B—Fault in electric circuit ECU OUTLET POWER SUPPLY C—Fault in electric circuit
SOBDMC charge status monitoring C	P00FD U0198	Battery B—Faulty charging status Connection to telematic control unit—Faulty COMMUNICATION



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (30)

System	Beskrivelse
ABS	ABS(CAN)
Air conditioning	Air conditioning module Automatic air conditioningCAN
Airbag	Airbag(CAN)
Audio/Video	Audio module CAN Info moduleCAN
Comfort	BCM body control module BCMC body control module C Cruise control CCMii CAN DC-DC converter CAN DCME door ECU E DCMF door ECU F DCMG door ECU G DCMH door ECU H Driver door module CAN Hatchback module CAN LightingHCM CAN Passenger door module (CAN) SCCM steering column module WACM charging module wireless accessories
Engine	BECM battery monitoring ECU SOBDM charge status monitoring SOBDMB charge status monitoring B
Safety	Lateral obstacle recogn. module left Lateral obstacle recogn. module right PACM pedestrian warning SODCMC side obstacle detection C SODCMD side obstacle detection D
Steering	Electr. steering CAN



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Transmission

Beskrivelse

Gear shift module



Servicehistorikk

Kundekopi

Kjøretøyopplysninger

VIN : Dato for gjeldende reg.nr. : 15.12.2022 Startdato for garanti :
Modell : Registreringsland : NO
Motor :
Farge :
Serviceintervall : Hver 24 måneder

Neste service	Dato	eller ved kilometerstand
2 år	14.12.2024	

Verksted	Detaljer	Kilometerstand	Detaljer
RøhneSelmerAS Strømsveien 183 oslo AVD. Alnabru 0664 NORWAY 21 50 50 50 service.alnabru@rohneselmer.no https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1099	Dato : 14.12.2022 Referansenummer : 153920 	Leser : 8 KM	Planlagt service fullført Teknisk klargjøring Lakk -og karosserikontroll Ikke aktuelt Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak

Dette dokumentet er ikke bevis på eierskap.

Sikkerhetsutskriftskode : ACFAN20221214NO/-

Denne utskriften viser hva som er registrert hos Ford Motor Company på utskriftstidspunktet.

Utskriftsdato : 24.02.2025

(1) Ford Economy Service: Denne servicen tilsvare ikke den vanlige rutineservicen og er ikke kvalifisert til å støtte kjøretøygarantien