

VOLKSWAGEN GOLF 105 HK MANUELL FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 15.11.2022 **KODE: 105415**
2

 ZH45145	 88 238 KM	 04.05.2012 Førstegang registrert	 Diesel
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

CHASSISNR: WVVZZZ1KZCM639747	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.05.2024











NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

 IDENTITET ✔	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 🔍
 EKSTERIØR 🔍	 LYS ✔
 MOTOR 🔍	 HJULOPPHENG/STYRING ✔
 BREMSER ✔	 GIR OG DRIVLINJE ✔
 INTERIØR 🔍	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1	Sensor	øvrige feil
2. EKSTERIØR		
2.1	Panser	noe mindre steinsprut
2.2	Dører	noen mindre riper
2.3	Skjermer	Bruksmerker
2.4	Skjermer	bulk
2.5	Skjermer	sprekk
2.6	Vinduspussere/-spyler	OK, nye pusserblader. utslitte pusserblader
2.7	Dekk/Felger	Merker på felg
2.8	Dekk/Felger	OK, forstillingskontroll .skjev slitasje på sommerdekk
2.9	Dekk/Felger	kantkjørt felg
2.10	Dekk/Felger	skade på felg
2.11	Terskler/innlastningssone	Normal slitasje
2.12	Terskler/innlastningssone	riper
2.13	Støtfanger	Bruksmerker
2.14	Støtfanger	ripe(r)
2.15	Frontvindu	Mindre steinsprut og riper
2.16	Vinduer	Mindre riper generelt
3. MOTOR		
3.1	Eksosanlegg	Ok reparert. eksoslekkasje
4. INTERIØR		
4.1	Midtkonsoll/midtarmlene	Normal slitasje/bruksmerker
4.2	Taktrekk	mindre merker
4.3	Ratt	Normal slitasje
4.4	Deksel	noe mindre ripe(r)




2.7 Merker på felg



2.13 Bruksmerker



2.13 Bruksmerker

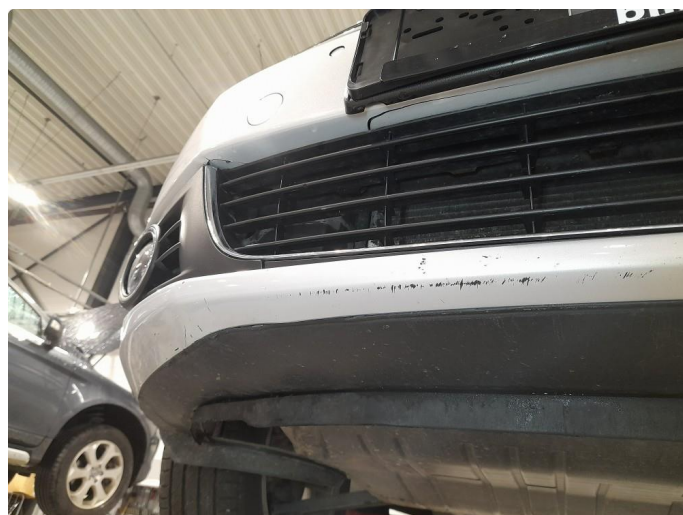

2.13 Bruksmerker



2.13 Bruksmerker



2.13 Bruksmerker



2.13 Bruksmerker



3.1 Ok reparert. eksoslekkasje



3.1 Ok reparert. eksoslekkasje

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 3, 2019
----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,8	6,2	6,3	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,3	6,3	6,9	6,9
BREMSEKIVER (MM)	20,5	20,5	9,7	9,7
BREMSEKLOSSER (MM)	11	11	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
12.05.2022	84247

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✘ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✘ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✘ Panser
- ✘ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✘ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✘ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✘ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✘ Terskler/innlastningssone
- ✘ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✘ Frontvindu
- ✘ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✘ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasje
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasje
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✘ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✘ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✘ Ratt
- ✘ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.