

VOLVO V50 109 HK MANUELL FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 18.01.2023

KODE: 1095964



YE82144



151 905 KM



08.01.2007

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: YV1MW765272309638

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil


FRIST FOR PKK: 30.04.2023

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

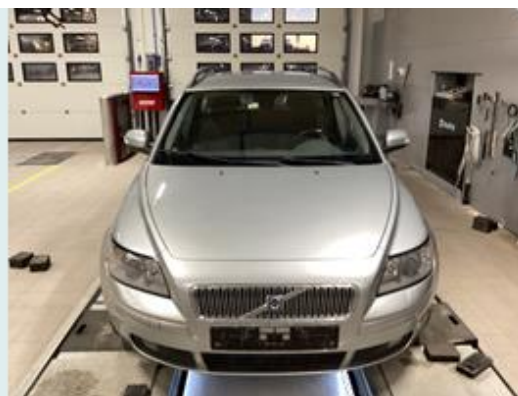

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Under bil	rust	
1.2 Dører	rust/korrosjon	
1.3 Dører	lakk flasser	
1.4 Skjermer	steinsprut med rust	
1.5 Verktøy/nødutstyr	øvrige feil	
1.6 Dekk/Felger	dekkskade sommerhjul	
1.7 Dekk/Felger	gamle dekk	
1.8 Støtfanger	bulk med lakkskade	
1.9 Støtfanger	ripe(r) ned til grunning	
2. LYS		
2.1 Lys bak	skiltlys lyser ikke	
2.2 Lys bak	øvrige feil	
3. MOTOR		
3.1 Drivstoffanlegg/-ledninger	rust på drivstoffrør	
3.2 Dynamo/lading	Dynamoreim slitt	
3.3 Eksosanlegg	eksoslekkasje	
3.4 Kjølesystem/vannpumpe	øvrige feil	
3.5 Motor	svetter	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Fjærer/støtdemper	støtdemper lekkasje	
4.2 Ledd	slakk i ytre endeledd	
4.3 Forstilling	4-hjulsmåling/forstillingskontroll	
5. BREMSER		
5.1 Parkeringsbrems	for dårlig virkning	
5.2 Rør/slanger	øvrige feil	
6. INTERIØR		
6.1 Dørtrekk	høytalerdeksel skadet	
6.2 Seter	skade på setetrekk	



1.1 Rust




1.1 Rust



1.1 Rust



1.1 Rust

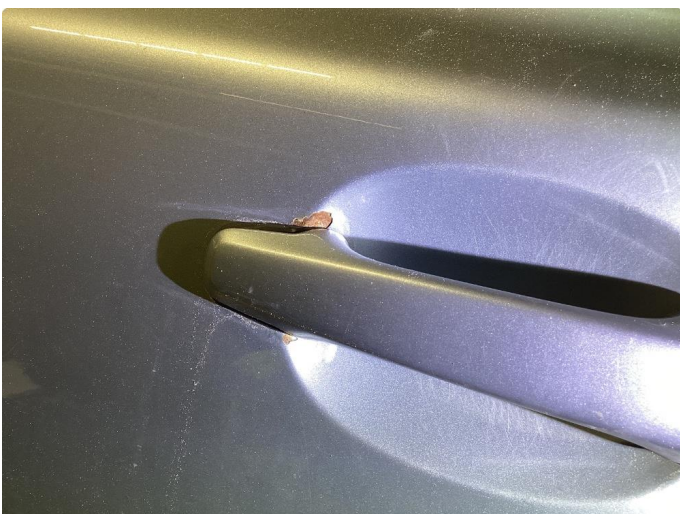

1.2 Rust/korrosjon



1.3 Lakk flasser



1.4 Steinsprut med rust



1.4 Steinsprut med rust



1.4 Steinsprut med rust




1.6 Dekkskade sommerhjul



1.8 Bulk med lakkskade



1.9 Ripe(r) ned til grunning

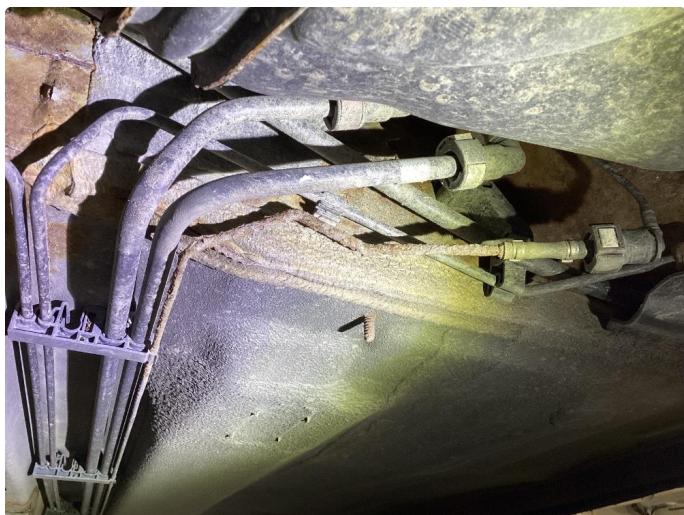


3.1 Rust på drivstoffør




3.3 Eksoslekkasje



3.4 Øvrige feil

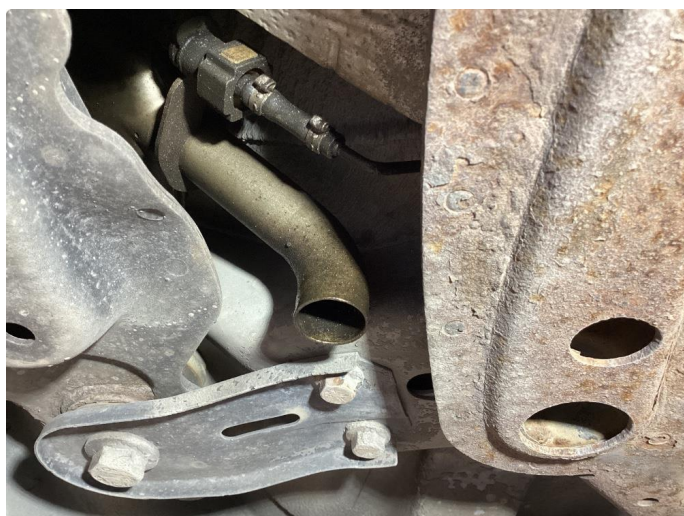

3.4 Øvrige feil

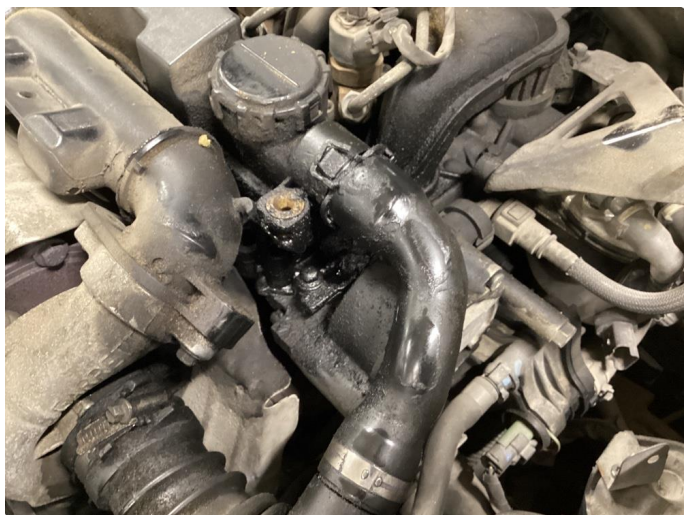

3.5 Svetter



4.1 Støtdemper lekkasje



4.1 Støtdemper lekkasje




6.1 Høytalerdeksel skadet



6.2 Skade på setetrekk



6.2 Skade på setetrekk

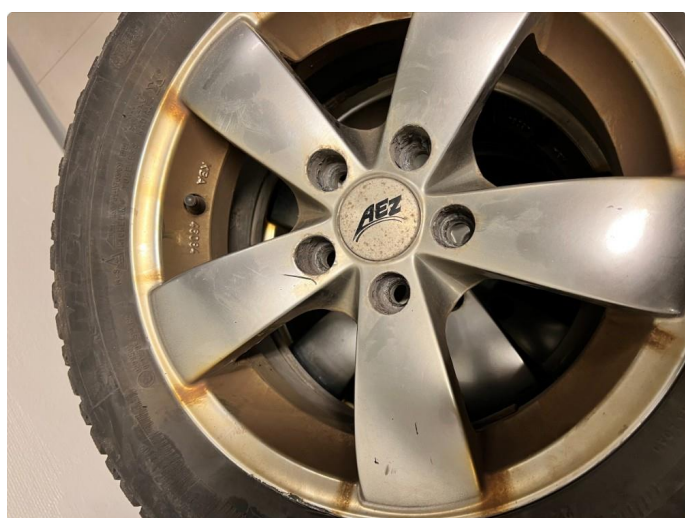



Quick Check® Summary Quick Check® Technical Symptom Report Alignment Bar Graphs Shop Report Page 1

HUNTER
Engineering Company

12/8/2022 9:20:22 AM
MC B000



Volvo V50 FWD 2004-12

Wheel Alignment

FAILED

- ✗ Front Total Toe
- ✓ Front Camber
- ✗ Rear Total Toe
- ✓ Rear Camber

☐ Recommend a comprehensive alignment check for added tire life, fuel economy and safety

Tire Health

FAILED

Left Front	Right Front
3.9 3.6 3.5 1	3.4 2.5 3.3

Left Rear	Right Rear
3.5 2.7 3.0 1	3.5 3.2 3.8

☐ Recommend Tire Replacement for Safety

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 3, 2014	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 24, 2014
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3	3	25	3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	3	3	3	3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	149689

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✖ Under bil
- ✔ Panser
- ✖ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✖ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✖ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✖ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✖ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✖ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✖ Dynamo/lading
- ✖ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✖ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✖ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✖ Fjærer/støtdemper
- ✖ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✖ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsfunksjon
- ✖ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✖ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✖ Dørtrekk
- ✖ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.