



4156835

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.11.2023



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	366156		



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	3008	Motoreffekt	82 kW
Type	5L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BS19598	Drivstofftype	2
Understellsnr.	VF30U9HR8AS338467	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	185340	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2011
		Registrert første gang	18.02.2011



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4156835

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjøre lengde mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
4.9		* Se bilder/vedlegg for servicehefte	
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Tåkebaklys
17.27		* Venstre og høyre frontlyktglass - matte Høyre baklykt - synlig(e)- riper	
21.17	Varsellamper	* Varsler feil i instrumentpanelet som står på fremmedspråk	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre bak
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummlist:	Venstre foran
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre bak, Høyre foran, Venstre foran, Midten bak, Høyre bak
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehulle
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak
70.6	Hjulkapsler/navkopper	Komplett hjulkapsel med ripe i overflaten: 4 hjulkapsler	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre fordør
86.19		Bulk(er)	Panser, Støtfanger foran
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet



4156835

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.21		Små lakkblærer:	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal
86.24		Rustangrep:	Høyre fordør, Venstre baksjerm, Venstre bakdør, Venstre fordør, Panser, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal
86.30		Bilen har noe penselfleking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
86.34		* Lakksår/Lakkskader/justering av del/panel: Venstre og høyre kanal, Støtfanger foran og bak.	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre, Venstre
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
97.7	Døråpning	Rust:	Venstre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.08.2025



4156835

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver ✓
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks ✓

Lys og signaler

- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor **O**
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim **O**

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 52 - Lyktespyler / Visker ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg **R**

Hjul, dekk, felg

- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager ✓
- 70 - Hjulcapsler/navkopper **O**

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



4156835

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



4156835

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	24,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	25,70 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	25,70 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	10,80 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	10,80 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	270,00
9.4		Bremsevirkning, HB	270,00
30.1	Kjølevæske		Defekt måleutstyr ved NAF senteret
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,70 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,60 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,30 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,40 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4156835

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4156835



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt

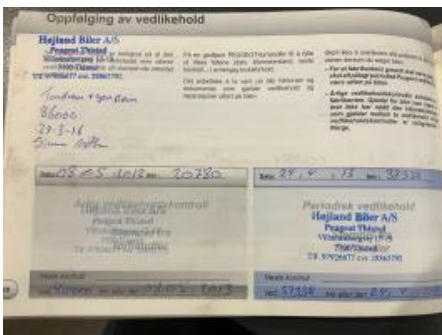

19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4156835

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



28. nov. 2023

Køretøj: Peugeot 3008 1.6 8V HDi 112
Motorkode: 9HR (DV6C)
Produktionsår: 10-16
Kilometerstand: 185340 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BS19598
VIN: VF30U9HR8AS338467 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 28. nov. 2023 12:36:40

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Motor **Siemens SID 807** **5 Fejl**

Fejlkode: P0A1A
Generator
Styremodul fejl.

Fejlkode: P2299
Gaspedalposition
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P14A4
Udstødningstilbageføringskøler, omskifteventil
System sidder fast (er konstant lukket).

Fejlkode: P0A3B
Generator
Temperatur for høj.

Fejlkode: U1401
CAN-forbindelse fra generatorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Motor **ADD** **0 Fejl**

ABS **ABS/ESP Bosch 8.1 OBD** **0 Fejl**

ABS **Parkeringsbremse** **0 Fejl**

Airbag **Airbags SAC CAN** **0 Fejl**

Klima anlæg **Klima anlæg** **0 Fejl**

Komfort	Central styreenhed BSI CAN	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument CAN	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument-Matrix	0 Fejl
Komfort	Ratkontaktmodul	0 Fejl
Komfort	Regn-/lyssensor	0 Fejl
Komfort	Dørmodul	0 Fejl
Komfort	MFA CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Parkeringsensor CAN	0 Fejl
Komfort	Forlygtejustering	ikke tilgængelig
Komfort	Telematik CAN	1 Fejl

Fejlkode: DTC 0952
Radioantenne 2
Funktion ukorrekt.

Komfort	Vognbaneadvarsel	ikke tilgængelig
Komfort	Køretøjsafstandsassistent	0 Fejl
Komfort	Head-up-display	0 Fejl
Komfort	Servicemodul (automatisk nødopkald)	ikke tilgængelig
Komfort	Spændingsbevaring	ikke tilgængelig
Komfort	Håndfrit apparat	ikke tilgængelig
Komfort	Højfrekvensnøgle	ikke tilgængelig
Gearkasse	automatgear	0 Fejl
Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Audio/Video	Bilradio	ikke tilgængelig
Audio/Video	Audioforstærker	ikke tilgængelig
Audio/Video	CD skifter	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning CAN	0 Fejl