

## HJ86286 - 2010 Volkswagen Polo Kombi (5-dørs)

Km.stand	<b>160 482</b>	Bruktimportert	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	<b>0</b>	Antirustgaranti	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, km	<b>0</b>
Drivstoff	<b>Diesel</b>	Heftelser	<b>Nei</b>	Siste service, dato	
Farge	<b>Grå</b>	Koll.puter utkoblet	<b>Nei</b>	Siste service, km	
Egenvekt	<b>1104</b>	Medfølger sommerdekk	<b>Ja</b>	PKK utført	<b>11.07.2022</b>
Effekt	<b>90</b>	Medfølger vinterdekk	<b>Ja</b>	Servicehefte/servicer fulgt	<b>Ja / Nei</b>
Chassisnr.	<b>WVWZZZ6RZAY213381</b>	Tilhengerfeste	<b>Nei</b>	Vognmappe m/instruksjonsbok	<b>Ja</b>
Første reg.	<b>24.03.2010</b>	Er prøvekjørt	<b>Ja</b>	Utskrift dato	<b>01.10.2024</b>

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

## Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

## Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	C	Antirustbehandling/under bil
2.3	C	Panser
2.4	D	Kanaler
2.5	D	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	C	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	C	Vinduspussere/-spyler
2.17	C	Dekk/reservehjul
2.18	C	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

## Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	C	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	C	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	D	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	C	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager


## Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	D	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	C	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 01.10.2024  
Signatur selger


Dato: 01.10.2024  
Signatur kunde

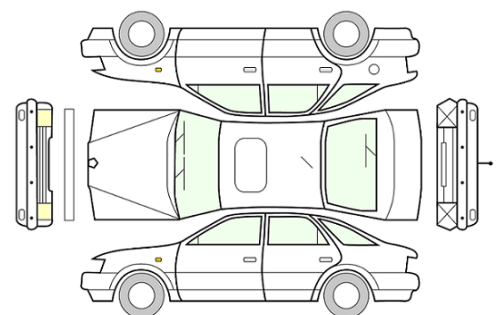


## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Mye overflaterust under bil
- 2.3 Eksteriør - Panser - Rust + div steinsprut panser
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Opprusta kanaler begge sider
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Div rust bakluke
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Ikke mulig å åpne bakluke
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Rust rundt hjulbuer bak
- 2.12 Eksteriør - Speil - Bryter til justering av speil er knekt
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Pusser på bakrute ligger ikke inntil rute, dårlig fjær i pusserarm
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Trenger 4 nye sommerhjul 185/60r15
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Slitt innside foran
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Mye sprekker I dekkbane bak
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Dekk foran ifra 0117 og dekk bak ifra 1615
- 2.18 Eksteriør - Felger - Kantkjøre sommerfelger
- 4.14 Interiør og instrumenter - Radio/CD/audio/IPod/USB - Har ettermontert dab adapter
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagt I onedrive
- 5.2 Motor - Batteri - Godt batteri
- 5.6 Motor - Eksosanlegg - Eksoslekk i skjøt
- 5.11 Motor - Service - Manglercein service i 2023
- 8.3 Hjuloppheng og styring - Retningstabilitet/selvopprettig - Slitter innside dekk trenger 4hjuls kontroll
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Slitt støtdempere foran vegger mye
- 9.3 Bremses - Parkeringsbrems betjening - Håndbrems del henger på og returnerer ikke
- 9.3 Bremses - Parkeringsbrems betjening - Ingen virkning parkbrems vb
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Stor slitte kant og mye rust innside bremsekiver foran


## BILDER

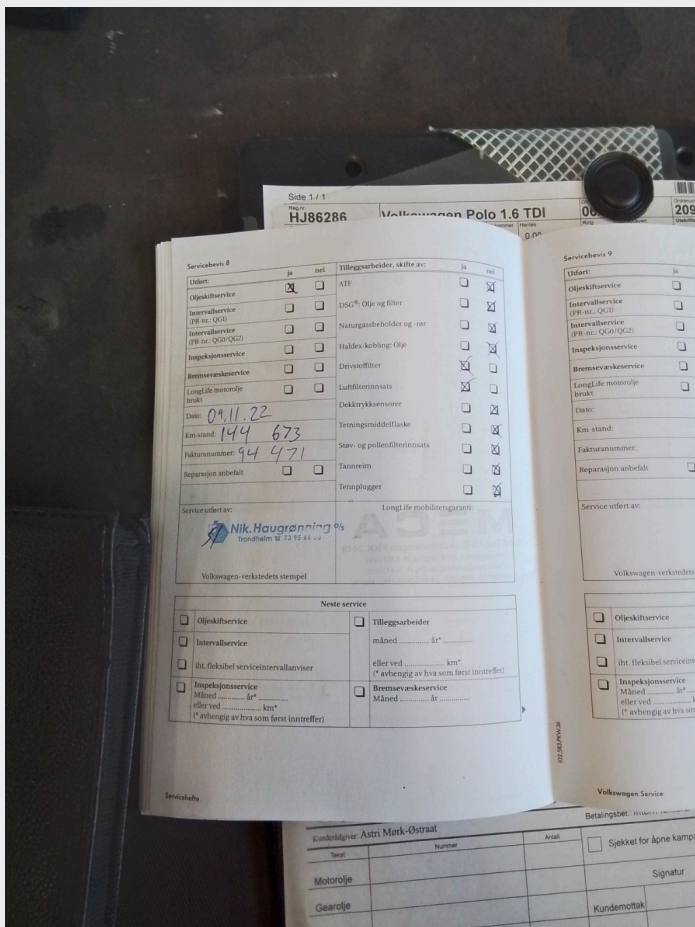


5.11 Manglercein service i 2023

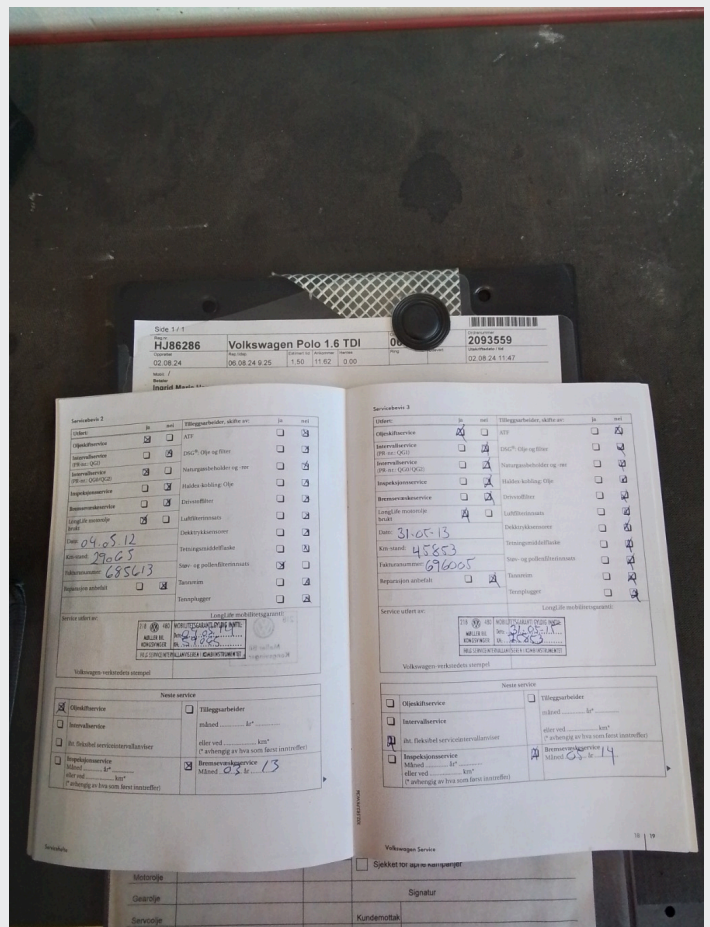


5.11 Manglercein service i 2023

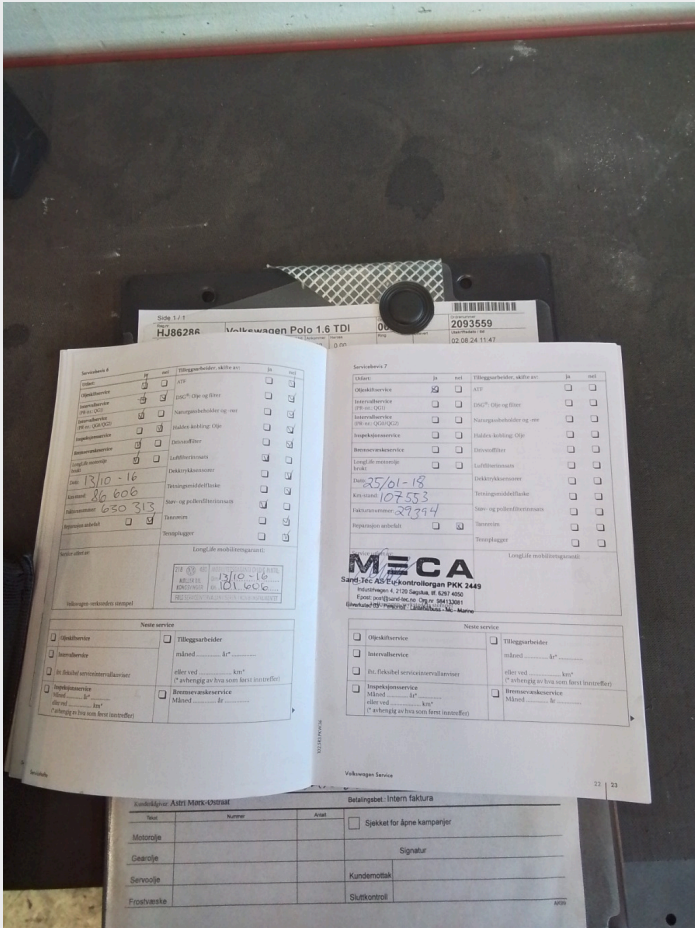

5.11 Manglercein service i 2023

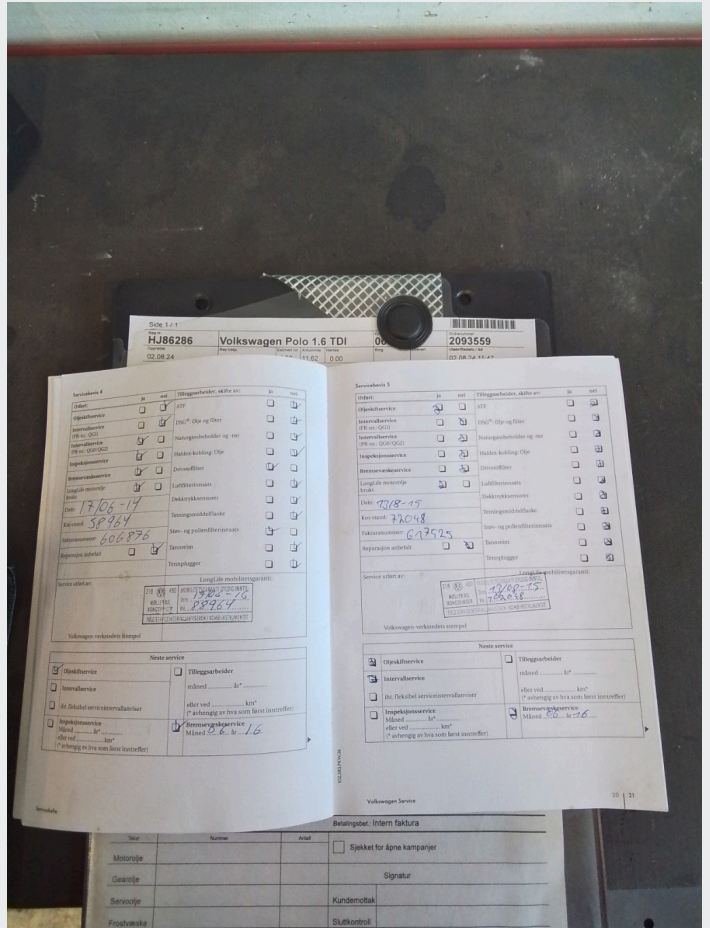

5.11 Manglercein service i 2023

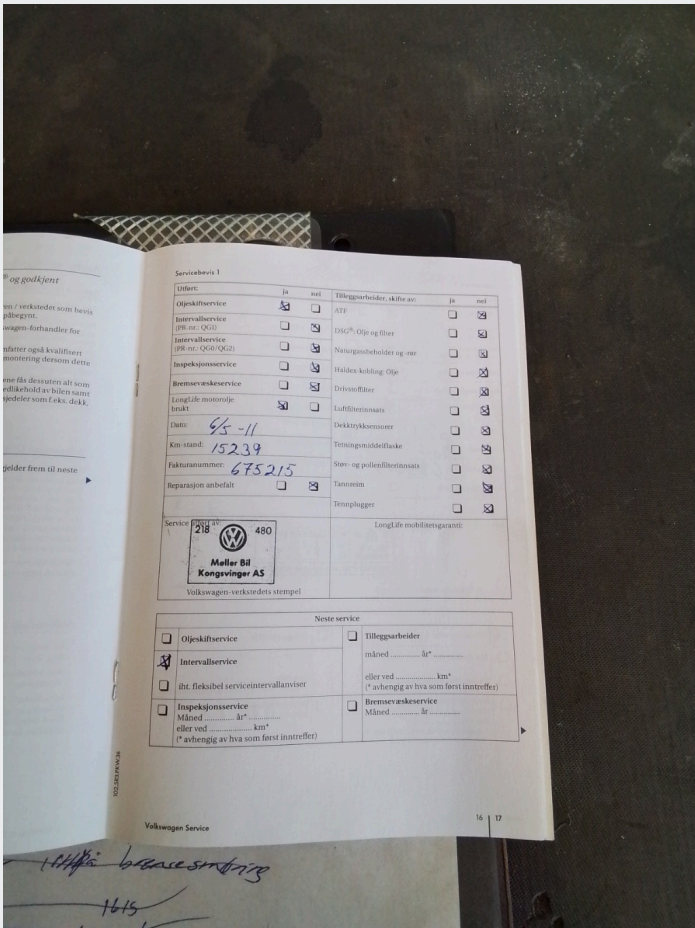

5.11 Manglercein service i 2023



2.3 Rust + div steinsprut panser



2.7 Rust rundt hjulbuer bak



2.5 Div rust bakluke



2.5 Div rust bakluke



2.2 Mye overflaterust under bil




2.2 Mye overflaterust under bil



2.17 Trenger 4 nye sommerhjul 185/60r15



2.17 Slitt innside foran

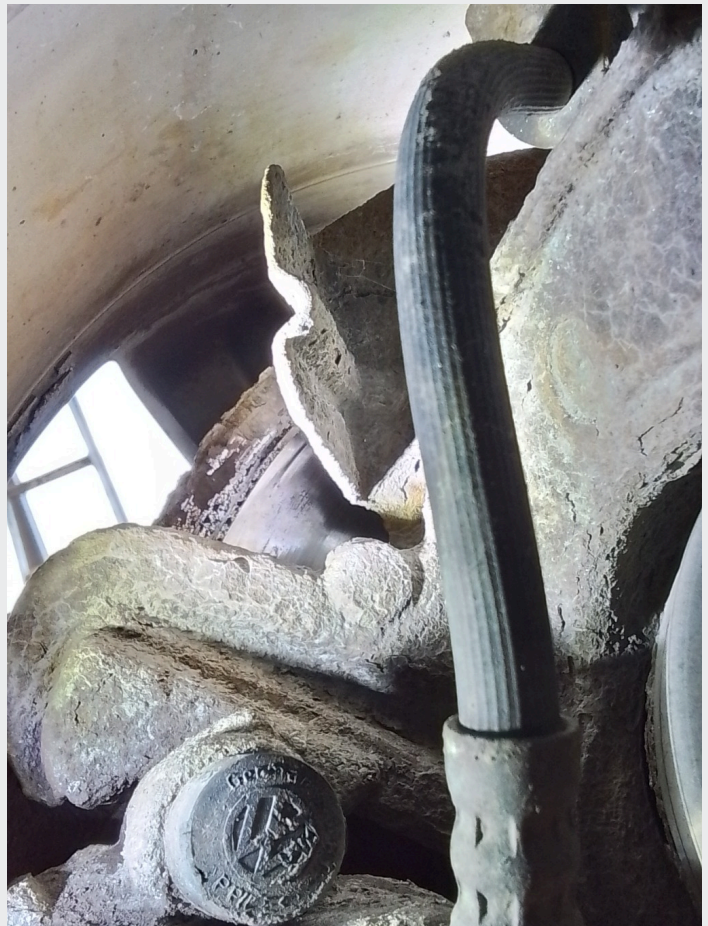

9.7 Stor slitekant og mye rust innside bremseskiver foran



5.6 Eksoslekk i skjøt



9.3 Håndbrems del henger på og returnerer ikke



2.18 Kantkjøre sommerfelger



2.18 Kantkjøre sommerfelger



2.18 Kantkjøre sommerfjelger



2.17 Mye sprekker i dekkbane bak



2.4 Opprusta kanaler begge sider



2.4 Opprusta kanaler begge sider



2.1 .



2.1 .



2.1 .



2.1 .






2.1 .



2.1 .

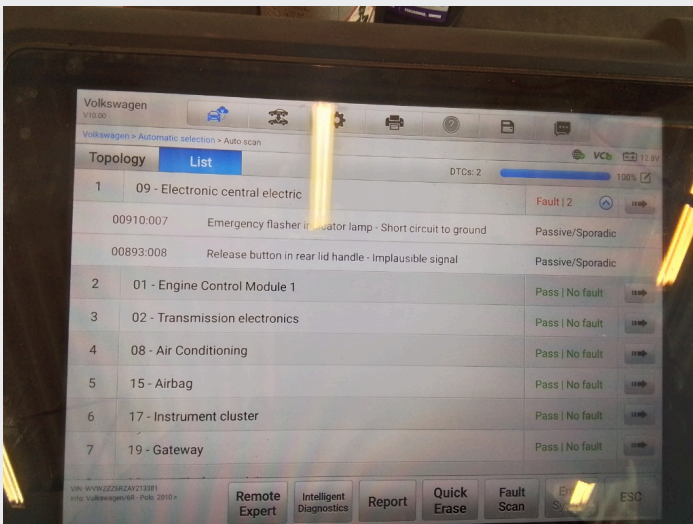

5.1 Feilkoder lagt i onedrive



5.2 Godt batteri

**PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD**

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	80 km/t	Nei

**DEKK / BREMSER**

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	3	3	4	4	Uke 16, 2015
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 43, 2019
Bremseklosser	70%	70%	60%	60%	