

**VOLKSWAGEN TRANSPORTER 150 HK AUTOMAT 4X4**
**TESTDATO: 25.11.2024**
**KODE: 1558837**

<b>VJ24432</b>	<b>146 780 KM</b>	<b>26.02.2021</b> Førstegang registrert	<b>Diesel</b>
----------------	-------------------	--	---------------

<b>CHASSISNR:</b> WV1ZZZ7HZMH063436	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Varebil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 26.02.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
✓ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET <span style="float: right; color: green;">✓</span>	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE <span style="float: right; color: green;">✓</span>
EKSTERIØR <span style="float: right; color: gray;">🔍</span>	LYS <span style="float: right; color: green;">✓</span>
MOTOR <span style="float: right; color: green;">✓</span>	HJULOPPHENG/STYRING <span style="float: right; color: green;">✓</span>
BREMSER <span style="float: right; color: green;">✓</span>	GIR OG DRIVLINJE <span style="float: right; color: green;">✓</span>
INTERIØR <span style="float: right; color: gray;">🔍</span>	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING <span style="float: right; color: gray;">🔍</span>

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Panser	Steinsprut panser	
1.2 Dører	Rust dørhengsel til førerdør	
1.3 Speil	Riper høyre speilkappe	
1.4 Dekk/Felger	Vinterfelger flasser	
1.5 Døråpning	Slitt innsteg til førerdør	
1.6 Stolpe	Steinsprut høyre og venstre A-stolpe utvendig	
<b>2. INTERIØR</b>		
2.1 Seter	Slitt fører sete med hull	
2.2 Varerom	Normal slitasje varerom ihht. varebil, kjørelengde og alder. Skadet lloydsplate innvendig bakluke	
2.3 Varerom	Mangler låsepinne til vareluke i varerom	
<b>3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
3.1 Annet	Dekktetmiddel utgått	



1.1 Steinsprut panser



1.2 Rust dørhengsel til førerdør



1.3 Riper høyre speilkappe



1.5 Slitt innsteg til førerdør



1.6 Steinsprut høyre og venstre A-stolpe utvendig



1.6 Steinsprut høyre og venstre A-stolpe utvendig






2.1 Slitt fører sete med hull



2.2 Normal slitasje varerom ihht. varebil, kjørelengde og alder. Skadet lloydsplate innvendig bakluke



2.3 Mangler låsepinne til vareluke i varerom

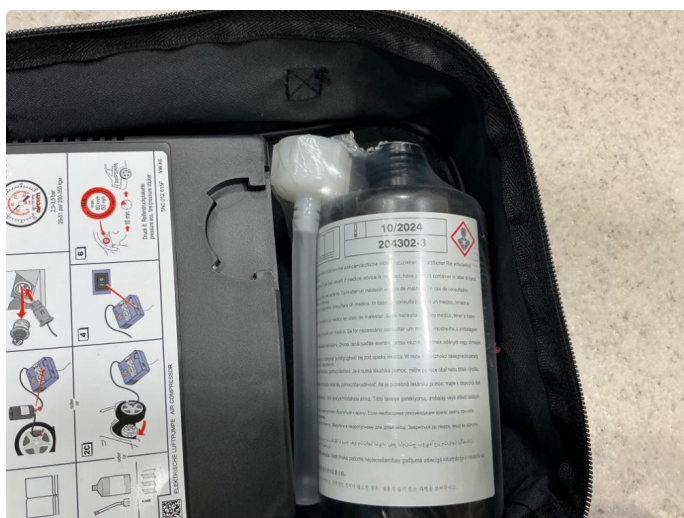

3.1 Dekktemtemiddel utgått

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	0	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

**DEKK OG BREMSER**

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 46, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 38, 2023
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	7	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	5	5

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	145800
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
15.01.2024	113569
21.08.2023	98085
16.01.2023	72653
29.04.2022	47973
25.02.2022	41053
30.09.2021	26664
22.08.2024	139226
05.11.2024	145800

**KOMMENTAR**

Bilen selges med diverse bruksmerker.

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Skap/påbygg
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Varerom
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.