



5108565

# NAF Tilstandssjekk B2B

Testdato  
19.12.2024



## Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		



## Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1587 cm <sup>3</sup>
Modell	307	Motoreffekt	80 kW
Type	3*NFU*	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LY57370	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	VF33CNFUK83481026	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	101185	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2004
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	22.03.2004
		Frist for neste EU kontroll	01.11.2026



## Informasjon

**NAF Tilstandssjekk B2B skal kun benyttes som dokumentasjon ved kjøp/salg mellom profesjonelle parter. Testen skal ikke benyttes som dokumentasjon ved salg til sluttbruker/privatperson.**

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

**NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.**

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk B2B er utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



5108565

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.6	Bremsebelegg	Bremsene ligger på:	Venstre bak
17.6	Utvendig tilstand motor	* Lekkasje radiator.	
26.11	Clutch	* Lekkasje clutch pumpe.	
30.6	Dekk	Feil rotasjonsretning:	Venstre bak, Høyre foran
40.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.18	Nøkler / Utstyr	* Står at registerreim er skiftet på 63379 km 08/09/2011 og 17/8/2016 83716km.	
5.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Venstre bak
6.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak
11.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
17.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
27.16	Girkasse (manuell)	Oljlekkasje / svetting	
26.12	Clutch	Tar langt ute	
38.11	Støtdempere	Svetting fra støtdemper	Venstre foran

## Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i serviceheftet ved testetidspunktet.

Servicehistorikk er vedlagt

Dato	Km.stand
17.08.2016	83716
04.10.2014	76388
08.09.2011	63379
15.09.2010	57744
26.01.2006	30896

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	3 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Mørkt;Vått
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	02.11.2026



5108565

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr 0

**Bremser**

4 - Bremsvirkning ✓

5 - Bremseskiver 0

6 - Bremsbelegg R

8 - Bremseslanger ✓

9 - Bremsørør ✓

10 - Parkeringsbrems ✓

**Lys og signaler**

11 - Lys 0

13 - Refleks ✓

14 - Varsellamper ✓

15 - Varsellamper utvidet ✓

**Motor**

17 - Utvendig tilstand motor R

18 - Motor virkemåte ✓

19 - Eksosanlegg ✓

20 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

**Drivverk**

22 - Drivaksler ✓

26 - Clutch R

27 - Girkasse (manuell) 0

**Elektriske anlegg**

29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

**Hjul, dekk, felg**

30 - Dekk R

31 - Felg ✓

32 - Ekstra hjulsett ✓

33 - Hjullager ✓

**Styring**

34 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

35 - Styreservo ✓

36 - Styrestag/ledd ✓

37 - Styresnekke, tannstang ✓

**Hjuloppheng**

38 - Støtdempere 0

39 - Stabilisator ✓

40 - Fjærer / fjærbein R

41 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

42 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

43 - Travers ✓

**Karosseri**

44 - Underside ✓

45 - Frontrute ✓



5108565

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Frase</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
4.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
5.1	Bremeskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
20.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
30.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
30.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
30.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
30.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
30.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
31.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
32.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
32.2		Mønsterdybde	5,00 mm
32.3		Mønsterdybde	5,50 mm
32.4		Mønsterdybde	5,50 mm
32.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
32.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetalfelg

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





5108565



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt

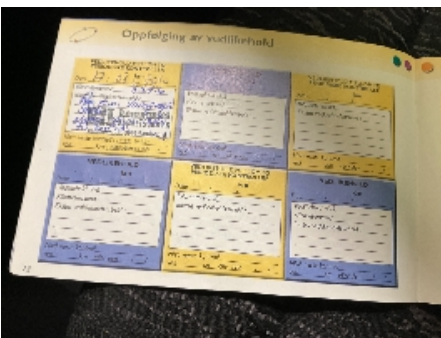

22. Generelt



23. Nøkler / Utstyr



24. Generelt





25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Girkasse (manuell)



34. Utvendig tilstand motor



35. Clutch



36. Fjærer / fjærbein



**37. Utvendig tilstand motor****38. Utvendig tilstand motor****39. Støtdempere****40. Lys****41. Lys****42. Bremseskiver****43. Bremseskiver****44. Bremseskiver****45. Bremseskiver**





5108565

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

<b>Reg.nr</b>	<b>VIN</b>
LY57370	VF33CNFUK83481026
<b>Årsmodell</b>	<b>Merke/Modell</b>
06-08	307 1.6i 16V 110
<b>Motorkode</b>	<b>Km</b>
NFU (TU5JP4)	101 185

## Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

## Utført uten feil (12)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
Air conditioning	Automatic air conditioning
Airbag	Airbag
Audio/Video	Display/telematics
Comfort	Central unit BSI COM 2000 Driver door module Instrument cluster Multifunction display Passenger door module
OBD	
Steering	Hydraulic power steering ISO