



5088439

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.12.2024



Kunde

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Navn | Auksjonen.no As | Kontaktperson | |
| Medlemsnummer | 94448735 | Navn | Auksjonen.no As |
| Adresse | Døvleveien 23 | Telefon | 33 30 05 40 |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM | E-post | |
| Telefon | 33 30 05 40 | | |
| Ekstern referanse | 449420 | | |



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | BMW | Motorstørrelse | 2993 cm ³ |
| Modell | 740D XDRIVE | Motoreffekt | 225 kW |
| Type | 7L | Aksler i drift | 2 |
| Registreringsnr. | BT11709 | Drivstofftype | Diesel |
| Understellsnr. | WBAKC01060C499302 | Kjøretøygruppe | 101 |
| Km.stand. | 254822 | Bruktimportert | Ja |
| Farge | Grå | Registreringsår | 2010 |
| Karosseritype | Sedan | Registrert første gang | 19.11.2010 |



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5088439

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|--|--------------------------------|
| 1.11 | Kjøreegenskaper | * Ikke prøvekjørt grunnet mangler vinter dekker. en redusert test | |
| 4.7 | Service/ Dokum. | Aktivert serviceindikator | |
| 4.8 | | Frist for EU kontroll er overskredet | |
| 23.1 | Full systemskann | Det finnes feilkoder, se rapport | |
| 23.2 | | Diagnoseavlesing ligger i testrapport | |
| 41.2 | Differensial | Oljelekkasje: | Bakre differensial |
| 67.24 | Ekstra hjulsett | * Mangler 3 vinter dekker | |
| 71.8 | Ratt, rattaksel, ledd | * Ratt justering virker ikke | |
| 81.4 | Frontrute | Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift | |
| 86.2 | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper: | Støtfanger foran, Høyre bakdør |
| 86.11 | | Steinsprut/lakksår | Panser, Tak |
| 87.7 | Utvendig speil | Innfelling av speil virker ikke: | Venstre side, Høyre side |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|---|-------------|
| 6.16 | Bremseskiver | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet | |
| 6.17 | | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet | |
| 23.6 | Full systemskann | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen | |
| 65.22 | Dekk | Noe skjevslitt dekk | |
| 66.10 | Felg | Ripe/slitasje på felg | |
| 67.25 | Ekstra hjulsett | Påbegynnende oksidering i felg: | |
| 86.17 | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper | |
| 88.12 | Underside | Rustangrep i vognbunn / understell | |



5088439

Servicehistorikk

| Dato | Km.stand |
|-------------|-----------------|
| 10.04.2021 | 215253 |
| 02.08.2019 | 194040 |
| 24.05.2019 | 190737 |
| 20.05.2000 | 180820 |
| 16.11.2017 | 160092 |
| 03.06.2016 | 123067 |
| 03.06.2016 | 120594 |
| 09.09.2015 | 92448 |
| 18.02.2014 | 80306 |
| 10.12.2013 | 77068 |
| 13.02.2013 | 63805 |
| 10.05.2012 | 52292 |
| 15.06.2011 | 25658 |

Testforhold

| | |
|--|--------------------------------|
| Er bilen skitten eller nediset: | Nei |
| Frist for neste EU kontroll | 14.10.2024 |
| Ikke prøvekjørt pga: | Dekk ikke i forhold til sesong |



5088439

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

O

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsvirkning

✓

10 - Bremsvæsknivå

✓

Bremser

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

✓

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

✓

22 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann

R**Motor**

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

✓

29 - Oljenivå motor

✓

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

✓

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

Drivverk

41 - Differensial

R**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

52 - Lyktespyler / Visker

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

56 - Drivrem generator

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

O

66 - Felg

O

67 - Ekstra hjulsett

R

68 - Hjullager

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

R

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



5088439

Karosseri

| | |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute | R |
| 82 - Siderute/bakrute | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 84 - Lås | ✓ |
| 85 - Takluke/Panoramatak | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil | R |
| 88 - Underside | O |
| 89 - Understellsnummer | ✓ |

Interiør

| | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 93 - Taktrekk | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 97 - Døråpning | ✓ |
| 98 - Seter | ✓ |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 103 - Interiør generelt | ✓ |
| 104 - Varseltrekant | ✓ |



5088439

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|--------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 3.1 | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler: | 2 stk |
| 6.1 | Bremseskiver | | Kontrollert visuelt |
| 9.1 | Bremsevirkning | Bremsevirkning, VF | 210,00 |
| 9.2 | | Bremsevirkning, HF | 210,00 |
| 9.3 | | Bremsevirkning, VB | 180,00 |
| 9.4 | | Bremsevirkning, HB | 180,00 |
| 30.1 | Kjølevæske | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C |
| 50.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 18 °C |
| 50.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 9 °C |
| 55.1 | Ladespenning generator | Ladespenning med last (V) | 14,50 volt |
| 55.2 | | Ladespenning uten last (V) | 14,50 volt |
| 58.1 | Tilstand 12 volt batteri | | Ikke mulig å måle uten demontering |
| 65.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 3,00 mm |
| 65.2 | | Mønsterdybde HF | 4,00 mm |
| 65.3 | | Mønsterdybde VB | 3,50 mm |
| 65.4 | | Mønsterdybde HB | 3,50 mm |
| 65.5 | | Bilen er utrustet med: | Sommerdekk |
| 66.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 67.1 | Ekstra hjulsett | Mønsterdybde | 3,50 mm |
| 67.2 | | Mønsterdybde | 0,00 mm |
| 67.3 | | Mønsterdybde | 0,00 mm |
| 67.4 | | Mønsterdybde | 0,00 mm |
| 67.5 | | Ekstra hjulsett er utrustet med: | Piggfrie vinterdekk |
| 67.6 | | Felg på ekstra hjulsett: | Lettmetallfelg |



5088439

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5088439



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5088439



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt

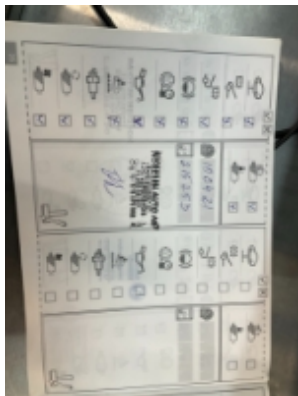

31. Generelt



32. Generelt



5088439

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



3. des. 2024

Køretøj: BMW 740d F01 xDrive
Motorkode: N57 D30 B
Produktionsår: 09-12
Kilometerstand: 254822 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BT11709
VIN: WBAKC01060C499302 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 3. des. 2024 12:17:10

Fejlkode

Drivlinje **DDE Motorstyreenhed** **7 Fejl**

Fejlkode: DTC 241F00
Sluttrin forvarmestyreenhed cyl. 1
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 243300
Sluttrin forvarmestyreenhed cyl. 6
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 278A00
Gasspjældsstilller
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 242000
Gløderør cyl. 1
Aktivering defekt, afbrydelse i strømkreds.

Fejlkode: DTC 24F700
Brændstoffiltervarme
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 288E00

Fejlkode: DTC 288B00
Batteriovervågning
Hvilestrøm for høj.

Drivlinje **EKPS Brændstofpumpestyreenhed** **0 Fejl**

Drivlinje **SCR Udstødningsefterbehandling** **ikke tilgængelig**

bremsesystem **DSC Elektronisk stabilitetsprogram** **0 Fejl**

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| bremsesystem | EMF Parkeringsbremsestyreenhed | 0 Fejl |
| Passiv sikkerhed | ACSM Airbagstyreenhed | 0 Fejl |
| Passiv sikkerhed | REMALI Reversibel selestramme i venstre side | ikke tilgængelig |
| Passiv sikkerhed | REMARE Reversibel selestrammer i højre side | ikke tilgængelig |
| Passiv sikkerhed | CBX-eCall nødkaldsmodul | 0 Fejl |
| Termostyring | IHKA Fulldautomatisk klimaanlæg | 2 Fejl |

Fejlkode: DTC 8011FD

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 801225

Kølemiddeltryk

Tryk for lavt -> frakobling af kompressorkobling.

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| Termostyring | FKA Klimastyreenhed bagved | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | ACC Fjernområderadar | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | PDC parkeringshjælp | 0 Fejl |
| Førerassistentsystem | TR SVC 360-graders kamera | 0 Fejl |
| Førerassistentsystem | FLA Fjernlysstyreenhed | 0 Fejl |
| Førerassistentsystem | SWW sporskifteadvarel | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | PMA Parkeringshjælp | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | GZAL Ekstra forlygte i venstre side | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | GZAR Ekstra forlygte i højre side | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | NVE Natsynskamera | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | KAFAS Frontkamerastyreenhed | ikke tilgængelig |
| Komfort | KOMBI Kombiinstrument | 0 Fejl |
| Komfort | HUD Head-up-display | 0 Fejl |
| Komfort | ZGM Central gateway-styreenhed | 1 Fejl |

Fejlkode: DTC 801C20

Gatewaystyreenhed

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkodehukommelse fuld.

Komfort **ICM ABS/ESP-styreenhed** **0 Fejl**

Komfort **FRM Karosseristyreenhed foran** **4 Fejl**

Fejlkode: DTC 800F2E
Nærlys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 800F3A
Tågelygte venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 800F3B
Tågelygte højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 800FA5
Ratstammeindstilling
Antal maksimale anslag overskredet.

Komfort **FZD Skydetagsstyreenhed** **0 Fejl**

Komfort **JBE Karosseristyreenhed** **4 Fejl**

Fejlkode: DTC 8020E6
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 8020E7
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 8020E8
Spændingsforsyning kl. 30F
Frakobling aktiv/fejl i funktion.

Fejlkode: DTC C90C81
Forrudevisker
Blokeret.

Komfort **SZL Ratstammekontakt** **0 Fejl**

Komfort **CON Infotainmentbetjeningsenhed** **0 Fejl**

Komfort **LHML Forlygtestyreenhed i venstre side** **ikke tilgængelig**

Komfort **LHMR Forlygtestyreenhed i højre side** **ikke tilgængelig**

Komfort **STML Forlygtestyreenhed i venstre side** **ikke tilgængelig**

Komfort **STMR Forlygtestyreenhed i højre side** **ikke tilgængelig**

Komfort **SMFA Sædestyreenhed fører** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 802A08
Styreenhed førersæde-hukommelse
Kalibrering mangler/med fejl.

| | | |
|----------------------|---|-------------------------|
| Komfort | SMBF Sædestyreenhed passager | 0 Fejl |
| Komfort | HKL bagklapmodul | ikke tilgængelig |
| Komfort | FCON Betjeningsenhed infotainmentsystemikke tilgængelig bagved | |
| Komfort | CID Infotainmentdisplay | 0 Fejl |
| Gearkasse | EGS Gearkassestyreenhed | 0 Fejl |
| Gearkasse | GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt | 0 Fejl |
| Gearkasse | VTG Fordelergearkassestyreenhed | 0 Fejl |
| Tyverisikring | CAS Startspærrestyreenhed | 6 Fejl |

Fejlkode: DTC 9307C2
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 93076A
Frakobling kl. 15
Øverste startevnegrænse nået, frakoblingsforhindring dog aktiv.

Fejlkode: DTC 93076B
Frakobling kl. 30B
Øverste startevnegrænse nået.

Fejlkode: DTC 93076C
Frakobling kl. 30B
Øverste startevnegrænse nået, frakoblingsforhindring eller obligatorisk, elektrisk forbruger aktiv.

Fejlkode: DTC 9308A0
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 9308B0
Batterispænding
Spænding for lav.

| | | |
|----------------------|---|-------------------------|
| Tyverisikring | SINE Tyverialarm | ikke tilgængelig |
| Undervogn | VDM Styreenhed til dæmpningsregulering | 0 Fejl |
| Undervogn | EDCSVR Dæmpermodul HF | 0 Fejl |
| Undervogn | EDCSVL Dæmpermodul VF | 0 Fejl |
| Undervogn | EDCSHR Dæmpermodul HB | 0 Fejl |
| Undervogn | EDCSHL Dæmpermodul VB | 0 Fejl |

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Undervogn | EHC Niveaureguleringsstyreenhed | ikke tilgængelig |
| Styretøj | EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring | ikke tilgængelig |
| Styretøj | SVT Servostyringsstyreenhed | ikke tilgængelig |
| Styretøj | AL Servostyringsstyreenhed | ikke tilgængelig |
| Styretøj | HSR Styreenhed for aktiv bagaksel | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | CIC Infotainmentstyreenhed | 1 Fejl |

Fejlkode: DTC E1C440
 Betjeningsenhed/infodisplay til infotainment
 Nulstilling udført.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------|
| Infotainmentsystem | TCU telematik-styreenhed | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | CBX-Media Multimedia-grænseflade | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | AMP Audioforstærker | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | TBX Infotainment-betjeningsenhed | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | DVDC DVD-skifter | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | RSE Infotainmentsystem bag | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | FD Display bag | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | FD2 Display 2 bag | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | VM Videomodul | ikke tilgængelig |
| Dæktryksovervågning | RDC Dæktryksstyreenhed | ikke tilgængelig |