

XA19281 - 2016 Mercedes-Benz Vito Kasse

Km.stand	155 054	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser		Siste service, dato	10.11.2022
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	146 464
Egenvekt	1862	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	/ Nei
Chassisnr.	WDF44760313228599	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	13.12.2016	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	26.03.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1	D	Understellsnr.
1.2	A	Kjennermerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	C	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	C	Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	-	Cabriolet/Hardtop
2.12	C	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	C	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	-	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	C	Lysfunksjon foran
3.2	C	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	-	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	C	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	C	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	C	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremseser

9.1	C	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	C	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har en del slitasje

Dato: 26.03.2024
Signatur selger


Dato: 26.03.2024
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Matt i lakk
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktbilder
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk på bakluke ved øvre bremselys
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Riper/rust førerdør.
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk høyre skyvedør.
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Bulk venstre bakskjerm
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Bulk høyre framskjerm.
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Riper i frontfanger høyre side
- 2.12 Eksteriør - Speil - Knust speilkåpe høyre side
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Bakrute litt slitt noen spor der hvor visker går
- 3.1 Utvendig lys - Lysfunksjon foran - HøydeLysjusteringstag foran sitter fast. Rustet
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Øvre bremselyslykt knust
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i Drive.
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest "bad and replace"
- 5.11 Motor - Service - Bunnplate under motor ødelagt
- 5.11 Motor - Service - Sist service tatt i 11.11.22 ved 146464km
- 5.12 Motor - Start/arbeidslyd - Skrangling i motorrom høyre side ved kjøring på lavt turtall
- 5.14 Motor - Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor - Svetting turboslange
- 7.1 Gir og drivlinje - Girkassefunksjon - Svetting girboks/aksling
- 8.1 Hjuloppheng og styring - Ratt/styringsmekanisme - Litt skjevt ratt mot venstre ved testtur
- 9.1 Bremses - Bremsefunksjon/ABS - Vibrerer i bil ved nedbremsing
- 9.1 Bremses - Bremsefunksjon/ABS - Brems henger på venstre bak
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Rust på innside skiver foran


BILDER

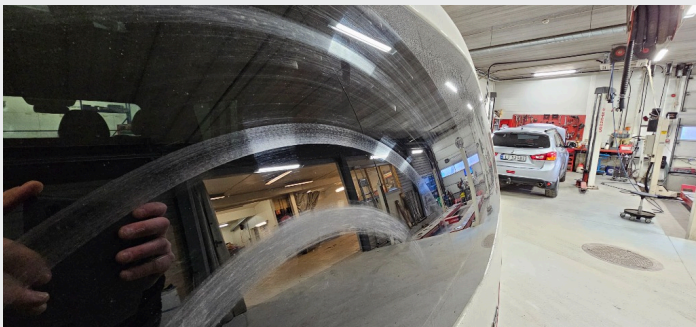

2.15 Bakrute litt slitt noen spor der hvor visker går



2.12 Knust speilkåpe høyre side

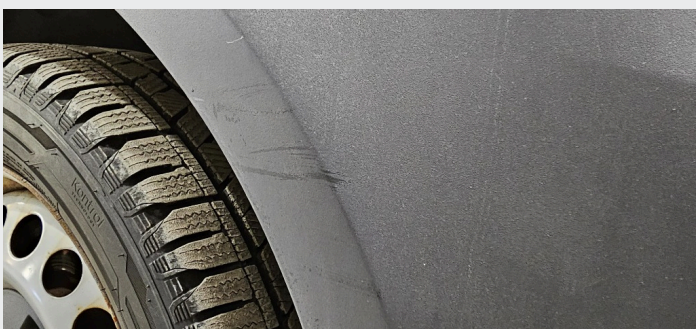

2.8 Riper i frontfanger høyre side



2.7 Bulk høyre framskjerm.

BILDER



2.7 Bulk høyre framskjerm.



2.7 Bulk venstre bakskjerm




2.5 Riper/rust førerdør.



2.5 Riper/rust førerdør.



2.5 Riper/rust førerdør.

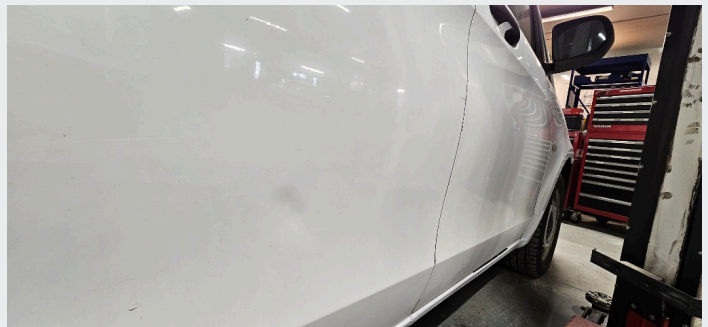

2.5 Bulk høyre skyvedør.



2.5 Bulk på bakluke ved øvre bremselys



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



9.7 Rust på innside skiver foran



9.7 Rust på innside skiver foran



9.7 Rust på innside skiver foran



9.7 Rust på innside skiver foran



7.1 Svetting girboks/aksling



7.1 Svetting girboks/aksling





7.1 Svetting girboks/aksling



5.14 Svetting turboslange

BILDER

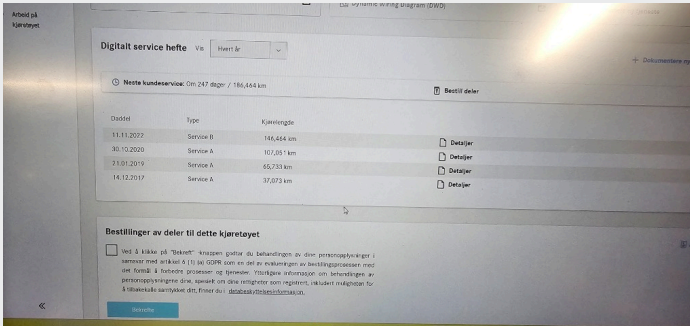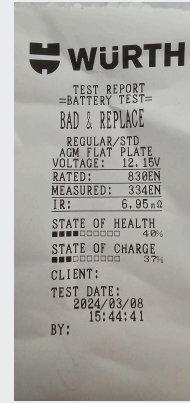

5.11 Sist service tatt i 11.11.22 ved 146464km

5.11 Bunnplate under motor ødelagt



3.2 Øvre bremselykt knust

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Bart	90 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	9	9	4	4	Uke 09, 2021
Vinterdekk	5	5	6	6	Uke 36, 2019
Bremseklosser	80%	80%	80%	80%	