



4462486

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.04.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	389340		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	Sprinter	Motoreffekt	120 kW
Registreringsnr.	PR68200	Aksler i drift	1
Understellsnr.	W1V9071351N096895	Drivstofftype	Diesel
Km.stand.	96815	Kjøretøygruppe	315
Farge	Hvit	Bruktimportert	Ja
		Registreringsår	2020
		Registrert første gang	14.09.2020



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4462486

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.13	Nøkler / Utstyr	* nøkkel/låsekasse til skapdør - mangler/skadet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran, Venstre foran
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre baklys, Venstre bremselys, Venstre ryggelys
17.16		Skadet lykt:	Høyre baklys, Venstre baklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
28.5	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje ved:	Turbo
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre fordør
86.12		Mangelfull kvalitet på replakking:	Støtfanger foran
86.13		Lakklipp/flassing	Støtfanger foran
86.15		* Retting/lakking/manglende del(er)/skadet del(er) - Løftelem/påbygg/skap.	
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Venstre foran, Midten foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.18		Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Høyre bak, Venstre bak
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
65.20	Dekk	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	Høyre foran, Venstre foran
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Panser, Venstre forskjerm, Høyre fordør, Venstre fordør
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.21		Små lakkbærer:	Høyre fordør, Venstre fordør



4462486

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
86.34		* Lakksår/Lakkskader/skadet del(er)/justering av del(er): Venstre forskjerm, Venstre og høyre kanal, høyre utvendig speil, støtfanger foran	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre, Venstre
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre fordør, Venstre fordør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	10.11.2024



4462486

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. ✓

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning |
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremserør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor **O**
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand ✓
- 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **O**

Hjul, dekk, felg

- 66 - Felg ✓
- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager ✓
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



4462486

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	R



4462486

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	25,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	27,70 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	27,70 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	0,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	0,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	0,00 mm
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-46 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	850 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	729 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,60 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,80 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,10 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4462486

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4462486



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4462486




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

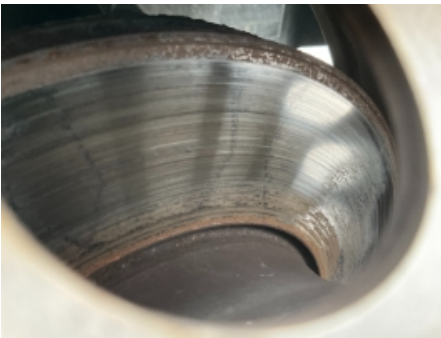

28. Generelt



4462486

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



9. apr. 2024

Køretøj: Mercedes Sprinter 316 CDI (907)
Motorkode: 651.958
Produktionsår: 19-
Kilometerstand: 162830 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: PR68200
VIN: W1V9071351N096895 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 9. apr. 2024 09:31:12

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Motor **Dieselmotor** **2 Fejl**

Fejlkode: P31021A
Advarselstrin 1 ureaadditiv-system
Påfyldningsniveau med fejl.

Fejlkode: P310253
Gasspjæld, servomotor, række 1
Funktion/initialisering ukorrekt.

Motor **SCR: Udstødningsgasreduktion** **0 Fejl**

Motor **FSCU UDS OBD** **0 Fejl**

Motor **PTCU: Drivlinje** **0 Fejl**

ABS **ABS/ESP OBD** **0 Fejl**

Airbag **SRS Airbagstyreenhed** **0 Fejl**

Klimaanlæg **KLA Klimaanlæg** **3 Fejl**

Fejlkode: B105C07
Servomotor for recirkulationsspjæld
mekanisk Fejl

Fejlkode: B113600
Initialiseringsprocedure luftspjældsmotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U144F00
Brændstofstand
For lavt påfyldningsniveau.

Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	0 Fejl
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Komfort	KI: Kombiinstrument	2 Fejl

Fejlkode: B1FE096
Geartrinsvisning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B226656
Kørselsautoriseringsdata
Modtagne data ugyldige.

Komfort	Fartskriver	ikke tilgængelig
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Komfort	RFK: Bakkamera	1 Fejl

Fejlkode: B21FF54
Bakkamera
Funktion ukorrekt.

Komfort	OBF dig. OBD	0 Fejl
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	ikke tilgængelig
Komfort	SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)	11 Fejl

Fejlkode: B164200
Blinklys bag til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B16AF00
Bremselys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B16C715
Styreenhedsudgang sidemarkeringslygte VB
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: B213B15
Karosseristyreenhed-udgang 1 udvendig belysning VB
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: B213D15

Komfort	ESE indstilling førersæde	ikke tilgængelig
Komfort	ESE indstilling passagersæde	ikke tilgængelig
Komfort	PSM: Programmerbart specialmodul	0 Fejl
Komfort	OLU: Onboard Logic Unit	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearkasse	0 Fejl
Gearkasse	VG: Fordelergear	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM CAN OBD	1 Fejl

Fejlkode: U012187
 Ignorer fejlkode
 Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

Tyverisikring	EDW: Tyverialarm	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Audio/Video	MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control	ikke tilgængelig
Audio/Video	MBUX Head Unit	1 Fejl

Fejlkode: B211A01
 Datakabel mellem kombiinstrument og infotainmentdisplay
 Fejl i kommunikation.

Audio/Video	ZAN OBD	0 Fejl
Audio/Video	Telematik HERMES	2 Fejl

Fejlkode: B143A13
 Mikrofon 1
 Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: U103888
 Diagnose-CAN-bus
 CAN-bus slået fra.

Audio/Video	MTAS Mobiltelefonholder	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	ikke tilgængelig

Digital Service Report

Vehicle info

Vehicle Mercedes-Benz Sprinter 316 FG 4X2 43
First reg. date 14.09.2020
FIN W1V9071351N096895

Next Service 09.2025
135580 km

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Service report 2

Kristiansand Varebilsenter AS	Date	07.09.2023
Rosselandsveien 199	Rep.-order-no.	n096895
Brennåsen	Mileage	75580 km

Performed services

Service Main Service
Remaining time 369 Days
Remaining distance 35738 km

Oil quality/viscosity

Description Engine oil
Oil quality 229.52
Viscosity 5W-30

Replaced / renewed

Engine: Oil and filter change
Fuel filter with water separator replaced
Brake fluid replaced
Air filter insert replaced
Dust filter replaced
Brake pads, brake disks and brake shoes replaced as per findings, subject to separate repair order

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo
Warr. against rusting through

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with

Addworks

accomplished

Service report 1

Mercedes-Benz

Veho Bil Sverige AB
Wijkmansgatan 1
VästeråsDate 08.09.2022
Rep.-order-no. 8209880
Mileage 51318 km**Performed services**Service Small Service
Remaining time 6 Days
Remaining distance 8695 km**Oil quality/viscosity**Description Engine oil
Oil quality 228.51 LT
Viscosity 0W-30Description Automatic transmission
Oil quality 236.15
Viscosity**Replaced / renewed**Engine: Oil and filter change
Automatic transmission: Oil and filter change
AdBlue tank: Fill fluid level subject to separate repair order
Brake fluid replaced
Dust filter replaced **Until next service**Mercedes-Benz Mobilo
Warr. against rusting through **Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification**Complied with **Addworks**accomplished