



4327438

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.02.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	381905		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	2671 cm ³
Modell	RS4	Motoreffekt	kW
Type	3L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	CH21398	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WUAZZZ8DZ1N901083	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	235139	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2000
		Registrert første gang	24.10.2000



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4327438

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bil er ikke prøvekjørt grunnet feil og avvik.	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
21.3	Varsellamper	Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
27.4	Motor virkemåte	Unormal motorgange/vibrasjon	
27.6		Motor fusker ved belastning	
27.13		Motoreffekt er åpenbart ikke i samsvar med vognkort	
27.15		* Bil er ikke prøvekjørt.	
28.6	Utvendig tilstand motor	* Lekkasje / skade på trykkrør ladeluft. må utredes nærmere.	
33.1	Eksosanlegg	Ligger mot vognbunn / understell:	
33.2		Lekkasje:	
33.12		* Mangler katalysatorer	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
39.15	Girkasse (manuell)	* Bil er ikke prøvekjørt.	
45.9	Instrumenter	Feil på LCD display	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
52.1	Lyktespyler / Visker	Spyler virker ikke:	Venstre side, Høyre side
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran, Høyre foran
57.1	Batteri ytre tilstand	Løst batteri	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
66.9		* Hjulspacer montert foran og bak.	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
76.9	Stabilisator	* Stabilisator treffer drivaksel h/b	
77.9	Fjærer / fjærbein	Senkesett er montert, men ikke godkjent og anmerket i vognkort	
78.7	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Mansjett øvre høyre kule.	
83.10	Dør-/panseråpner	Slitt dørhengsel:	Venstre foran



4327438

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Høyre fordør
86.13		Lakkslipp/flassing	Støtfanger bak, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran, Høyre foran
88.2		Skadet/løst plastdeksel:	
99.7	Bilbelte	Vridd belte	
100.3	Gulvmatter/-teppe	Fukt i gulvteppe	
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	
102.4	Laste-/bagasjerom	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
102.5		Fukt i reservehjulsbrønn	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.20	Bremseskiver	* Det er oppgraderte bremses foran og bak. Kan ikke prises.	
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
32.15	Kjølesystem	*	
38.14	Clutch	* Clutch tar veldig brått.	
41.7	Differensial	Oljelekkasje/ svetting:	Bakre differensial
42.9	Drivaksler	Morken drivakselmansjett:	Venstre indre foran, Høyre indre foran
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
46.12	Radio / Multimedia	* Mangler radio.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Steinsprut:	
86.22		Matt lakk:	
86.26		Diverse lakkrust	
86.28		Variierende kvalitet på rep.lakkering	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
91.4	Dashbord / midtkonsoll	Liten skade:	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	



4327438

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
97.7		Rust:	

Servicehistorikk

Serviceheftet har kvitteringer uten lesbar dato og km.stand som ikke er tatt med i oversikten

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Frist for neste EU kontroll	10.07.2024
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil
Er testen utført på NAF Senteret?	Nei

Dato	Km.stand
18.07.2013	194643
14.07.2011	184739
31.08.2010	177009
11.06.2009	175034
01.08.2008	166500
31.07.2006	139623
03.04.2006	122490
23.11.2005	107581
07.10.2004	78507
26.09.2003	63149
05.02.2003	48386
06.05.2002	33807
11.05.2001	17173



4327438

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓**6 - Bremseskiver **R**8 - Parkeringsbrems **✓**9 - Bremsvirkning **✓**10 - Bremsvæsknivå **✓**11 - Bremsvæskens kokepunkt **O**12 - Bremserør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Brems pedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **O**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **R**22 - Varsellamper utvidet **R****e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**25 - Avgassanalyse (Bensin) **✓**27 - Motor virkemåte **R**28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **✓**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **R**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **R****Drivverk**38 - Clutch **O**39 - Girkasse (manuell) **R**41 - Differensial **O**42 - Drivaksler **O**43 - Mellomaksler **O****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **R**46 - Radio / Multimedia **O**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**52 - Lyktespyler / Visker **R**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **R**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓**57 - Batteri ytre tilstand **R**58 - Tilstand 12 volt batteri **R****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **✓**66 - Felg **R**67 - Ekstra hjulsett **R**68 - Hjullager **✓**69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **✓**70 - Hjulcapsler/navkopper **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓**



4327438

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	R
77 - Fjærer / fjærbein	R
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	O
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	R
100 - Gulvmatter/-teppe	R
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4327438

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	30,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	31,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	31,40 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	Ikke oppgitt av produsent
6.5		Bremsekivetykkelse VB	27,80 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	27,80 mm
9.1	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
25.1	Avgassanalyse (Bensin)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	60000
37.2		eller ved, måneder:	Uavhengig av antall måneder
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	24 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	680 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	345 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4327438

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4327438



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

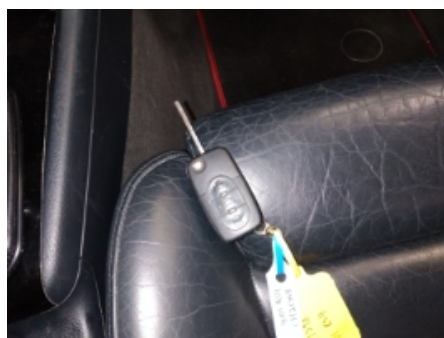

23. Generelt



24. Generelt



4327438



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



4327438

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF senter Bergen-Kokstad
Kokstaddalen 5
5257 Kokstad
Telefon: +4755175550
Fax:
E-mail: kokstad@naf.no
Website: www.naf.no



20. feb. 2024

Køretøj: Audi RS4 2.7i V6 30V Bi-Turbo Avant Quattro
Motorkode: AZR
Produktionsår: 00-01
Kilometerstand: 235139 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: CH21398
VIN:
Testet: 20. feb. 2024 20:03:14

Fejlkode

OBD	OBD	ikke tilgængelig
Motor	Motorelektronik 1	ikke tilgængelig
ABS	Bremseelektronik	ikke tilgængelig
Airbag	Airbag 8/8.4	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	Varme/klimaanlæg	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed KO (min.)	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed KO (maks.)	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-elektronik 1	ikke tilgængelig
Komfort	Lygtenivellering	ikke tilgængelig
Komfort	Parkeringssensor	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering passager	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre 3	ikke tilgængelig

Tyverisikring	Kabineovervågning	ikke tilgængelig
Styretøj	Ratstammemodul	ikke tilgængelig
Audio/Video	Radiotuner	ikke tilgængelig
Audio/Video	Navigation	ikke tilgængelig