



4419789

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.03.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	386051		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	100 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	FT55677	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF44760313185961	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	150410	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2016
		Registrert første gang	30.11.2016



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4419789

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
1.9		Vibrasjoner ved bremsing	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Serviceokumentasjon mangler	
17.16	Lys	Skadet lykt:	Høyre nærlys
32.14	Kjølesystem	* Skadet innfestning oppe og nede. Må demonteres for oversikt.	
47.4	Elektrisk vindusheis	Bryter for vindusheis defekt:	Venstre fordør
51.6	Vindusvisker, spylers (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Bakrute
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre foran
77.3		Skade på fjærbein:	Venstre side
83.9	Dør-/panseråpner	Feil ved dørstopper:	Venstre foran
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Panser, Bakluke, Støtfanger bak, Venstre forskjerm, Venstre fordør
86.8		Rustangrep:	Høyre baddør
86.13		Lakkslipp/flassing	Høyre forskjerm
86.15		* Skadet innfestning til radiatorer. Forbehold om mer skade ved demontering.	
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side, Høyre side
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Høyre foran
6.16		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
45.19	Instrumenter	Instrumentspråk er annet enn skandinavisk/engelsk/tysk	
46.12	Radio / Multimedia	* Litt uklart bilde ryggekamera. Mulig feil med display.	



4419789

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
66.11		Oksidering / oksidert felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.24		Rustangrep:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.26		Diverse lakkrust	
99.10	Bilbelte	Slitt belte:	Venstre foran

Merknader

Punkt	Merknad
Elektrisk vindusheis	Feil ved betjening høyre heis fra bryter i førerdør.

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Bilen mangler instruksjonsbok/mappe

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	29.11.2024



4419789

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

Bremser6 - Bremseskiver **O**

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler17 - Lys **R**

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose23 - Full systemskann **O****Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem **R**

33 - Eksosanlegg ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter **O**46 - Radio / Multimedia **O**47 - Elektrisk vindusheis **R**

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

Elektriske anlegg51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**

53 - Sentrallås ✓

55 - Ladespenning generator ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg **O**

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein **R**

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓



4419789

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	O
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓



4419789

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	28,20 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	28,70 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
6.5		Bremseskivetykkelse VB	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
6.6		Bremseskivetykkelse HB	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



4419789

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4419789



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt

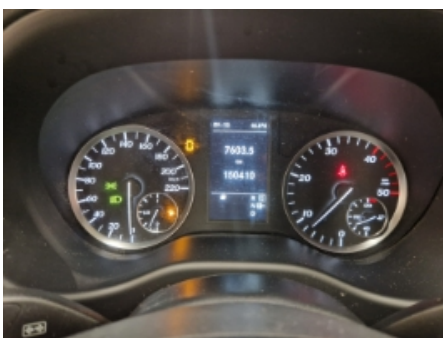

22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4419789



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



4419789

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



20. mar. 2024

Køretøj: Mercedes Vito 114 CDI (447) 4Matic BlueTEC
Motorkode: 651.950
Produktionsår: 15-
Kilometerstand: 150410 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: FT55677
VIN: WDF44760313185961 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 20. mar. 2024 09:29:43

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Dieselmotor	2 Fejl
Fejlkode: P13E7FD Ureaadditiv-niveau For lavt påfyldningsniveau.		
Fejlkode: U144F00 Brændstofstand For lavt påfyldningsniveau.		
Motor	FSCU UDS OBD	0 Fejl
Motor	SCR: Udstødningsgasreduktion	0 Fejl
Motor	PTCU: Drivlinje	ikke tilgængelig
ABS	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	1 Fejl
Fejlkode: C066300 CAN-bus/forbindelse til central gateway CAN-signal "Indgående opkald" mangler/er ukorrekt.		
ABS	EFB OBD	ikke tilgængelig
Airbag	SRS Airbagstyreenhed	0 Fejl
Airbag	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	ikke tilgængelig
Airbag	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	ikke tilgængelig

Klimaanlæg	KLA Klimaanlæg	1 Fejl
Fejlkode: U144F00 Brændstofstand For lavt påfyldningsniveau.		
Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot/bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	0 Fejl
Komfort	KI: Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)	1 Fejl

Fejlkode: C00497B
 Bremsvæskestand
 For lavt påfyldningsniveau.

Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	ikke tilgængelig
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Komfort	360°-kamera	ikke tilgængelig
Komfort	KAB: Kameratildækning	ikke tilgængelig
Komfort	TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	MRM OBD	0 Fejl
Komfort	DBE dig. OBD	ikke tilgængelig
Komfort	TPAD: Touchpad	ikke tilgængelig
Komfort	HMI-GW	ikke tilgængelig
Komfort	OLU: Onboard Logic Unit	ikke tilgængelig
Komfort	RFK: Bakkamera	ikke tilgængelig
Komfort	AHE: Anhængerregistrering	0 Fejl

Komfort	Venstre bagsæde massagefunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Højre bagsæde massagefunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 2 venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 højre side	ikke tilgængelig
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører	ikke tilgængelig
Komfort	PARK: Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	STR: Elektrisk skydedør i højre side	ikke tilgængelig
Komfort	STL: Elektrisk skydedør i venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	PSD: Panoramatag	ikke tilgængelig
Komfort	PSM: Programmerbart specialmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Fartskriver	ikke tilgængelig
Komfort	HGW brugerinterface CAN-bus	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM CAN OBD	1 Fejl
<p>Fejlkode: U015531 CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument Kommunikation forstyrret.</p>		
Gearkasse	VGS: Fuldt integreret gearstyring	1 Fejl
<p>Fejlkode: U015531 CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument Kommunikation forstyrret.</p>		
Gearkasse	Gearkasse	0 Fejl
Tyverisikring	EDW: Tyverialarm	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Audio/Video	MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control	ikke tilgængelig
Audio/Video	ZBE: Centralt betjeningspanel	ikke tilgængelig
Audio/Video	Telematik HERMES	ikke tilgængelig

Audio/Video	Radio/navigation	ikke tilgængelig
Audio/Video	ZAN OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	MTAS Mobiltelefonholder	ikke tilgængelig
Audio/Video	E-Call GLONASS (Rusland)	ikke tilgængelig
Audio/Video	Tel Styreenhed telefon	ikke tilgængelig
Audio/Video	TB5 TV-tuner	ikke tilgængelig
Audio/Video	Sound OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	MBUX Head Unit	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	ikke tilgængelig