



4230542

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.01.2024



Kunde

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Navn | Auksjonen.no As | Kontaktperson | |
| Medlemsnummer | 94448735 | Navn | Auksjonen.no As |
| Adresse | Døvleveien 23 | Telefon | 33 30 05 40 |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM | E-post | |
| Telefon | 33 30 05 40 | | |
| Ekstern referanse | 370143 | | |



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Mercedes-Benz | Motorstørrelse | 2143 cm ³ |
| Modell | Sprinter | Motoreffekt | 120 kW |
| Type | 6T | Aksler i drift | 1 |
| Registreringsnr. | DS12129 | Drivstofftype | Diesel |
| Understellsnr. | WDB9071351N074671 | Kjøretøygruppe | 315 |
| Km.stand. | 173849 | Bruktimportert | Ja |
| Farge | Hvit | Registreringsår | 2020 |
| | | Registrert første gang | 27.01.2020 |



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4230542

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------------|--|--|
| 4.3 | Service/ Dokum. | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt | Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet |
| 4.9 | | * Se bilde/vedlegg for servicehistorikk | |
| 6.10 | Bremseskiver | Rust på bremseskive: | Venstre bak, Høyre bak |
| 17.1 | Lys | Virker ikke: | Høyre nærlys, Venstre skiltlys, Venstre baklys, Høyre baklys |
| 17.11 | | Skadet lykteglass: | Venstre sideblinklys, Venstre baklys |
| 21.17 | Varsellamper | * Varsler feil på lys. | |
| 28.5 | Utvendig tilstand motor | Oljlekkasje ved: | Turbo |
| 50.6 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur) | |
| 65.11 | Dekk | Dekk er skjevslett: | Høyre bak, Venstre bak |
| 65.19 | | * Sitter 2 stk sommerhjul på aksel 1 og piggfrie vinterdekk på aksel 2 - skift til nye piggfrie vinterdekk på alle 4 hjul. | |
| 67.7 | Ekstra hjulsett | Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk: | 2 dekk |
| 67.24 | | * Sommerdekk som sitter på bilen kan legges på felgene til de utslitte sommerhjulene som ligger i lasterommet. | |
| 81.1 | Frontrute | Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt. Vurdert fra førerasetet: <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift | |
| 81.4 | | Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift | |
| 86.3 | Lakk / karosseri utvendig | Skadet: | Venstre fordør, Venstre B-stolpe |
| 86.15 | | * Verditrekk for reparasjoner/skadet del(er)/lakkskader/bulk(er), etc - påbygg/løftelem. | |
| 88.1 | Underside | Skadet/løs innerskjerm: | Venstre foran, Høyre foran |
| 102.2 | Laste-/bagasjerom | Skader i deksler/panel/vegger/gulv | |
| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
| 5.10 | Bremsebelegg | Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn: | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran |



4230542

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|---|--|
| 6.16 | Bremseskiver | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet | Begge sider foran |
| 6.18 | | Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering: | Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak |
| 10.4 | Bremsevæsknivå | * Begynner og bli lavt bremsevæsknivå | |
| 29.12 | Oljenivå motor | Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert | |
| 67.27 | Ekstra hjulsett | Ripe/slitasje | 4 felger |
| 86.17 | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper | |
| 86.19 | | Bulk(er) | Venstre fordør |
| 86.20 | | Steinsprut: | Hele karosseriet |
| 86.30 | | Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk | |
| 86.33 | | Bilen er delvis omlakkert: | |
| 86.34 | | * Lakksår/Lakkskader/Skadet del(er): Venstre forskjerm, Venstre fordør, V-B-stolpe deksel, Støtfanger foran og grill. | |
| 97.7 | Døråpning | Rust: | Venstre fordør |
| 102.8 | Laste-/bagasjerom | Lasterom har spesialinnredning | |

Ikke utførte

| Punkt | Årsak |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Batteri ytre tilstand | Ikke tilgjengelig for kontroll |
| Tilstand 12 volt batteri | Ikke tilgjengelig for kontroll |
| Bremsevirkning | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Full systemskann | Skader/avvik som forhindrer vurdering |

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

| | |
|--|--------------------------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 5 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | -15 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Glatt;Isete |
| Er bilen skitten eller nediset: | Nei |
| Frist for neste EU kontroll | 05.04.2024 |
| Ikke prøvekjørt pga: | Dekk ikke i forhold til sesong |



4230542

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg O
6 - Bremseskiver R
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning |
10 - Bremsvæsknivå O
12 - Bremsørør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper R
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann |

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor R
29 - Oljenivå motor O
30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 41 - Differensial ✓
42 - Drivakslar ✓
43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
56 - Drivrem generator ✓
57 - Batteri ytre tilstand |
58 - Tilstand 12 volt batteri |

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk R

Hjul, dekk, felg

- 66 - Felg ✓
67 - Ekstra hjulsett R
68 - Hjullager ✓
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



4230542

Karosseri

| | |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute | R |
| 82 - Siderute/bakrute | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 84 - Lås | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil | ✓ |
| 88 - Underside | R |
| 89 - Understellsnummer | ✓ |

Interiør

| | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 93 - Taktrekk | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 96 - Dørtrekk | ✓ |
| 97 - Døråpning | O |
| 98 - Seter | ✓ |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | R |
| 103 - Interiør generelt | ✓ |



4230542

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 3.1 | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler: | 2 stk |
| 6.1 | Bremseskiver | | Ikke mulig å måle uten demontering |
| 9.1 | Bremsevirkning | | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| 30.1 | Kjølevæske | | Defekt måleutstyr ved NAF senteret |
| 37.1 | Registerreim | | Bilen har registerkjede |
| 50.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | | Ikke målt pga. for lav utetemperatur |
| 58.1 | Tilstand 12 volt batteri | | Ikke tilgjengelig for kontroll |
| 65.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 6,10 mm |
| 65.2 | | Mønsterdybde HF | 6,60 mm |
| 65.3 | | Mønsterdybde VB | 3,60 mm |
| 65.4 | | Mønsterdybde HB | 4,60 mm |
| 65.5 | | Bilen er utrustet med: | Piggfrie vinterdekk |
| 66.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Stålfelg |
| 67.1 | Ekstra hjulsett | Mønsterdybde | 4,70 mm |
| 67.2 | | Mønsterdybde | 5,80 mm |
| 67.3 | | Mønsterdybde | 0,10 mm |
| 67.4 | | Mønsterdybde | 1,10 mm |
| 67.5 | | Ekstra hjulsett er utrustet med: | Sommerdekk |
| 67.6 | | Felg på ekstra hjulsett: | Lettmetallfelg |



4230542

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4230542



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



4230542

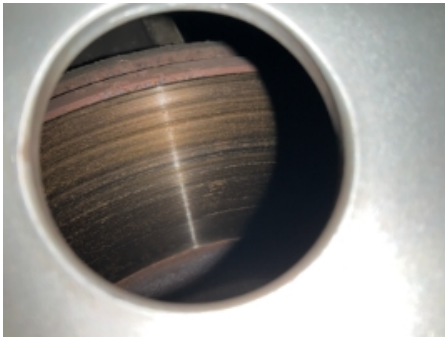

25. Generelt



4230542

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Digital Service Report

Vehicle info

Vehicle 316 FG 4X2 43
First reg. date 27.01.2020
FIN WDB9071351N074671

Next Service 09.2025
226982 km

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Service report 1

| | | | |
|---------------|-------------------------|----------------|------------|
| Mercedes-Benz | Hallingdal Bilsenter AS | Date | 20.09.2023 |
| | Elvevegen 2 | Rep.-order-no. | 8758278 |
| | Gol | Mileage | 166982 km |

Performed services

Service Small Service
Remaining time 0 Days
Remaining distance 0 km

Oil quality/viscosity

Description Engine oil
Oil quality
Viscosity 5W-30esp

Replaced / renewed

Engine: Oil and filter change
Air filter insert replaced
Dust filter replaced

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo
Warr. against rusting through

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with

Addworks

accomplished

Comment

manglere flere servicer
