

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 150 HK AUTOMAT 4X4
TESTDATO: 19.02.2024
KODE: 1350755

VX44687	56 939 KM	30.07.2018 Førstegang registrert	Diesel
----------------	------------------	--	---------------

CHASSISNR: WV1ZZZ7HZJH185879	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Varebil	FRIST FOR PKK: 30.11.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR 🔍	LYS 🔍
MOTOR ✔	HJULOPPHENG/STYRING ✔
BREMSER 🔍	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR 🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 🔍

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1	Under bil	Hull i beskyttelsesplate under motor
1.2	Speil	Skadet deksel til høyre speil
1.3	Dekk/Felger	Kantkjørt vinterfelg
1.4	Støtfanger	Skade høyre side foran, fangerkappe, hovedlykt, gitter og forskjerm. samt skrapeskader venstre side - utbedres
1.5	Støtfanger	Fangerkappe bak sprukket venstre side samt bulk - repareres
1.6	Frontvindu	Steinsprut med sprekk frontrute - byttes
1.7	Vinduer	Varmetråder defekt i bakrute
1.8	Ladeluke/tanklokk	Tankpåfyllingsdeksel noe defekt - justeres
2. LYS		
2.1	Lys bak	Øvre bremselykt er anmerket på siste service med manglende dioder - skiftes
2.2	Retningslys	Påvist dugg i høyre blinklykt
3. BREMSER		
3.1	Bremsefunksjon	Slitte bremseklosser foran og bak - byttes
4. INTERIØR		
4.1	Dørtrekk	Dørtrekk høyre skyvedør skadet
4.2	Dørtrekk	Baklukebekledning skadet
4.3	Varerom	Normal slitasje varerom, en del riper og noe rust innvendig. Montert hyllesystem
5. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
5.1	Opplysninger	Bilen er tidligere lakkert ved våre skadeverksteder



1.1 Hull i beskyttelsesplate under motor




1.1 Hull i beskyttelsesplate under motor



1.2 Skadet deksel til høyre speil



1.2 Skadet deksel til høyre speil

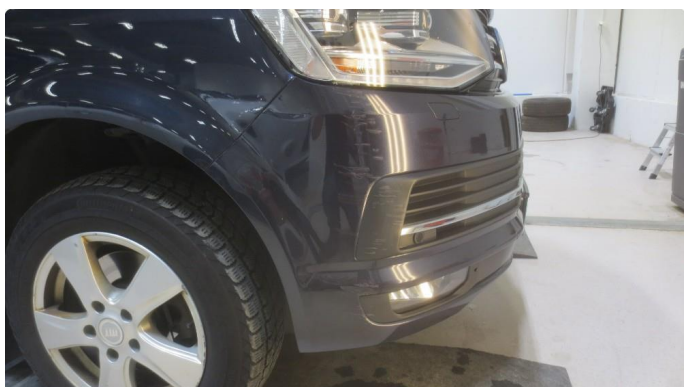

1.4 Skade høyre side foran, fangerkappe, hovedlykt, gitter og forskjerm. samt skrapeskader venstre side - utbedres



1.4 Skade høyre side foran, fangerkappe, hovedlykt, gitter og forskjerm. samt skrapeskader venstre side - utbedres



1.4 Skade høyre side foran, fangerkappe, hovedlykt, gitter og forskjerm. samt skrapeskader venstre side - utbedres



1.4 Skade høyre side foran, fangerkappe, hovedlykt, gitter og forskjerm. samt skrapeskader venstre side - utbedres




1.5 Fangerkappe bak sprukket venstre side samt bulk - repareres




1.5 Fangerkappe bak sprukket venstre side samt bulk - repareres




1.5 Fangerkappe bak sprukket venstre side samt bulk - repareres

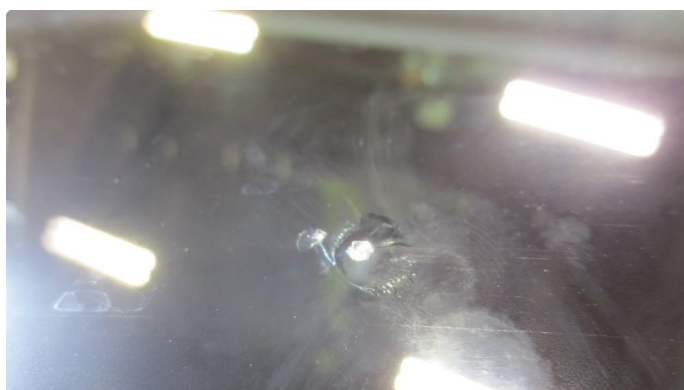

1.6 Steinsprut med sprekk frontrute - byttes

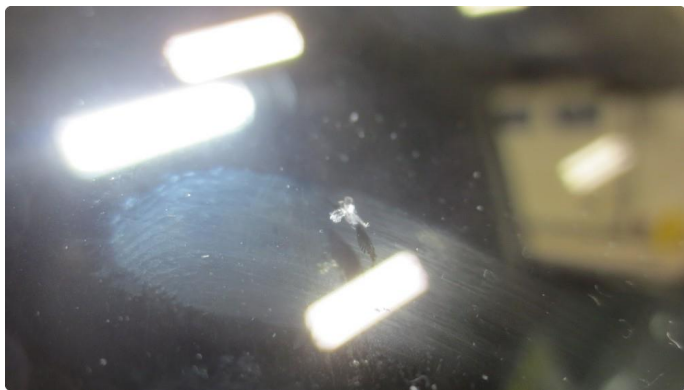

1.6 Steinsprut med sprekk frontrute - byttes

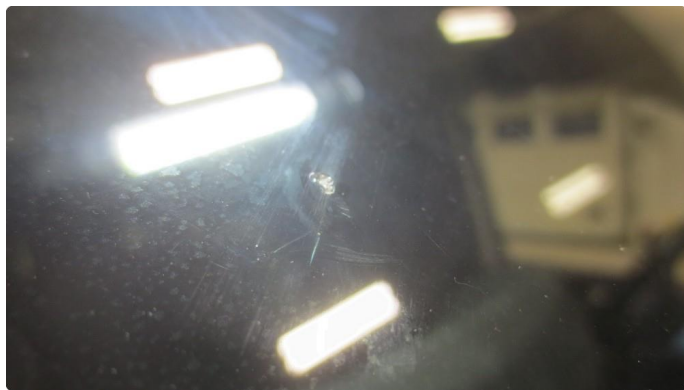

1.6 Steinsprut med sprekk frontrute - byttes



1.7 Varmetråder defekt i bakrute



1.8 Tankpåfyllingsdeksel noe defekt - justeres



2.2 Påvist dugg i høyre blinklykt



4.1 Dørtrekk høyre skyvedør skadet




4.2 Baklukebekledning skadet



4.3 Normal slitasje varerom, en del riper og noe rust innvendig. Montert hyllesystem



4.3 Normal slitasje varerom, en del riper og noe rust innvendig. Montert hyllesystem

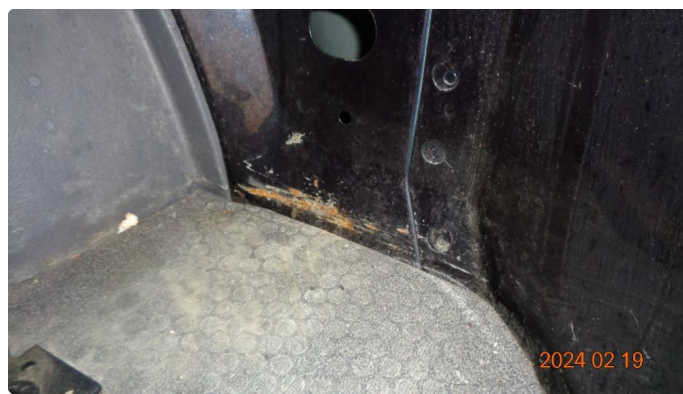

4.3 Normal slitasje varerom, en del riper og noe rust innvendig. Montert hyllesystem

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	3	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Næring

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 18, 2018	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 11, 2018
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	6	4,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	5	6	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.10.2023	53031
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
24.07.2019	8276
22.06.2020	16683
21.07.2021	28366
28.07.2022	40374
22.03.2023	48440
10.10.2023	53031

KOMMENTAR

Bilen selges med diverse bruksmerker.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Skap/påbygg
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Varerom
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.