



4496417

NAF Bruktbiltest

Testdato
22.04.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	394236		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1991 cm ³
Modell	C 350 e	Motoreffekt	155 kW
Type	6L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	CF92356	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD2050471R333954	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	85390	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2017
		Registrert første gang	31.10.2017



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4496417

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.8		Ulyd fra motor	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
6.8	Bremsekiver	Slitt bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
17.12	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: Back up batteri - feilsøk for nærmere kontroll	
27.16	Motor virkemåte	* Tikking/støy fra motor - feilsøk for nærmere kontroll	
28.6	Utvendig tilstand motor	* Vanskelig og kontrollere etter oljelekkasje/oljesvetting pga manglende innsyn.	
31.1	Kjølevifte	Skade / ulyd i viftelager	
32.14	Kjølesystem	* Intercooler og radiator, skadet - skift, forbehold om mer skade ved/under demontering.	
43.3	Mellomaksel	Sprukket / deformert gummiskive:	Bak
49.1	Kupevifte	Kupevifte virker ikke.	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
65.9	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
65.12		Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekkets sideflate:	Venstre bak
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
69.5	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Nødkompressor mangler	
69.7		Dekkreparasjonssett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutsetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
82.9	Siderute/bakrute	Ulovlig film eller tape på ruter:	Venstre side bakerst, Høyre side bakerst, Bakrute
82.12		* Venstre og Høyre vinduslist bak - løs/ikke tilstrekkelig festet.	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Panser, Bakluke



4496417

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.15		* Skade i fronten og intercooler/Radiator - forbehold om flere skjulte feil og mangler ved demontering	
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Høyre bakkdør
97.4	Døråpning	* Venstre døråpning foran - deksel løst.	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
102.6	Laste-/bagasjerom	* Sikingsboks løs - feilsøk for nærmere kontroll	
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseeskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
28.10	Utvendig tilstand motor	Skadet / løst deksel under motor	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre bak, Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Venstre bak, Høyre foran
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Bakluke
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		* Lakksår/Lakkskader/ Skadet del(er): Bakluke, Støtfanger foran og bak.	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering



4496417

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	30.06.2025



4496417

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. ✓

Bremser

- 5 - Bremsbelegg R
- 6 - Bremseskiver R
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning |
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Bremsedal ✓
- 16 - Lasteavhengig reduksjonsventil ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper R
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann |

Motor

- 27 - Motor virkemåte R
- 28 - Utvendig tilstand motor R
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte R
- 32 - Kjølesystem R
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksel R

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte R
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |
- 59 - Tilhengerkontakt ✓
- 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
- 62 - Ladekabel elbil/hybrid R
- 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
- 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk R
- 66 - Felg R
- 67 - Ekstra hjulsett R

Hjul, dekk, felg

- 68 - Hjullager ✓
- 69 - Reserverhjul / dekkreparasjonssett R
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓



4496417

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	R



4496417

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	29,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	31,20 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	31,20 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	19,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	20,70 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	20,70 mm
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Skader/avvik som forhindrer vurdering
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	1,80 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,90 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,60 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4496417

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4496417



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

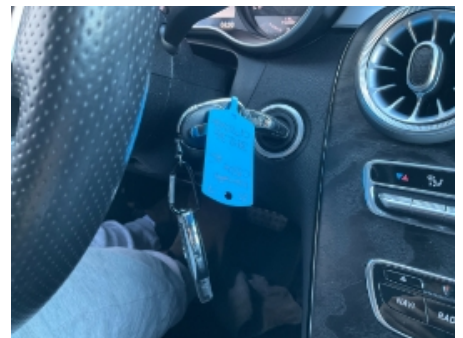

18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

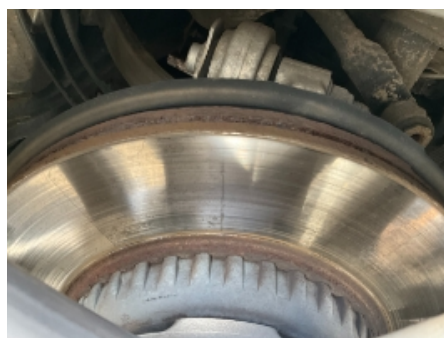

23. Generelt



24. Generelt



4496417

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Digital Service Report

Vehicle info

Vehicle C 350 e
First reg. date 31.10.2017
FIN WDD2050471R333954

Next Service 08.2024
100519 km

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Service report 5

Mercedes-Benz	Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o.	Date	04.08.2023
	ul. Gottlieba Daimlera 1	Rep.-order-no.	25171510
	Warszawa	Mileage	75519 km

Performed services

Service	Service A
Workshop code	G50M
Remaining time	-112 Days
Remaining distance	-9064 km

Oil quality/viscosity

Description	Engine oil
Oil quality	229.5
Viscosity	5W-40

Replaced / renewed

Dust filter replaced	<input checked="" type="checkbox"/>
Engine: oil and filter change	<input checked="" type="checkbox"/>

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Warr. against rusting through	<input type="checkbox"/>

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with	<input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------

Addworks

accomplished	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

Comment

brak zgody na wymianę oleju w skrzyni biegów

Service report 4

Mercedes-Benz	Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o.	Date	14.04.2022
	ul. Gottlieba Daimlera 1	Rep.-order-no.	24165678
	Warszawa	Mileage	41455 km

Performed services

Service	Service B
Workshop code	WOW
Remaining time	7 Days
Remaining distance	5284 km

Oil quality/viscosity

Description	Engine oil
Oil quality	229.5
Viscosity	5W-40

Replaced / renewed

Dust filter replaced	<input checked="" type="checkbox"/>
Engine: oil and filter change	<input checked="" type="checkbox"/>
Brake fluid replaced	<input checked="" type="checkbox"/>

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Warr. against rusting through	<input checked="" type="checkbox"/>

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------	-------------------------------------

Addworks

accomplished	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

Service report 3**Mercedes-Benz**

Star Autoco AS Lørenskog
Solheimveien 62
Lørenskog

Date 21.04.2021
Rep.-order-no. 6320714
Mileage 21739 km

Performed services

Service Service A
Workshop code 3508
Remaining time -28 Days
Remaining distance 18066 km

Oil quality/viscosity

Description Engine oil
Oil quality 229.5
Viscosity 5W-40

Replaced / renewed

Air filter element replaced / Rear
axle: Oil change
Spark plugs replaced
Engine: oil and filter change

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo
Warr. against rusting through

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with

Addworks

accomplished

Service report 2

Mercedes-Benz

Star Autoco AS Lørenskog
Solheimveien 62
Lørenskog

Date 24.03.2020
Rep.-order-no. 5102063
Mileage 14805 km

Performed services

Service Service B
Workshop code WOW
Remaining time -4 Days
Remaining distance 8200 km

Oil quality/viscosity

Description Engine oil
Oil quality 229.5
Viscosity 5W-40

Replaced / renewed

Dust filter replaced
Engine: oil and filter change
Brake fluid replaced

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo
Warr. against rusting through

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with

Addworks

accomplished
