



4491519

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
19.04.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	392508		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Audi	<b>Motorstørrelse</b>	2967 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	A6	<b>Motoreffekt</b>	150 kW
<b>Type</b>	4G	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	RK57076	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WAUZZZ4G6CN102710	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	219159	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2012
		<b>Registrert første gang</b>	12.01.2012



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4491519

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.9		* Ikke avmerket dato på forskjellige service punkter	
9.8	Bremsevirkning	Vesentlig pulserende bremsevirkning:	Høyre foran
17.1	Lys	Virker ikke:	Tåkebaklys, Venstre baklys
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljlekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
33.6	Eksosanlegg	Løst varmedeksel:	Bakre eksospotte, Midtre eksosrør
33.9		Mangelfullt oppheng:	Midtre eksosrør
45.17	Instrumenter	* Park sensor bak fungerer ikke	
52.1	Lyktespyler / Visker	Spyler virker ikke:	Venstre side, Høyre side
66.4	Felg	Mangler hjulbolt / mutter:	Høyre bak
66.9		* 2 hjulbolter er knekt HB	
67.7	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	4 dekk
86.11	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut/lakksår	Høyre forskjerm, Venstre fordør, Høyre bakdør, Støtfanger bak
86.13		Lakkslipp/flassing	Støtfanger foran, Panser
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet for lite mønster på sommerdekk. Redusert test	
6.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Høyre foran
9.13	Bremsevirkning	Pulserende bremsevirkning:	Høyre bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre nærlys, Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.11	Utvendig tilstand motor	* Tegn etter gnager i motorrom	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	



4491519

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
87.12	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke	Venstre, Høyre

### Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Dato	Km.stand
17.06.2022	192953
03.07.2019	148148
16.01.2018	119492
20.09.2016	88676
Ukjent	57790
Ukjent	30561

### Testforhold

**Frist for neste EU kontroll**

29.06.2024

**Ikke prøvekjørt pga:**

Alvorlig feil



4491519


**Prøvekjøring**1 - Kjøreegenskaper **O****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓**6 - Bremseskiver **O****Bremser**8 - Parkeringsbrems **✓**9 - Bremsevirkning **R**10 - Bremsevæsknivå **O**12 - Bremserør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Brems pedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**18 - Markeringslys/-lykter **✓**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **O**30 - Kjølevæske **R**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **R**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **R**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**52 - Lyktespyler / Visker **R**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **✓**66 - Felg **R**67 - Ekstra hjulsett **R**69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **✓**70 - Hjulcapsler/navkopper **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **✓**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓****Karosseri**81 - Frontrute **✓**82 - Siderute/bakrute **✓**83 - Dør-/panseråpner **✓**84 - Lås **✓**85 - Takluke/Panoramatak **✓**86 - Lakk / karosseri utvendig **R**87 - Utvendig speil **O**88 - Underside **R**89 - Understellsnummer **✓**



4491519

## Interiør

- 91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 92 - Luftdyse kupé ✓
- 93 - Taktrekk ✓
- 94 - Solskjerm ✓
- 95 - Innvendig speil ✓
- 96 - Dørtrekk ✓
- 97 - Døråpning ✓
- 98 - Seter ✓
- 99 - Bilbelte ✓
- 100 - Gulvmatter/-teppe ✓
- 101 - Bagasjeromstildekning ✓
- 102 - Laste-/bagasjerom ✓
- 103 - Interiør generelt ✓
- 104 - Varseltrekant ✓

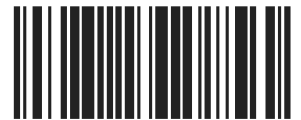

4491519

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	28,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	28,20 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,30 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,80 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	280,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	190,00
9.4		Bremsevirkning, HB	190,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	1,00 mm
67.2		Mønsterdybde	1,30 mm
67.3		Mønsterdybde	1,10 mm
67.4		Mønsterdybde	1,10 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4491519

## Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

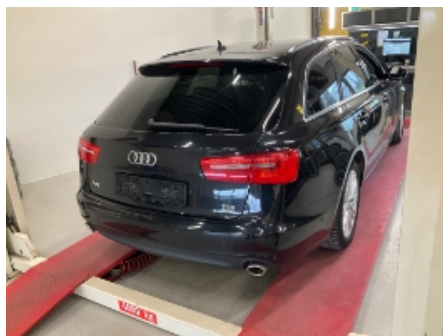

5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




4491519




13. Generelt




14. Generelt

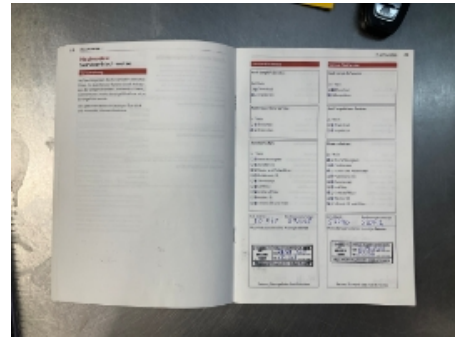

15. Generelt

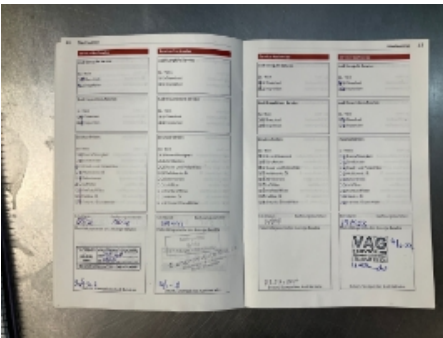

16. Generelt

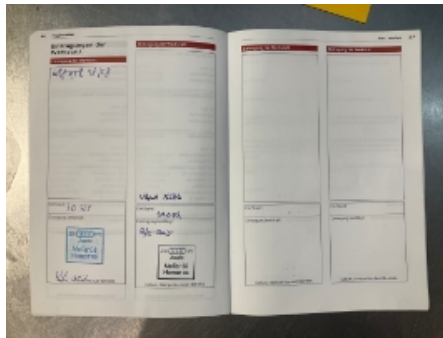

17. Generelt



18. Utvendig tilstand motor



19. Utvendig tilstand motor



20. Eksosanlegg



21. Eksosanlegg



22. Eksosanlegg



23. Utvendig tilstand motor



24. Generelt





4491519



25. Felg




26. Felg



27. Generelt



28. Generelt

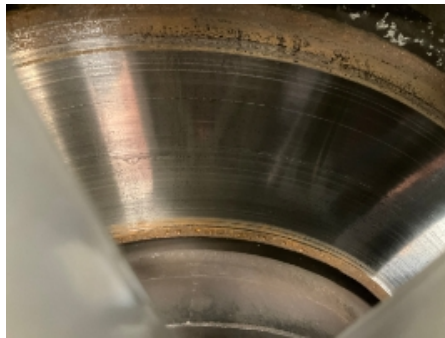

29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Underside



4491519

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



19. apr. 2024

Køretøj: Audi A6 3.0 V6 24V TDI Avant Quattro  
Motorkode: CLAA  
Produktionsår: 12-18  
Kilometerstand: 219159 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: RK57076  
VIN: WAUZZZ4G6CN102710 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 19. apr. 2024 09:16:23

---

Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>Motorelektronik 1</b>	<b>0</b>
<b>Motor</b>	<b>Motorophæng</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>ABS</b>	<b>Bremseelektronik</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: 604  
Dæktrykadvarsel  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 629  
Dæktrykadvarsel  
Funktion ukorrekt.

<b>ABS</b>	<b>Parkeringsbremse</b>	<b>0</b>
<b>Airbag</b>	<b>Airbag</b>	<b>0</b>
<b>Airbag</b>	<b>Venstre sikkerhedsselestrammer</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Airbag</b>	<b>Højre sikkerhedsselestrammer</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Klimaanelæg</b>	<b>Varme/klimaanelæg</b>	<b>0</b>
<b>Klimaanelæg</b>	<b>Parkerings-/tilskudsvarmer</b>	<b>3 Fejl</b>

Fejlkode: 1444  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 1407  
Flammeafbrydelse  
Flammeafbrydelse

Fejlkode: 1406  
Ingen flammedannelse  
ingen flammedannelse

<b>Klimaanlæg</b>	<b>Klimaanl. betjeningsenhed bag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Klimaanlæg</b>	<b>klimakompressor</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Central styreenhed komfort</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: 1502  
Lampe tågebaglygte venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3544  
EEPROM-fejl styreenhed 2 bagklap  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 1</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Aktuator for karosseristøj</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lygtenivellering</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Fjernlysassistent</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Parkeringsensor 2</b>	<b>3 Fejl</b>

Fejlkode: 1078804  
Parkeringsensor bagest til venstre  
Afbrydelse/kortslutning til stel

Fejlkode: 1080852  
Parkeringsensor i siden HB  
Afbrydelse/kortslutning til stel

Fejlkode: 1112625  
Parkeringsensor foran til højre  
Der forefindes intet signal.

<b>Komfort</b>	<b>Radarsensor adaptiv fartpilot</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Radarsensor adaptiv fartpilot 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Førerdørselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagerdørselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BV</b>	<b>0</b>

<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BH</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sædejustering fører</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sædejustering passager</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Ergonomisk sæde forrest på førersiden</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Ergonomisk sæde forrest på passagersiden</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Ergonomisk sæde BV</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Ergonomisk sæde BH</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-interface-bus</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: 4224  
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: 12291  
Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning  
System aktivt.

<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Vognbaneskiftassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Bak-/360 graders kamerasystem</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Natsynskamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kamerastyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Styreenhed til billedbehandling</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Bagklapselektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Projektionsvisning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Styreenhed for sensormodul</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Motorlydssimulator</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearelektronik</b>	<b>0</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Firhjulsellektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Adgangs-/startrettigheder</b>	<b>0</b>
<b>Undervogn</b>	<b>niveauregulering</b>	<b>ikke tilgængelig</b>

<b>Undervogn</b>	<b>Hjuldæmpningselektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>0</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Ratstammemodul</b>	<b>0</b>
<b>Styretøj</b>	<b>aktiv styring</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Mediaplayer 1</b>	<b>0</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Radiotuner</b>	<b>0</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Sound-system</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Tv-tuner</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Informationselektronik</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 862

Antenne til navigation (GPS) R50/R52

Fejl i antennefunktion.

<b>Audio/Video</b>	<b>Informationselektronik 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>