



4543511

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
08.05.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	397480		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	2143 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Vito	<b>Motoreffekt</b>	140 kW
<b>Type</b>	639/5	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	KB50674	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	W1V44760313728398	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	202745	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Registreringsår</b>	2020
		<b>Registrert første gang</b>	29.05.2020



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4543511

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre foran, Venstre foran
46.9	Radio / Multimedia	* Vri brytere til justering av lyd og tuning av radio virker ikke.	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.3		Skadet:	Støtfanger bak
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger bak
86.8		Rustangrep:	Panser
86.11		Steinsprut/lakksår	Venstre fordør
86.13		Lakkslipp/flassing	Tak, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Bakluke, Venstre bakskjerm
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran, Høyre foran
97.2	Døråpning	Skadet deksel:	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Ratt noe ut av midtstilling.	
3.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
17.29	Lys	Krakerert lykteglass	Høyre baklys
22.9	Varsellamper utvidet	* Varsler etterfylling av AdBlue.	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.18	Motor virkemåte	* Liten/svak ulyd i turbo.	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
28.10		Skadet / løst deksel under motor	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	3 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Panser, Bakluke
86.21		Små lakkbærer:	Høyre fordør, Venstre bakskjerm
86.23		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør, Høyre fordør



4543511

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.24		Rustangrep:	Bakluke, Venstre baksjerm, Høyre baksjerm
86.26		Diverse lakkrust	
86.34		* Diverse steinsprut/lakksår. Spor etter dekor/folie.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
88.15		* Liten jekkeskade, foran, venstre kanal.	
97.6	Døråpning	Skadet deksel:	Høyre fordør
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.7	Laste-/bagasjerom	Småskader i gulvteppe	
102.8		Lasterom har spesialinnredning	
102.9		* Forventet bruksslitasje.	

### Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

### Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	9 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	29.05.2024



4543511

**Prøvekjøring**1 - Kjøreegenskaper **Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr 4 - Service/ Dokum. **Bremser**5 - Bremsbelegg 6 - Bremseskiver  **R**8 - Parkeringsbrems 9 - Bremsvirkning 10 - Bremsvæsknivå 12 - Bremsørør 13 - Bremseslanger 14 - Bremskraftforsterker 15 - Bremsedal **Lys og signaler**17 - Lys 19 - Refleks 20 - Lyd / lyssignaler 21 - Varsellamper 22 - Varsellamper utvidet **e-Diagnose**23 - Full systemskann **Motor**27 - Motor virkemåte 28 - Utvendig tilstand motor 29 - Oljenivå motor 30 - Kjølevæske 31 - Kjølevifte 32 - Kjølesystem 33 - Eksosanlegg 35 - Motorfester 36 - Drivstofftank, rør, slange 37 - Registerreim **Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) 41 - Differensial 42 - Drivaksler 43 - Mellomaksel **Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning 45 - Instrumenter 46 - Radio / Multimedia  **R**47 - Elektrisk vindusheis 48 - Oppvarmet bakrute 49 - Kupevifte 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) 53 - Sentrallås 54 - Setevarmer 55 - Ladespenning generator 56 - Drivrem generator 58 - Tilstand 12 volt batteri 59 - Tilhengerkontakt 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **Hjul, dekk, felg**65 - Dekk 66 - Felg **Hjul, dekk, felg**67 - Ekstra hjulsett 68 - Hjullager 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd 72 - Styresnekke, tannstang 73 - Styrestag/ledd 74 - Styreservo



4543511

### Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

### Karosseri

81 - Frontrute	○
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

### Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	○
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	○
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4543511

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	27,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	27,60 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	9,60 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	9,40 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4543511

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





4543511



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt

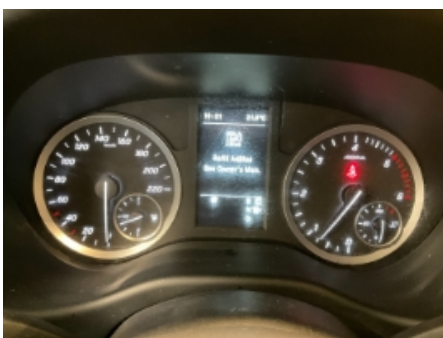

22. Generelt

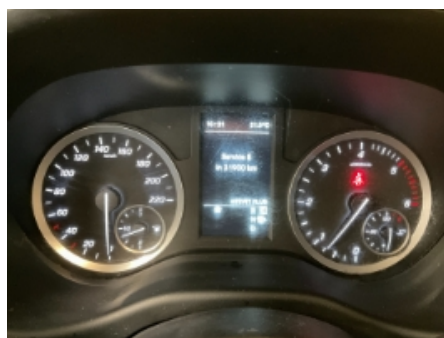

23. Generelt



24. Generelt





4543511



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4543511



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt





4543511



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



4543511



**61. Generelt**



4543511

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



NAF SEM  
Døvleieven 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



8. mai 2024

Køretøj: Mercedes V 200 CDI (W447) Bus 4Matic  
Motorkode: OM 651.950  
Produktionsår: 14-  
Kilometerstand: 202745 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: KB 50674  
VIN: W1V44760313728398 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 8. mai 2024 11:30:53

---

## Fejlkode

---

### **OBD**

### **OBD**

### **3 Fejl**

Fejlkode: P06A8  
Sensorreferencespænding C  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P06A8  
Sensorreferencespænding C  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P2121  
Gasspjælds-/gaspedalsføler eller gasspjælds-/gaspedalskontakt D  
Spændingsforsyning med fejl.

### **Motor**

### **Dieselmotor**

### **5 Fejl**

Fejlkode: P13E7FD  
Ureaadditiv-niveau  
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: P06A800  
Følerreferencespænding kreds 3  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U144F00  
Brændstofstand  
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: P212100  
Gaspedalsføler 1  
Elektrisk fejl / spændingsgrænseværdi underskredet.

Fejlkode: P268713  
Brændstoffiltervarme  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Afbrydelse i strømkreds .

<b>Motor</b>	<b>FSCU UDS OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>SCR: Udstødninggasreduktion</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>PTCU: Drivlinje</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>ABS</b>	<b>ESP: elektronisk stabiliseringsprogram</b>	<b>4 Fejl</b>

Fejlkode: C321200  
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed  
Meddelelse værdi gaspedal fejlbehæftet.

Fejlkode: C03A400  
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed  
Meddelelse værdi gaspedal fejlbehæftet.

Fejlkode: C03A600  
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed  
Meddelelse værdi gaspedal fejlbehæftet.

Fejlkode: C066300  
CAN-bus/forbindelse til central gateway  
CAN-signal "Indgående opkald" mangler/er ukorrekt.

<b>ABS</b>	<b>EFB OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Airbag</b>	<b>SRS Airbagstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Airbag</b>	<b>RevGus VL Reversibel selestrammer VF</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Airbag</b>	<b>RevGus VR Reversibel selestrammer HF</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Klimaanlæg</b>	<b>KLA Klimaanlæg</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Sikkerhed</b>	<b>ABA: Aktiv bremseassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Sikkerhed</b>	<b>Aktiv fartpilot</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Sikkerhed</b>	<b>Aktiv fartpilot/bremseassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Sikkerhed</b>	<b>Venstre bagradarsensor</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Sikkerhed</b>	<b>Højre bagradarsensor</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>EZS: Elektr. tændingslås</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: U103888  
Diagnose-CAN-bus  
CAN-bus slået fra.

<b>Komfort</b>	<b>KI: Kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SAM (signalregistrerings- +</b>	<b>1 Fejl</b>

## aktiveringsmodul)

Fejlkode: B181E64  
Motorhelmskontakt  
Uplausibelt signal.

**Komfort** **SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre** **2 Fejl**

Fejlkode: B283871  
Servomotor adaptivt kurvelys  
Servomotor blokeret.

Fejlkode: U010000  
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

**Komfort** **SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre** **0 Fejl**

**Komfort** **MFK: Multifunktionskamera** **1 Fejl**

Fejlkode: U120B97  
Forbindelse til forlygtestyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

**Komfort** **360°-kamera** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **KAB: Kameratildækning** **0 Fejl**

**Komfort** **TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD** **0 Fejl**

**Komfort** **TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD** **0 Fejl**

**Komfort** **MRM OBD** **0 Fejl**

**Komfort** **DBE dig. OBD** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **TPAD: Touchpad** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **HMI-GW** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **OLU: Onboard Logic Unit** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **RFK: Bakkamera** **4 Fejl**

Fejlkode: U014287  
CAN-bus til karosseristyreenhed bagved  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U014787  
CAN-bus-forbindelse med audio-gateway  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U015587  
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U11A287  
CAN-bus/forbindelse til kameratildækningsstyreenhed  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>AHE: Anhængerregistrering</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Venstre bagsæde massagefunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Højre bagsæde massagefunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Klimasæder til bagsæde i sæderække 2 venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PARK: Parkeringshjælp</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>STR: Elektrisk skydedør i højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>STL: Elektrisk skydedør i venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PSD: Panoramatag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PSM: Programmerbart specialmodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Fartskriver</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>HGW brugerinterface CAN-bus</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>ISM CAN OBD</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: U015531  
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument  
Kommunikation forstyrret.

<b>Gearkasse</b>	<b>VGS: Fuldt integreret gearstyring</b>	<b>1 Fejl</b>
------------------	--	---------------

Fejlkode: U015531  
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument  
Kommunikation forstyrret.

<b>Gearkasse</b>	<b>Gearkasse</b>	<b>1 Fejl</b>
------------------	------------------	---------------

Fejlkode: U140000  
CAN-bus/forbindelse til gearkasseskifte modul  
Uplausibelt signal.

<b>Tyverisikring</b>	<b>EDW: Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>ZBE: Centralt betjeningspanel</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Telematik HERMES</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: U103888  Diagnose-CAN-bus  CAN-bus slået fra.</p>		
<b>Audio/Video</b>	<b>Radio/navigation</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>ZAN OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>MTAS Mobiltelefonholder</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>E-Call GLONASS (Rusland)</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Tel Styreenhed telefon</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>TB5 TV-tuner</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Sound OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>MBUX Head Unit</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>RDK OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>