

XK13309 - 2005 Hyundai Getz Kombi (5-dørs)

Km.stand	139 030	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	997	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	11.05.2023
Effekt	84	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	KMHBU51HP5U360748	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	23.09.2005	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	23.07.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennermerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	C	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	D	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	D	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	C	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	C	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	D	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	D	Lysfunksjon foran
3.2	D	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	C	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	C	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	C	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	D	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	D	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	C	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	D	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurrensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	C	Aksler
8.5	D	For-/bakstilling
8.6	C	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager


Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 23.07.2024
 Signatur selger

Dato: 23.07.2024
 Signatur kunde

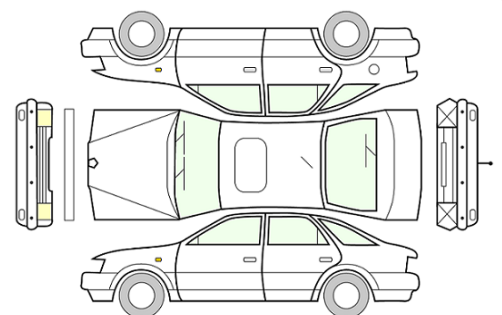

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Mye diverse rust
- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Deksel på innside av bakluke mangler
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Rusthull i nedkant av skjerm hf
- 2.12 Eksteriør - Speil - Skade på speildeksel
- 2.14 Eksteriør - Rust - Mye rust rundt hjulbuer og diverse på bil
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Visker på bakrute mangler
- 3.1 Utvendig lys - Lysfunksjon foran - Parklys HF VIRKER IKKR
- 3.1 Utvendig lys - Lysfunksjon foran - Langhus virker ikke
- 3.1 Utvendig lys - Lysfunksjon foran - Kjørelys virker ikke
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Tåkelys virker ikke
- 4.5 Interiør og instrumenter - Seter - Skade I seterygg
- 4.7 Interiør og instrumenter - Teppet/bekledning - Trenger en vask/ rens innvendig
- 4.10 Interiør og instrumenter - Bilbelte - Sele vf returnerer ikke skikkelig
- 4.12 Interiør og instrumenter - Varme/AC/Klima - Ac virker ikke
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Motorlampe lyser
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Ligger inne flere feilkoder. Aktiv feil på lamda
- 5.2 Motor - Batteri - Godt batter
- 5.6 Motor - Eksosanlegg - Eksoskjold henger løst under bil, skrangler
- 5.6 Motor - Eksosanlegg - Eksos lekk i skjøt under bil
- 5.11 Motor - Service - Siste stemplet service 10/9-14 på 64339 km
- 8.4 Hjuloppheng og styring - Aksler - Mye overflaterust på travers foran og bak
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Stor slakke nedre opphengskule HF
- 8.6 Hjuloppheng og styring - Fjærer/luftbelger - Lekk støtdemper VF og påbegynt lekk HF

BILDER



4.5 Skade I seterygg



8.4 Mye overflaterust på travers foran og bak



8.4 Mye overflaterust på travers foran og bak



8.4 Mye overflaterust på travers foran og bak



8.4 Mye overflaterust på travers foran og bak



5.6 Eksos lekk i skjõt under bil



2.12 Skade på speildeksel




2.5 Deksel på innside av bakluke mangler



2.7 Rusthull i nedkant av skjerm hf




2.7 Rusthull i nedkant av skjerm hf

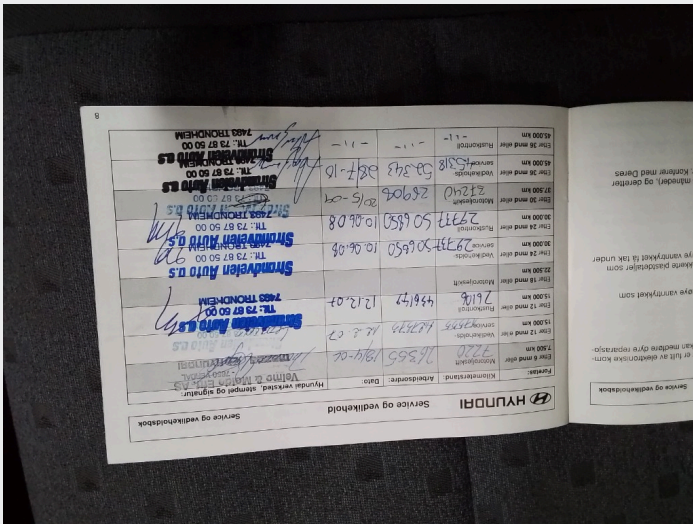


5.11 Siste stemplet service 10/9-14 på 64339 km



5.11 Siste stemplet service 10/9-14 på 64339 km

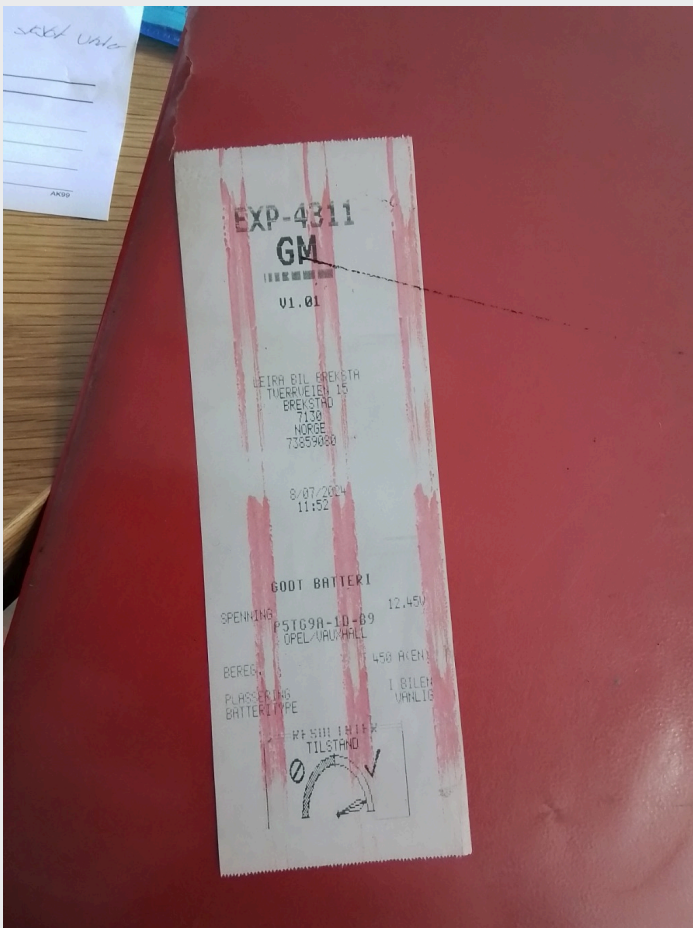


5.2 Godt batter

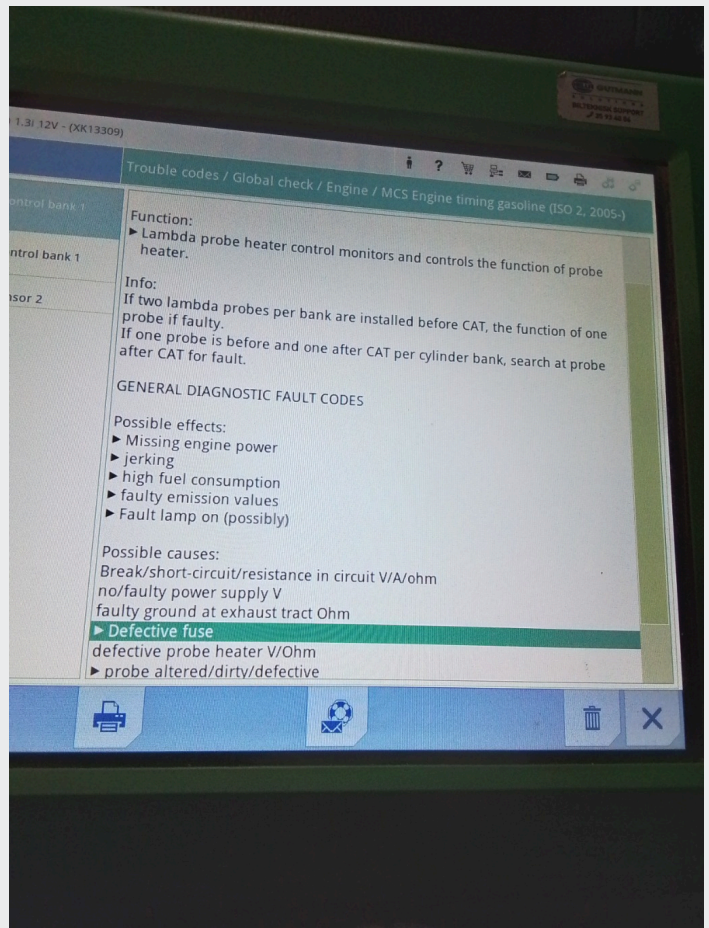

5.1 Ligger inne flere feilkoder. Aktiv feil på lamda

BILDER

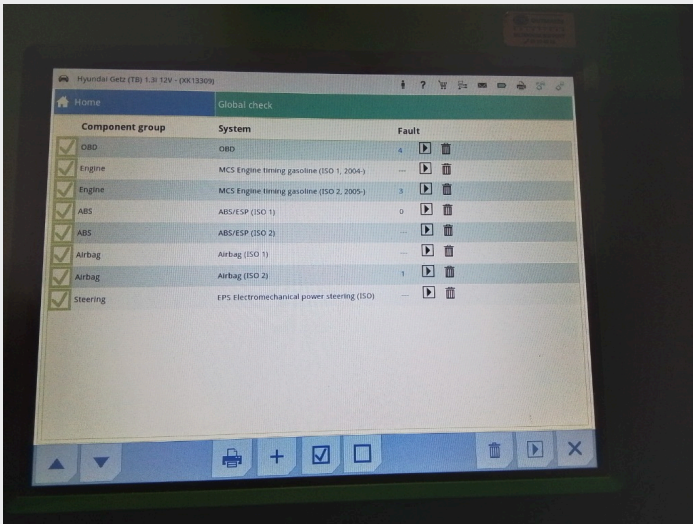

5.1 Ligger inne flere feilkoder. Aktiv feil på lamda



2.1 .



2.1 .



2.1 .

BILDER



2.1 .

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5	5	5	5	Uke 47, 2018
Vinterdekk	7	7	7	7	Uke 19, 2018
Bremseklosser	70%	70%	0	0	