



4712308

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.07.2024

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	406859		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	120 kW
Type	6L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KJ29475	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF44760313283100	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	159055	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2017
		Registrert første gang	25.04.2017



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4712308

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Midtre bremselys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side, Høyre side
40.4	Girkasse (automatisk)	Oljelekkasje	
45.12	Instrumenter	Ryggekamera virker ikke	
45.14		Multimedia system er defekt	
47.4	Elektrisk vindusheis	Bryter for vindusheis defekt:	Venstre fordør
51.5	Vindusvisker, spyer (foran/bak)	Vindusvisker virker ikke	Bakrute
56.3	Drivrem generator	Ulyd i strammehjul / remhjul	
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Reparasjon	
83.15	Dør-/panseråpner	* Feil på sensor til panser, varsler åpent mens lukket	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Venstre baksjerm, Bakluke, Venstre sidekanal
86.3		Skadet:	Bakluke, Tak
86.8		Rustangrep:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Venstre forskjerm
86.11		Steinsprut/lakksår	Panser
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Midtre bremselys, Høyre baklys
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
45.19	Instrumenter	Instrumentspråk er annet enn skandinavisk/engelsk/tysk	



4712308

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Frist for neste EU kontroll

31.05.2025



4712308

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **O****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler17 - Lys **R**19 - Refleks **R****Lys og signaler**

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose23 - Full systemskann **O****Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk40 - Girkasse (automatisk) **R**

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter **R**47 - Elektrisk vindusheis **R**

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator **R**

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

Hjul, dekk, felg

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein **R**

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4712308

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	R



4712308

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	31,70 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	31,70 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,80 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,70 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	140,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	0 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,10 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**




4712308



13. Generelt



14. Generelt

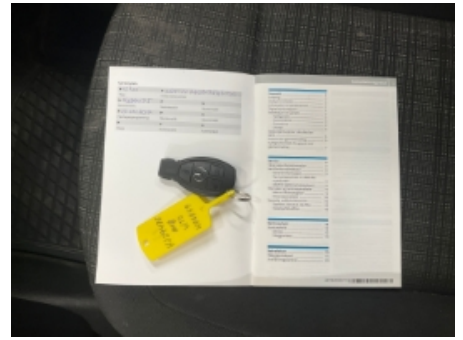

15. Generelt



16. Døråpning



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Lakk / karosseri utvendig



22. Refleks



23. Generelt



24. Generelt



25. Girkasse (automatisk)



26. Underside



27. Underside



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Fjærer / fjærbein



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



4712308

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



9. jul. 2024

Køretøj: Mercedes Vito 116 CDI (W447) Mixto 4Matic BlueTEC
Motorkode: OM 651.950
Produktionsår: 15-
Kilometerstand: 159055 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: KJ29475
VIN: WDF44760313283100 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 9. jul. 2024 08:24:02

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Dieselmotor	1 Fejl
Fejlkode: P13E7FD Ureaadditiv-niveau For lavt påfyldningsniveau.		
Motor	FSCU UDS OBD	0 Fejl
Motor	SCR: Udstødningsgasreduktion	0 Fejl
Motor	PTCU: Drivlinje	ikke tilgængelig
ABS	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	1 Fejl
Fejlkode: C066300 CAN-bus/forbindelse til central gateway CAN-signal "Indgående opkald" mangler/er ukorrekt.		
ABS	EFB OBD	ikke tilgængelig
Airbag	SRS Airbagstyreenhed	2 Fejl
Fejlkode: B210F16 Spændingsforsyning kl. 30 Spændingsforsyning med fejl.		
Fejlkode: B210316 Spændingsforsyning kl. 15R Strømkreds med fejl.		

Airbag	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	ikke tilgængelig
Airbag	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	ikke tilgængelig
Klima anlæg	KLA Klima anlæg	0 Fejl
Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot/bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	2 Fejl

Fejlkode: U119800
CAN-bus-forbindelse med gearkasseskiftemodul
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B21DC01
Elektronisk tændingslås
Pufferbatteri fejlbehæftet.

Komfort	KI: Kombiinstrument	1 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: U014787
CAN-bus-forbindelse til audiostyremodul/infotainmentsystem
CAN-meddelelse mangler.

Komfort	SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)	7 Fejl
----------------	--	---------------

Fejlkode: B11C113
Ekstrabatteri
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: B11C116
Ekstrabatteri
Spænding for lav.

Fejlkode: B11C118
Ekstrabatteri
Strømgrænseværdi underskredet.

Fejlkode: B11C11B
Ekstrabatteri
Elektrisk fejl / for høj modstand.

Fejlkode: B181E64
Motorhelmskontakt
Uplausibelt signal.

Fejlkode: B21DE71
Batteriafbryderrelæ
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B23267B
Sprinklervand-niveausensor
For lavt påfyldningsniveau.

Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	ikke tilgængelig
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Komfort	360°-kamera	ikke tilgængelig
Komfort	KAB: Kameratildækning	3 Fejl

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: B210D00
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: U026487
CAN-kommunikation med RFK (bakkamera)
Kommunikation forstyrret.

Komfort	TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD	2 Fejl
----------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: B210C16
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort	TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD	2 Fejl
----------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: B210C16
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort	MRM OBD	0 Fejl
Komfort	DBE dig. OBD	ikke tilgængelig
Komfort	TPAD: Touchpad	ikke tilgængelig

Komfort	HMI-GW	ikke tilgængelig
Komfort	OLU: Onboard Logic Unit	ikke tilgængelig
Komfort	RFK: Bakkamera	3 Fejl

Fejlkode: P060709

Fejlkode: U014787

CAN-bus-forbindelse med audio-gateway
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U041600

CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Meddelelse ukorrekt.

Komfort	AHE: Anhængerregistrering	6 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: B164212

Blinker bag til venstre
Kortslutning til stel.

Fejlkode: B164213

Blinker bag til venstre
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: B164612

Blinker bag til højre
Kortslutning til plus.

Fejlkode: B211116

Kl. 30 højre
Spænding for lav.

Fejlkode: B211216

Kl. 30 venstre
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Fejlkode: B211316

Stikkontakt klemme 30
Funktion ukorrekt.

Komfort	Venstre bagsæde massagefunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Højre bagsæde massagefunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 2 venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 højre side	ikke tilgængelig
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører	ikke tilgængelig

Komfort	PARK: Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	STR: Elektrisk skydedør i højre side	ikke tilgængelig
Komfort	STL: Elektrisk skydedør i venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	PSD: Panoramatag	ikke tilgængelig
Komfort	PSM: Programmerbart specialmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Fartskriver	ikke tilgængelig
Komfort	HGW brugerinterface CAN-bus	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM CAN OBD	1 Fejl

Fejlkode: U015531
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Gearkasse	VGS: Fuldt integreret gearstyring	1 Fejl
------------------	--	--------

Fejlkode: U015531
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Gearkasse	Gearkasse	0 Fejl
Tyverisikring	EDW: Tyverialarm	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	2 Fejl

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: B210F00
Spændingsforsyning kl. 30
Spændingsforsyning med fejl.

Audio/Video	MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control	ikke tilgængelig
Audio/Video	ZBE: Centralt betjeningspanel	ikke tilgængelig
Audio/Video	Telematik HERMES	ikke tilgængelig
Audio/Video	Radio/navigation	ikke tilgængelig
Audio/Video	ZAN OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	MTAS Mobiltelefonholder	ikke tilgængelig
Audio/Video	E-Call GLONASS (Rusland)	ikke tilgængelig

Audio/Video	Tel Styreenhed telefon	ikke tilgængelig
Audio/Video	TB5 TV-tuner	ikke tilgængelig
Audio/Video	Sound OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	MBUX Head Unit	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	ikke tilgængelig