



4597353

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.05.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	400155		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1595 cm ³
Modell	C 180	Motoreffekt	115 kW
Type	204 K	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	JV24272	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD2052401F387506	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	127254	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2016
		Registrert første gang	02.06.2016



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4597353

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre baklys, Høyre baklys
17.12		Krakelert lykteglass	Høyre sideblinklys, Venstre sideblinklys
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: 12V batteri - feilsøk for nærmere kontroll	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
29.1	Oljenivå motor	Oljenivå er under minimumsmerket	
30.3	Kjølevæske	Etterfyll kjølevæske, bør være frostfri til -18 °C for å opprettholde tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse	
40.10	Girkasse (automatisk)	Veksler "hardt"	
40.15		* Bilen drar i det bilen settes i Drive - feilsøk for nærmere kontroll	
43.7	Mellomaksel	*	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak
77.9	Fjærer / fjærbein	Senkesett er montert, men ikke godkjent og anmerket i vognkort	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none">Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger bak
93.1	Taktrekk	Hull/rifter/flenger i taktrekk	Bak
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre fordør
96.2		Løst dørtrekk	Høyre fordør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
97.3		Rust:	Venstre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran, Midten bak, Venstre bak
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran



4597353

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo
103.4	Interiør generelt	* 2 stk isofixdeksler - mangler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
43.9	Mellomaksel	* Hardykobling bak - påbegynt sprekkdannelse	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Høyre bak, Venstre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakskjerm, Panser, Støtfanger foran, Høyre fordør, Støtfanger bak
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre bakskjerm
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		* Lakksår/Lakkskader/Skadet del(er): Venstre og høyre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakdør, Tak, Panser, Støtfanger foran og bak.	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering



4597353

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	20 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	28.02.2024
Ikke prøvekjørt pga:	Lite drivstoff / strøm



4597353

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver **O**
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
12 - Bremsørør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Brems pedal ✓
16 - Lasteavhengig reduksjonsventil ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
19 - Refleks ✓

Lys og signaler

- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper **R**
22 - Varsellamper utvidet **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann |

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor **R**
29 - Oljenivå motor **R**
30 - Kjølevæske **R**
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) **R**
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓
43 - Mellomaksel **R**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
56 - Drivrem generator ✓
57 - Batteri ytre tilstand |
58 - Tilstand 12 volt batteri |

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **O**
66 - Felg **R**

Hjul, dekk, felg

- 67 - Ekstra hjulsett **O**
68 - Hjullager ✓
70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein **R**
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



4597353

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



4597353

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,50 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	29,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	29,50 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,30 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,00 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	320,00
9.2		Bremsevirkning, HF	320,00
9.3		Bremsevirkning, VB	270,00
9.4		Bremsevirkning, HB	270,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	0 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	16 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,60 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,90 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,60 mm
67.2		Mønsterdybde	6,40 mm
67.3		Mønsterdybde	5,60 mm
67.4		Mønsterdybde	5,80 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4597353

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4597353



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

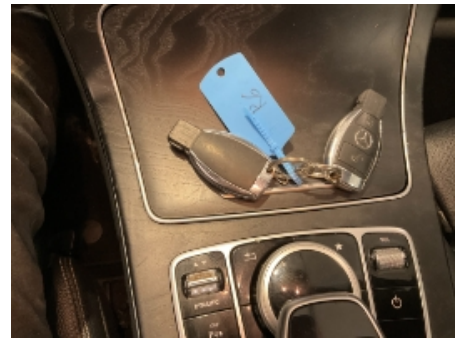

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4597353



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



4597353

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Digital Service Report

Vehicle info

Vehicle C 180
First reg. date 02.06.2016
FIN WDD2052401F387506

Next Service 06.2019
71929 km

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Service report 2

Mercedes-Benz	Bertel O. Steen Ringerike AS	Date	22.06.2018
	Hensmoen	Rep.-order-no.	3971456
	Hønefoss	Mileage	46929 km

Performed services

Service	Service B
Workshop code	E0E
Remaining time	-15 Days
Remaining distance	3400 km

Replaced / renewed

Dust filter replaced	<input checked="" type="checkbox"/>
Engine: oil and filter change	<input checked="" type="checkbox"/>
Brake fluid replaced	<input checked="" type="checkbox"/>

Oil quality/viscosity

Description	Engine oil
Oil quality	229.5
Viscosity	0W-40

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Warr. against rusting through	<input checked="" type="checkbox"/>

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------	-------------------------------------

Addworks

accomplished	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

Service report 1

Mercedes-Benz

Bertel O. Steen Ringerike AS
Hensmoen
HønefossDate 07.06.2017
Rep.-order-no. 3371753
Mileage 25332 km**Performed services**Service Service B
Workshop code A505
Remaining time -9 Days
Remaining distance -300 km**Oil quality/viscosity**Description Engine oil
Oil quality 229.51
Viscosity 0W-40**Replaced / renewed**Dust filter replaced
Engine: oil and filter change **Until next service**Mercedes-Benz Mobilo
Warr. against rusting through **Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification**Complied with **Addworks**accomplished