



4669319

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
18.07.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	95140190	<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	1950 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	VITO	<b>Motoreffekt</b>	140 kW
<b>Type</b>	639/5	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	PD73170	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	W1V44760313944822	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	43361	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Registreringsår</b>	2022
		<b>Registrert første gang</b>	09.05.2022



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4669319

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel til lastestativ mangler	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre skiltlys, Høyre skiltlys
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Venstre fordør, Støtfanger bak
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Bakluke/-dør, Venstre skyvedør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.10	Utvendig tilstand motor	Skadet / løst deksel under motor	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
67.28	Ekstra hjulsett	Dekk er noe skjevslitt	4 dekk
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	90 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	14 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	09.05.2026



4669319

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

5 - Bremsbelegg R

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæskeniå ✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓

12 - Bremsør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys R

**Lys og signaler**

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann O

**Motor**

26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor O

29 - Oljenivå motor O

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

**Hjul, dekk, felg**

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett O

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4669319

## Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4669319

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	30,20 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	30,20 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	10,60 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	10,60 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	350,00
9.2		Bremsevirkning, HF	350,00
9.3		Bremsevirkning, VB	300,00
9.4		Bremsevirkning, HB	300,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m <sup>-1</sup>
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,20 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,90 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,70 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,20 mm
67.2		Mønsterdybde	5,90 mm
67.3		Mønsterdybde	5,30 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

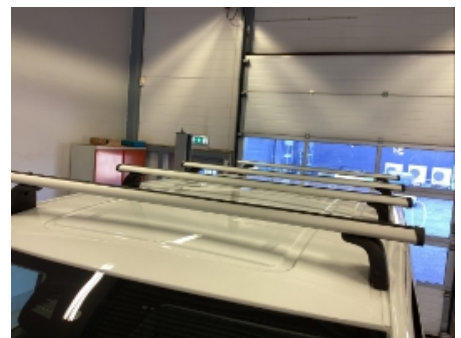

6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





4669319



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4669319



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt





37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



4669319

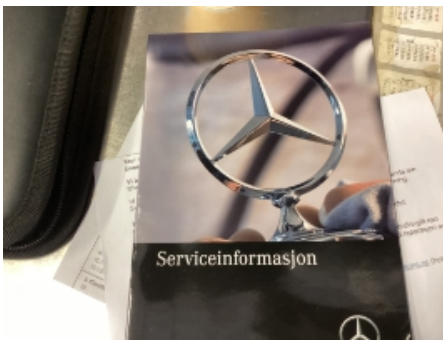

## 49. Generelt



4669319

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Naf senter Kristiansand  
Skibåsen 33  
4636 Kristiansand  
Telefon: 38056666  
Fax:  
E-mail: Willy.pedersen@naf.no  
Website: Www.naf.no



18. jul. 2024

Køretøj: Mercedes Vito 119 CDI (W447) Tourer 4Matic  
Motorkode: OM 654.920  
Produktionsår: 19-  
Kilometerstand: 43361 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: PD73170  
VIN: W1V44760313944822 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 18. jul. 2024 08:33:18 / Lovdag

---

## Fejlkode

---

**OBD** **OBD** **0 Fejl**

**Motor** **Dieselmotor** **6 Fejl**

Fejlkode: P300668  
Ureaadditiv-niveau  
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: P300669  
Ureaadditiv-niveau  
Den resterende kørestrækning begrænses pga. et lavt AdBlue-niveau.

Fejlkode: P30066A  
Startspærre  
Motorstart spærret af udstødningsefterbehandlings-system.

Fejlkode: P30028B  
Brændstofstand  
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: P3006D8  
Ureaadditiv, styreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P300964  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

**Motor** **FSCU UDS OBD** **0 Fejl**

**Motor** **SCR: Udstødningsgasreduktion** **0 Fejl**

**Motor** **PTCU: Drivlinje** **0 Fejl**



<b>ABS</b>	<b>ESP: elektronisk stabiliseringsprogram</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>EFB OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Airbag</b>	<b>SRS Airbagstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Airbag</b>	<b>RevGus VL Reversibel selestrammer VF</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Airbag</b>	<b>RevGus VR Reversibel selestrammer HF</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Klimaanlæg</b>	<b>KLA Klimaanlæg</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Sikkerhed</b>	<b>ABA: Aktiv bremseassistent</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: U015987

<b>Sikkerhed</b>	<b>Aktiv fartpilot</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Sikkerhed</b>	<b>Aktiv fartpilot/bremseassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Sikkerhed</b>	<b>Venstre bagradarsensor</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Sikkerhed</b>	<b>Højre bagradarsensor</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>EZS: Elektr. tændingslås</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>KI: Kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)</b>	<b>5 Fejl</b>

Fejlkode: B127A04  
Kompasmodul  
Intern fejl.

Fejlkode: B127A22  
Kompasmodul  
Signal for højt.

Fejlkode: B127A54  
Kompasmodul  
ikke kalibreret

Fejlkode: B17F715  
Karosseristyreenhed-udgang nummerpladebelysning  
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: U141E00  
CAN-bus/forbindelse til kontakt for udvendig belysning  
Kommunikation forstyrret.

<b>Komfort</b>	<b>SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre</b>	<b>0 Fejl</b>

<b>Komfort</b>	<b>MFK: Multifunktionskamera</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>360°-kamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>KAB: Kameratildækning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: B18B62A  
Rudehejskontakt foran til højre  
Strømkreds med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>MRM OBD</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: P057900  
Fartpilotkontakt  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>DBE dig. OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>TPAD: Touchpad</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>HMI-GW</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>OLU: Onboard Logic Unit</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>RFK: Bakkamera</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>AHE: Anhængerregistrering</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: B166E13  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>Venstre bagsæde massagefunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Højre bagsæde massagefunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Klimasæder til bagsæde i sæderække 2 venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PARK: Parkeringshjælp</b>	<b>ikke tilgængelig</b>

<b>Komfort</b>	<b>STR: Elektrisk skydedør i højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>STL: Elektrisk skydedør i venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PSD: Panoramatag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PSM: Programmerbart specialmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Fartskriver</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>HGW brugerinterface CAN-bus</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>ISM CAN OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>VGS: Fuldt integreret gearstyring</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearkasse</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>EDW: Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>ZBE: Centralt betjeningspanel</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Telematik HERMES</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: B143A13  
Mikrofon 1  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: B16AC00  
Telematik-SIM-kort  
Konfiguration ukorrekt.

<b>Audio/Video</b>	<b>Radio/navigation</b>	<b>1 Fejl</b>
--------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: C212800  
styreenhed  
Styreenhedsreset udført.

<b>Audio/Video</b>	<b>ZAN OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>MTAS Mobiltelefonholder</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>E-Call GLONASS (Rusland)</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Tel Styreenhed telefon</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>TB5 TV-tuner</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Sound OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>MBUX Head Unit</b>	<b>ikke tilgængelig</b>

**Dæktryksovervågning RDK OBD**

**ikke tilgængelig**