

CITROËN C3 82 HK MANUELL FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 19.07.2024
KODE: 1463743

VH97132	71 301 KM	09.05.2018 Førstegang registrert	Bensin
----------------	------------------	--	---------------

CHASSISNR: VF7SXHMZ6HT657060	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 28.02.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1	Under bil	Noe rust undervogn
1.2	Under bil	Beskyttelsesplate under motor mangler
1.3	Panser	Steinsprut panser
1.4	Dører	Blærer høyre dør foran
1.5	Dører	Høyre bakdør - sår og bulk
1.6	Dører	Steinsprut venstre bakdør
1.7	Dører	Lakkblære venstre bakdør
1.8	Dører	Lakkblære venstre dør foran
1.9	Bakluke	Bakluke - rustblærer innvendig
1.10	Skjermer	Steinsprut høyre forskjerm
1.11	Speil	Riper høyre speilhus
1.12	Speil	Riper venstre speilhus
1.13	Verktøy/nødutstyr	Dekktettemiddel utgått
1.14	Dekk/Felger	Småsar og merker på vinterfelger
1.15	Tak	Steinsprut tak



1.1 Noe rust undervogn




1.1 Noe rust undervogn



1.1 Noe rust undervogn




1.1 Noe rust undervogn

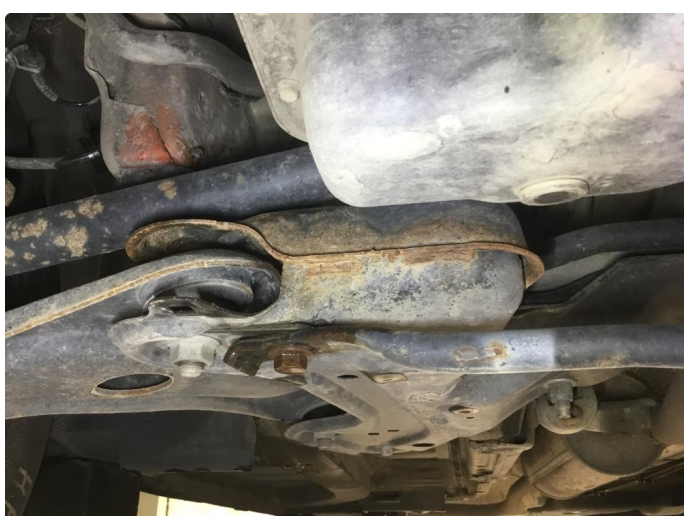

1.1 Noe rust undervogn




1.2 Beskyttelsesplate under motor mangler

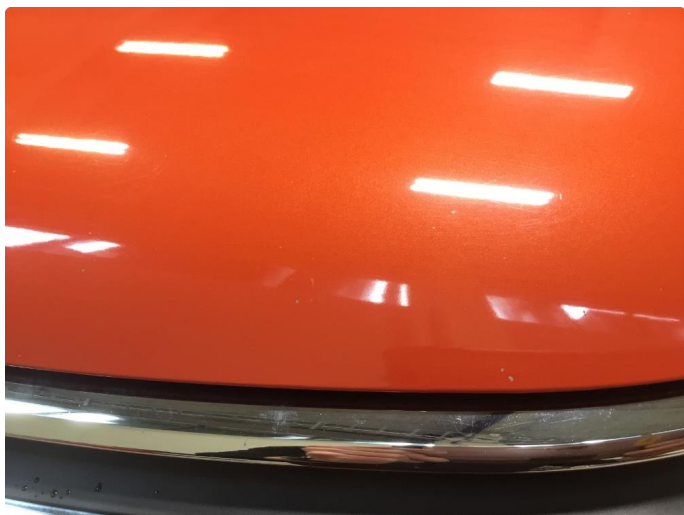

1.3 Steinsprut panser



1.3 Steinsprut panser

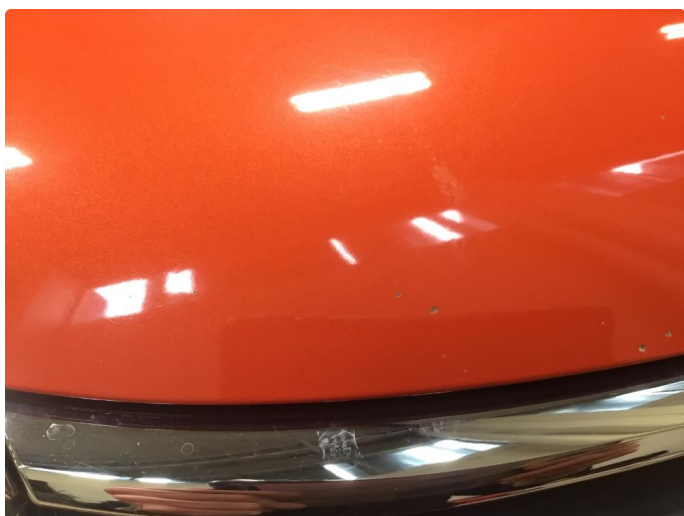


1.3 Steinsprut panser




1.3 Steinsprut panser




1.4 Blærer høyre dør foran

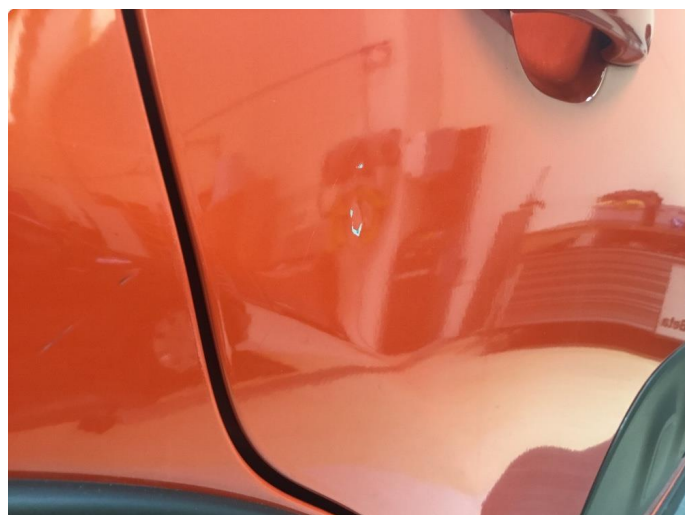


1.5 Høyre bakdør - sår og bulk

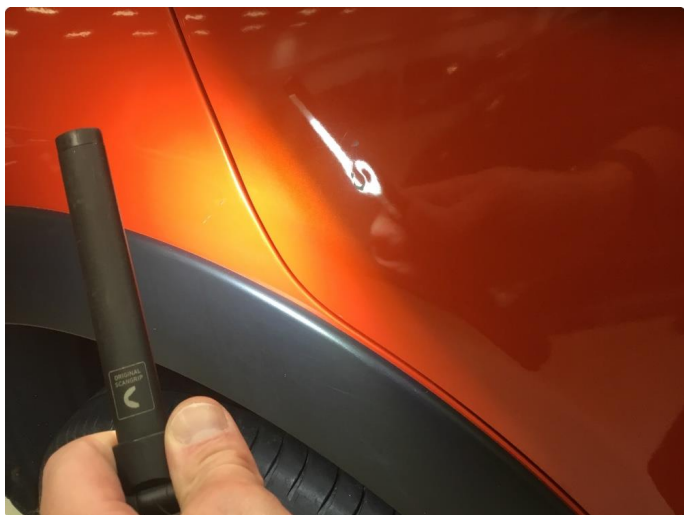


1.5 Høyre bakdør - sår og bulk

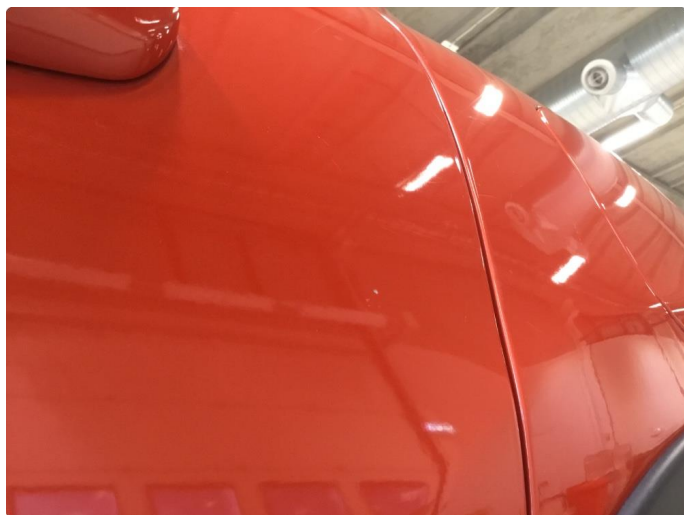

1.6 Steinsprut venstre bakdør

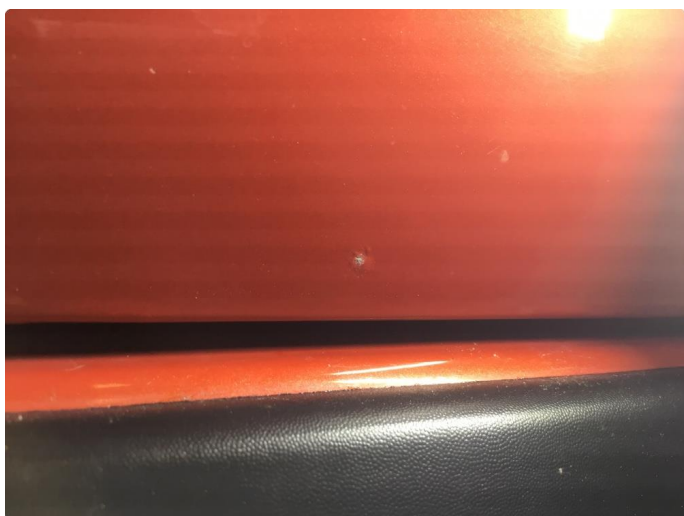

1.7 Lakkblære venstre bakdør

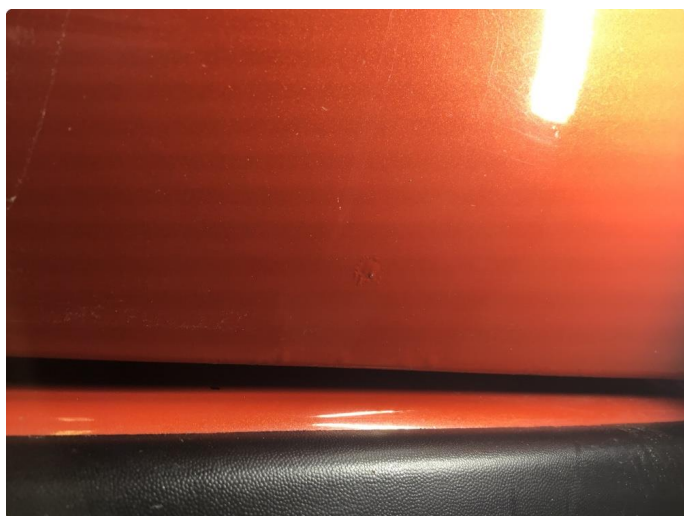

1.8 Lakkblære venstre dør foran



1.9 Bakluke - rustblærer innvendig




1.9 Bakluke - rustblærer innvendig



1.9 Bakluke - rustblærer innvendig



1.9 Bakluke - rustblærer innvendig

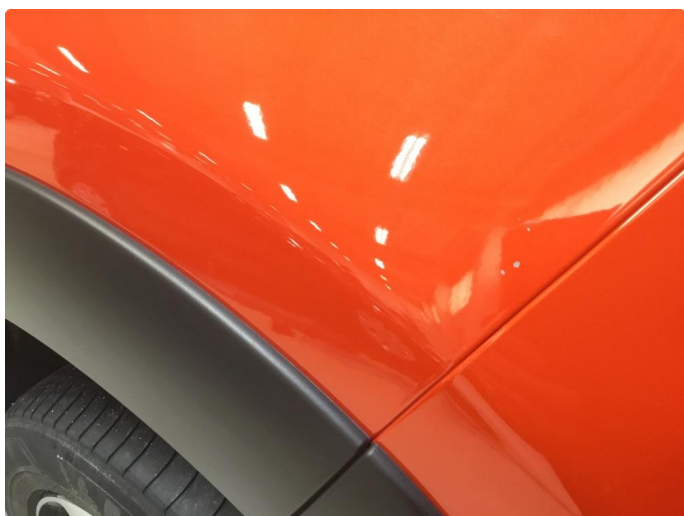

1.10 Steinsprut høyre forskjerm



1.11 Riper høyre speilhus



1.12 Riper venstre speilhus



1.13 Dekktettemiddel utgått



1.14 Småsar og merker på vinterfelger



1.14 Småsar og merker på vinterfelger




1.14 Småsar og merker på vinterfelger





1.15 Steinsprut tak



1.15 Steinsprut tak

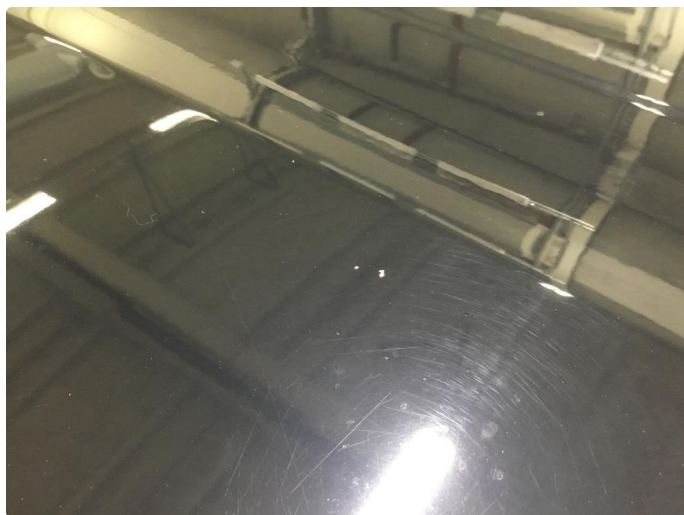

1.15 Steinsprut tak

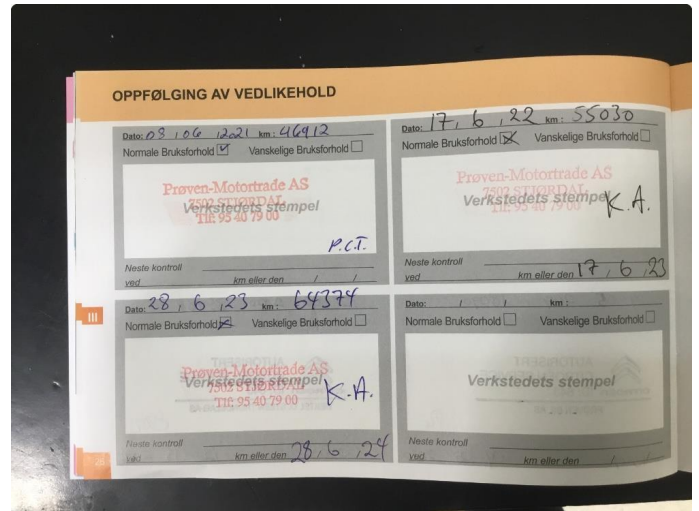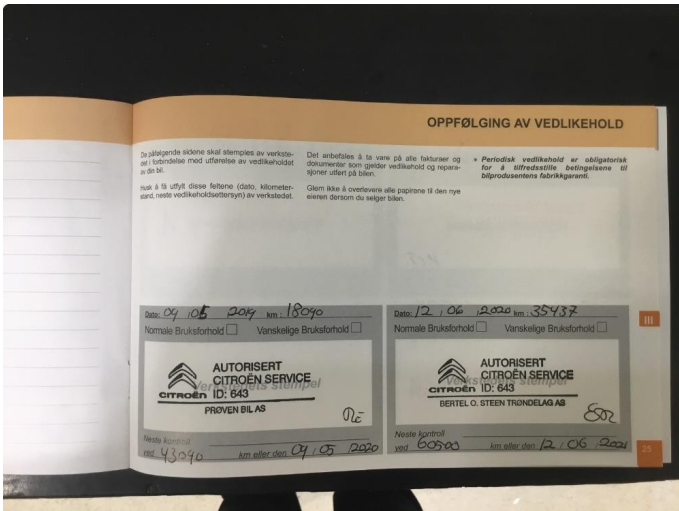

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	2,5	2,5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,5	7	7,5	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
28.06.2023	64374
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
17.06.2022	55030
08.06.2021	46912
12.06.2020	35437
09.05.2019	18090
28.06.2023	64374

KOMMENTAR

Bilen selges med diverse bruksmerker.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.