

**VOLKSWAGEN CRAFTER 177 HK MANUELL
FORHJULSDRIFT**
TESTDATO: 15.07.2024
KODE: 1461037

 VH92392	 301 025 KM	 02.11.2017 Førstegang registrert	 Diesel
--	---	--	---

CHASSISNR: WV1ZZSYZJ9010378	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Varebil	FRIST FOR PKK: 02.12.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1	Lakk	Venstre bakskjerm - blærer/korrosjon
1.2	Panser	En del steinsprut
1.3	Dører	Løse/skadede lister
1.4	Dører	Høyre skyvedør - lakkflass, riper og sår
1.5	Bakluke	Rust/korrosjon hengsler
1.6	Bakluke	rust i fals
1.7	Skjermer	Bulk og sår venstre side midt på bil
1.8	Dekk/Felger	kantkjørt felger
1.9	Terskler/innlastningssone	Høyre skyvedør - bulker, sår og slitasje
1.10	Støtfanger	Steinsprut støtfanger foran
2. INTERIØR		
2.1	Seter	Skade på setepute



1.1 Venstre bakskjerm - blærer/korrosjon



1.1 Venstre bakskjerm - blærer/korrosjon



1.2 En del steinsprut



1.2 En del steinsprut



1.3 Løse/skadede lister



1.3 Løse/skadede lister



1.4 Høyre skyvedør - lakkflass, riper og sår



1.4 Høyre skyvedør - lakkflass, riper og sår



1.4 Høyre skyvedør - lakkflass, riper og sår



1.4 Høyre skyvedør - lakkflass, riper og sår




1.5 Rust/korrosjon hengsler



1.5 Rust/korrosjon hengsler



1.5 Rust/korrosjon hengsler

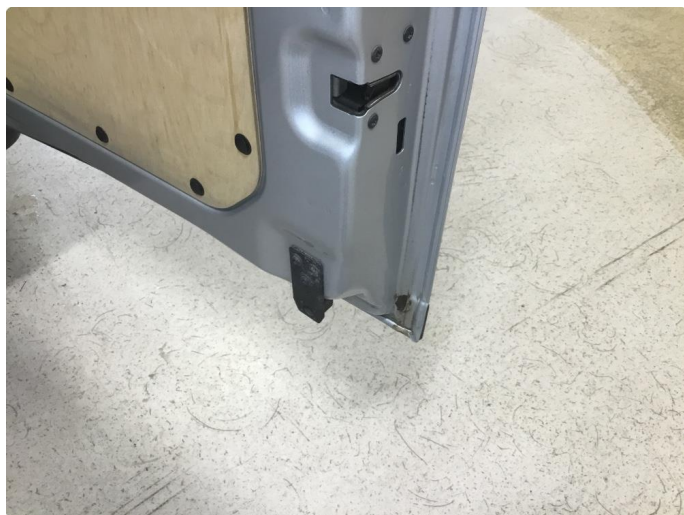

1.6 Rust i fals



1.6 Rust i fals



1.7 Bulk og sår venstre side midt på bil



1.7 Bulk og sår venstre side midt på bil



1.8 Kantkjørt felger



1.8 Kantkjørt felger



1.9 Høyre skyvedør - bulker, sår og slitasje



1.9 Høyre skyvedør - bulker, sår og slitasje



1.9 Høyre skyvedør - bulker, sår og slitasje




1.9 Høyre skyvedør - bulker, sår og slitasje



1.10 Steinsprut støtfanger foran



2.1 Skade på setepute

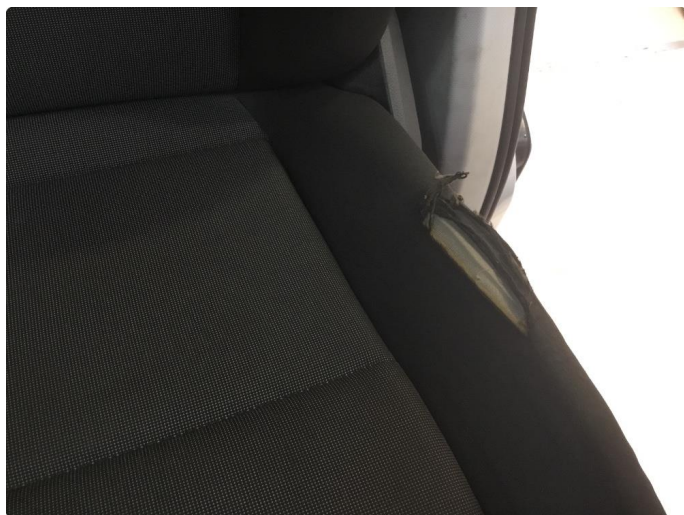

2.1 Skade på setepute

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Næring

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 11, 2018	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 32, 2022
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4,5	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	6,5	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
23.02.2024	287902
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
22.05.2023	258719
21.02.2023	250521
05.10.2022	231329
31.01.2022	199948
11.06.2021	164187
20.10.2020	141553
30.06.2020	131510
13.02.2020	111098
31.07.2019	84385
22.01.2019	61328
31.08.2018	39376
02.03.2018	17000

KOMMENTAR

Bilen selges med en del steisprutskaer og bruksmerker ihht bilens kjørelengde.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Skap/påbygg
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Varerom
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.