



4521863

NAF Bruktbiltest

Testdato
30.04.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	393951		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	318i	Motoreffekt	105 kW
Type	3L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ZZ13573	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WBAPF510X0A824135	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	164103	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2011
		Registrert første gang	31.08.2011



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4521863

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.8	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng	
1.9		Vibrasjoner ved bremsing	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.7		Ulyd fra hjuloppheng bak	
2.8		Ulyd fra motor	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
12.1	Bremserør	Skade på bremsesør	Høyre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre parklys
20.5	Lyd / lyssignaler	* Lysbryter - skadet	
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: Motorlampe, ABS, Antispinn, Lys, DBC system, FTM system og bremsesystem - feilsøk for nærmere kontroll	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
28.3		Manglende / skadet deksel under motor	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
33.6	Eksosanlegg	Løst varmedeksel:	Midtre eksosrør
45.17	Instrumenter	* Multimediabryter/styring på midtkonsollen - skadet/treigheter	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
52.1	Lyktespyler / Visker	Spyler virker ikke:	Venstre side, Høyre side
52.4		Manglende eller skadet deksel:	Høyre side
65.9	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre bak, Venstre bak
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
75.3	Støtdempere	Oljelekkasje fra støtdemper:	Høyre foran, Venstre foran
75.4		Defekt støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
78.7	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Forstilling, slakk - feilsøk for nærmere kontroll	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak
91.3	Dashbord / midtkonsoll	* Midtre koppholder - virker ikke.	
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Høyre bakkdør



4521863

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran, Midten bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre nærllys, Høyre nærllys, Venstre baklys, Høyre baklys
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
32.15	Kjølesystem	* Skade/tæring på radiatorregister	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre bak, Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.12		* Frontrute , synlige riper/slitasje	
85.12	Takluke/Panoramatak	* Takluke - synlige riper	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Høyre baksjerm, Støtfanger foran, Venstre baksjerm, Støtfanger bak
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre baksjerm, Høyre bakdør, Bakluke, Venstre fordør
86.19		Bulk(er)	Støtfanger bak, Panser, Støtfanger foran
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Høyre fordør, Venstre fordør, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
86.34		* Lakksår/Lakkskader/Skadet del(er): Støtfanger foran og bak.	
91.4	Dashbord / midtkonsoll	Liten skade:	Midtkonsoll
97.7	Døråpning	Rust:	Høyre fordør, Venstre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæskeniå	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll



4521863

Punkt**Årsak**

Tilstand 12 volt batteri

Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	9 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	07.03.2025
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



4521863

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **R**
- 2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver ✓
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå |
- 12 - Bremsørør **R**
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler **R**
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor **O**
- 30 - Kjølevæske **R**
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem **R**
- 33 - Eksosanlegg **R**
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 38 - Clutch ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksel **O**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter **R**
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 52 - Lyktespyler / Visker **R**
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **R**
- 66 - Felg **R**

Hjul, dekk, felg

- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager ✓
- 70 - Hjulspakser/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere **R**
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **R**
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



4521863

Karosseri

81 - Frontrute	○
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	○
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	○
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4521863

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	20,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	22,70 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	22,70 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	20,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	19,80 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	19,80 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	320,00
9.2		Bremsevirkning, HF	320,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	20 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,80 mm
65.3		Mønsterdybde VB	1,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	1,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4521863

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt

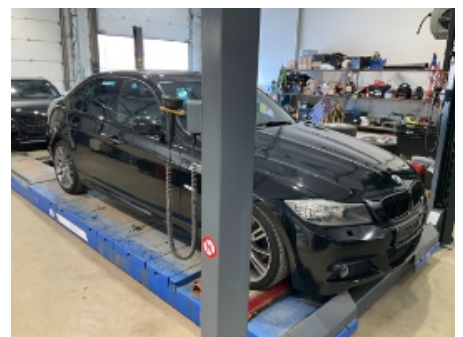

12. Generelt



4521863



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4521863



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt

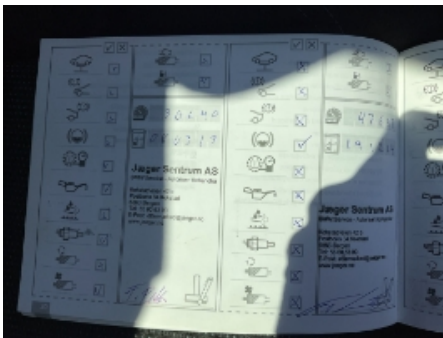

31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



4521863

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



30. apr. 2024

Køretøj: BMW 318i E90
Motorkode: N43 B20 A
Produktionsår: 07-11
Kilometerstand: 55831 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: ZZ13573
VIN: WBAPF510X0A824135 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 30. apr. 2024 11:54:13

Fejlkode

OBD

OBD

2 Fejl

Fejlkode: P0365
Knastakselgiver B (række 1)
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0365
Knastakselgiver B (række 1)
Strømkreds med fejl.

Motor

DME Motorstyreenhed

10 Fejl

Fejlkode: DTC 2AA1
Udstødningsknastakselpositionssensor
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC 2AF0
NOx-sensor, varmeelement række 1
Funktion/område strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 2AF4
NOx-sensor
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 2AF2
NOx-sensor lambdasonde før kat.
Vekselvirkning ikke plausibel.

Fejlkode: DTC 2AF6
NOx-sensor
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 29DC
Cylinderfrakobling

Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 29F2
Brændstofhøjtrykssystem
Brændstoftryk med fejl.

Fejlkode: DTC 3702
Bremseundertrykkelsessensor
Uplausibelt signal.

Fejlkode: DTC 2FD4
Bremsesystem, vakuumsensor
Uplausibelt signal.

Fejlkode: DTC 3073
Cylinderligestilling cyl. 4
justeret med udsættererkendelse

Motor **EKPS Brændstofpumpestyreenhed** **0 Fejl**

ABS **DSC Elektronisk stabilitetsprogram** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC 5DB4
Hjulføler BV
Langtidsovervågning med fejl.

Fejlkode: DTC 5DB3
Hjulføler BV
Uplausibelt signal.

Airbag **AB Airbag** **0 Fejl**

Klimaanlæg **IHKA Fulldautomatisk klimaanlæg** **0 Fejl**

Klimaanlæg **SHZH brændstofdrevet fyr/tilskudsvarme** **ikke tilgængelig**

Komfort **KOMBI Kombiinstrument** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC A559
Kombiinstrument
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort **JBE Karosseristyreenhed 2** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC A6CF
Luftkvalitetsføler
Funktion ukorrekt.

Komfort **FRM Karosseristyreenhed foran** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC 9CB4
Køretøjsniveauføler bag
Føler fejler.

Fejlkode: DTC A8C5
Kørellys venstre

Strømkreds med fejl.

Komfort	CID Infotainmentdisplay	0 Fejl
Komfort	CA Nøglefrit adgangssystem	ikke tilgængelig
Komfort	SMFA Sædestyreenhed fører	ikke tilgængelig
Komfort	SMBF Sædestyreenhed passager	ikke tilgængelig
Komfort	PDC parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	RLSS Regn-/lys-/solsensor	0 Fejl
Komfort	CON Infotainmentbetjeningsenhed	1 Fejl

Fejlkode: DTC E2C7
Karosseri, CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Komfort	FZD Skydetagsstyreenhed	0 Fejl
Komfort	SHD Skyde-/vippetagstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	AHM Anhængerstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	NVK Natsynskamera	ikke tilgængelig
Komfort	NVE Natsynskamera	ikke tilgængelig
Komfort	ACC Fjernområderadar	ikke tilgængelig
Komfort	Nødopkaldssystem OBD	0 Fejl
Komfort	SZL kontaktcenter ratstamme	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS/SMG/DKG Gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	ikke tilgængelig
Gearkasse	VTG Fordelergearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Tyverisikring	DWA tyverialarm	0 Fejl
Tyverisikring	CAS Startspærrestyreenhed	1 Fejl

Fejlkode: DTC A117
styreenhed
Programmering mangler/er forkert.

Tyverisikring	SINE Tyverialarm	0 Fejl
Undervogn	EDC Styreenhed til dæmpningsregulering	ikke tilgængelig

Styretøj	AL aktiv servostyring	ikke tilgængelig
Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	0 Fejl
Audio/Video	Audioforstærker OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	Antenneforstærker OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	NAV Navigationssystem	ikke tilgængelig
Audio/Video	Brugerflade OBD	1 Fejl

Fejlkode: DTC E1CF
 CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
 Meddelelse ukorrekt.

Audio/Video	Audio-gateway OBD	0 Fejl
Audio/Video	Håndfri anordning OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	iPod-interface	ikke tilgængelig
Audio/Video	SBX Telefonstyreenhed	0 Fejl
Dæktryksovervågning	RDC Dæktryksstyreenhed	ikke tilgængelig

BMW KaSIO

BMW 318i
WBAPF510X0A824135

Letzter bekannter Kilometerstand: 117.782 km

Neuen Eintrag in der Service Historie erzeugen

Neuen Eintrag in der Reparaturhistorie erzeugen

Statushinweise

Statushinweise

Schlüsseldaten

Es sind keine Statushinweise vorhanden

Fahrzeugdaten

Teleservices

Schlüsseldaten

Sonderausstattungen

Technische Aktionen

Historien

REMOTE KEYREAD-ANFRAGE

 Sie sind nicht berechtigt, eine Remote KeyRead-Anfrage für das Fahrzeug durchzuführen.

 Das Fahrzeug ist nicht Remote KeyRead fähig.

Fahrzeugdaten

Fahrzeugart	PKW
Marke	BMW
Modell	318i
Fahrzeug-Identifizierungsnummer	A824135
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (17-Stellen)	WBAPF510X0A824135
Entwicklungsbezeichnung	E90
Motor	N43
Motornummer	-
Getriebeummer	0765266
Produktionsdatum	22.07.2011
Erstzulassungsdatum	21.09.2011
Lacknummer	0475
Farbe	black-sapphire metallic
Polsterkode	ANNK
Polster	Stoff "Blue Shadow/Alcantara/anthr.blau"
Leittyp	PF51
Typschlüssel	PF51

Teleservices

Teleservice Fähigkeit	ja
BMW ConnectedDrive Vertrag	nein
Heimathändler	nein
Service Historie via Teleservices	nein
Remote KeyRead Fähigkeit	nein

Sonderausstattungen

Technische Aktionen

Historien

BMW KaSIO

BMW 318i
WBAPF510X0A824135

Letzter bekannter Kilometerstand: 117.782 km

Statushinweise

Schlüsseldaten













Fahrzeugdaten

Teleservices

Sonderausstattungen

Technische Aktionen

Historien

									
	12000			12000	2200		2900	39000	
						✓			
-	20.11.2015 Service				54938 km	36627	Jäger Sentrum Avd Åsane, Nyborg	Automatisch	
									
	9000	9000	9000	9000	10000		23000	6000	
	03/2015	03/2015	03/2015	03/2015		12/2016		07/2015	03/2017
	✓	✓	✓	✓				✓	
+	06.06.2012 Reparatur				15495 km	23447	B&K GmbH, Herford	Job	
+	04.06.2012 Reparatur				15495 km	23447	B&K GmbH, Herford	Job	
+	28.11.2011 Reparatur				6475 km	04107	Niederlassung München BMW AG, München	Job Job Job	