



3874051

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.08.2023



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	343061		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	84 kW
Type	639/4	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	KB45883	Drivstofftype	2
Understellsnr.	WDF44760313179551	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	101399	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2016
		Registrert første gang	01.07.2016



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



3874051

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
8.5	Parkeringsbrems	Virker ikke:	
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Venstre foran
17.8	Nærlys/-lykter	Ulovlig pære	Venstre foran, Høyre foran
18.8	Fjernlys/-lykter	Ulovlig pære	Venstre foran, Høyre foran
33.2	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
55.17	Instrumenter	* - Feil på Dørvarsling, nærmere feilsøking må gjøres.	
74.11	Dekk	Dekk er skjevlitt:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak
74.13		Corden er synlig	Venstre bak
76.22	Ekstra hjulsett	Mangler eller feil hjul	2 hjul
86.9	Fjærer / fjærbein	Senkesett er montert, men ikke godkjent og anmerket i vognkort	
92.2	Dør-/panseråpner	Feil ved panserlås.	
92.14		Feil med utvendig åpner:	Panser, Høyre foran
95.10	Lakk / karosseri utvendig	Karosseriskade	Støtfanger bak
96.4	Utvendig speil	Feil på justeringsmekanisme for speil:	Høyre side
107.2	Seter	Misfarget/skittent:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
33.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
76.30	Ekstra hjulsett	Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	2 dekk
90.9	Frontrute	Noe steinsprut	
95.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
95.19		Bulk(er)	Høyre sidekanal, Bakluke
95.24		Rustangrep:	Venstre baks skjerm, Høyre baks skjerm
95.26		Diverse lakkrust	
111.9	Laste-/bagasjerom	* - Ikke kontrollert av NAF.	



3874051

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Dato	Km.stand
09.06.2020	74035
11.09.2018	41028

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Frist for neste EU kontroll	11.06.2022



3874051

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

R

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

6 - Bremseskiver

R

8 - Parkeringsbrems

R

9 - Bremsvirkning

R

10 - Bremsvæskeniå

✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Nærlys/-lykter

R

18 - Fjernlys/-lykter

R

20 - Parklys/-lykter

✓

Lys og signaler

21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter

✓

23 - Baklys/-lykter

✓

24 - Stopplys/-lykter

✓

25 - Ryggelys/-lykter

✓

26 - Skiltlys/-lykter

✓

29 - Tåkebaklys/-lykter

✓

30 - Lyd / lyssignaler

✓

31 - Varsellamper

✓

32 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

33 - Full systemskann

R**Motor**

37 - Motor virkemåte

✓

38 - Utvendig tilstand motor

✓

39 - Oljenivå motor

✓

40 - Kjølevæske

✓

41 - Kjølevifte

✓

42 - Kjølesystem

✓

43 - Eksosanlegg

✓

45 - Motorfester

✓

46 - Drivstofftank, rør, slange

✓

47 - Registerreim

✓

Drivverk

48 - Clutch

✓

49 - Girkasse (manuell)

✓

51 - Differensial

✓

52 - Drivaksler

✓

Elektriske anlegg

54 - Instrument belysning

✓

55 - Instrumenter

R

56 - Elektrisk vindusheis

✓

57 - Oppvarmet bakrute

✓

58 - Kupevifte

✓

59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

62 - Sentrallås

✓

63 - Setevarmer

✓

64 - Ladespenning generator

✓

65 - Drivrem generator

✓

Hjul, dekk, felg

74 - Dekk

R

75 - Felg

✓

76 - Ekstra hjulsett

R

77 - Hjullager

✓

Styring

80 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

81 - Styresnekke, tannstang

✓

82 - Styrestag/ledd

✓

83 - Styreservo

✓



3874051

Hjuloppheng

84 - Støtdempere	✓
85 - Stabilisator	✓
86 - Fjærer / fjærbein	R
87 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
89 - Travers	✓

Karosseri

90 - Frontrute	O
91 - Siderute/bakrute	✓
92 - Dør-/panseråpner	R
93 - Lås	✓
95 - Lakk / karosseri utvendig	R
96 - Utvendig speil	R
97 - Underside	✓
98 - Understellsnummer	✓
99 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

100 - Dashbord / midtkonsoll	✓
102 - Taktrekk	✓
103 - Solskjerm	✓
104 - Innvendig speil	✓
105 - Dørtrekk	✓
106 - Døråpning	✓
107 - Seter	R
108 - Bilbelte	✓
109 - Gulvmatter/-teppe	✓
111 - Laste-/bagasjerom	O
112 - Interiør generelt	✓



3874051

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	340,00
9.2		Bremsevirkning, HF	380,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
40.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
47.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
59.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
59.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
64.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
64.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
74.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
74.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
74.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
74.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
76.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
76.2		Mønsterdybde	4,00 mm
76.3		Mønsterdybde	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
76.4		Mønsterdybde	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
76.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
76.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



3874051

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



3874051



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



3874051




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

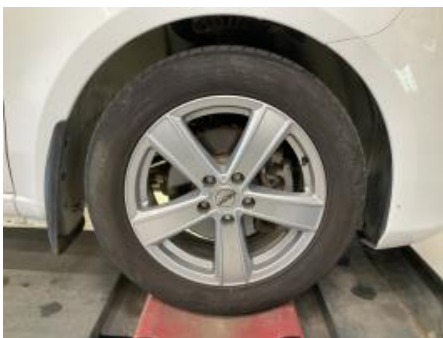

28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



3874051



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



3874051



49. Generelt



3874051

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Digital Service Report

Vehicle info

Vehicle Mercedes-Benz Vito 111KA/ L 4X2 320
First reg. date 01.07.2016
FIN WDF44760313179551

Next Service

06.2022
114035 km

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Service report 2

Mercedes-Benz	Bertel O. Steen Lørenskog AS	Date	09.06.2020
	Solheimveien 7	Rep.-order-no.	5352289
	Lørenskog	Mileage	74035 km

Performed services

Service
Remaining time 101 Days
Remaining distance 6990 km

Oil quality/viscosity

Description Engine oil
Oil quality 228.51
Viscosity 5W-30

Replaced / renewed

Engine: Oil and filter change
Dust filter for heater/ventilation
or activated charcoal dust filter
for air conditioning replaced

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo
Warr. against rusting through

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with

Addworks

accomplished

Service report 1

Hæhre & Isachsen Auto Avd
Solbergelva
Teglverksveien 100
Solbergelva

Date 11.09.2018
Rep.-order-no. 2002355
Mileage 41028 km

Performed services

Service
Remaining time 411 Days
Remaining distance -1028 km

Oil quality/viscosity

Description Engine oil
Oil quality
Viscosity

Replaced / renewed

Engine: Oil and filter change
Dust filter for heater/ventilation
or activated charcoal dust filter
for air conditioning replaced
Fuel filter replaced
Brake fluid replaced
Air filter insert replaced
Hydraulic brake system: Brake
fluid replaced

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo
Warr. against rusting through

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with

Addworks

accomplished

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



4. aug. 2023

Køretøj: Mercedes Vito 111 CDI (447) Kasten BlueTEC
Motorkode: 622.951 (R9M-502)
Produktionsår: 14-
Kilometerstand: 101399 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: KB45883
VIN: WDF44760313179551 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 4. aug. 2023 10:38:28

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Dieselmotor	1 Fejl
Fejlkode: U144F00 Brændstofstand For lavt påfyldningsniveau.		
Motor	FSCU UDS OBD	0 Fejl
Motor	SCR: Udstødningsgasreduktion	ikke tilgængelig
Motor	PTCU: Drivlinje	ikke tilgængelig
ABS	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	1 Fejl
Fejlkode: C04F000 Hjulføler BV Funktion ukorrekt.		
ABS	EFB OBD	ikke tilgængelig
Airbag	SRS Airbagstyreenhed	2 Fejl
Fejlkode: B210F16 Spændingsforsyning kl. 30 Spændingsforsyning med fejl.		
Fejlkode: B210316 Spændingsforsyning kl. 15R Strømkreds med fejl.		

Airbag	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	ikke tilgængelig
Airbag	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	KLA Klimaanlæg	2 Fejl
<p>Fejlkode: B1A9A04 Komfortvarmer Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B22E215 Elektromagnetisk magnetkobling for klimakompressor Afbrydelse/kortslutning til plus</p>		
Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot/bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	0 Fejl
Komfort	KI: Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)	3 Fejl
<p>Fejlkode: B16CF15 Styreenhedsudgang venstre kørelys Afbrydelse/kortslutning til plus</p> <p>Fejlkode: B16D315 Styreenhedsudgang højre kørelys Afbrydelse/kortslutning til plus</p> <p>Fejlkode: B22A31C Styreenhed for kontrolpanel i loft Spændingsværdien ligger uden for det tilladte område.</p>		
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	ikke tilgængelig
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Komfort	360°-kamera	ikke tilgængelig
Komfort	KAB: Kameratildækning	ikke tilgængelig
Komfort	TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD	2 Fejl

Fejlkode: B210C16
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort **TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD** **2 Fejl**

Fejlkode: B210C16
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort **MRM OBD** **0 Fejl**

Komfort **DBE dig. OBD** **ikke tilgængelig**

Komfort **TPAD: Touchpad** **ikke tilgængelig**

Komfort **HMI-GW** **ikke tilgængelig**

Komfort **OLU: Onboard Logic Unit** **ikke tilgængelig**

Komfort **RFK: Bakkamera** **ikke tilgængelig**

Komfort **AHE: Anhængerregistrering** **5 Fejl**

Fejlkode: B164213
Blinker bag til venstre
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: B164612
Blinker bag til højre
Kortslutning til plus.

Fejlkode: B16BB13
Anhænger-bremselys
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: B1EB21C
Kl. 30
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B211316
Stikkontakt klemme 30
Funktion ukorrekt.

Komfort **Venstre bagsæde massagefunktion** **ikke tilgængelig**

Komfort **Højre bagsæde massagefunktion** **ikke tilgængelig**

Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører	ikke tilgængelig
Komfort	PARK: Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	STR: Elektrisk skydedør i højre side	ikke tilgængelig
Komfort	STL: Elektrisk skydedør i venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	PSD: Panoramatag	ikke tilgængelig
Komfort	PSM: Programmerbart specialmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Fartskriver	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM CAN OBD	ikke tilgængelig
Gearkasse	VGS: Fuldt integreret gearstyring	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearkasse	ikke tilgængelig
Tyverisikring	EDW: Tyverialarm	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	2 Fejl

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: U041500
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Uplausibelt signal.

Audio/Video	MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control	ikke tilgængelig
Audio/Video	ZBE: Centralt betjeningspanel	ikke tilgængelig
Audio/Video	Telematik HERMES	ikke tilgængelig
Audio/Video	Radio/navigation	0 Fejl
Audio/Video	ZAN OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	MTAS Mobiltelefonholder	ikke tilgængelig
Audio/Video	E-Call GLONASS (Rusland)	ikke tilgængelig
Audio/Video	Tel Styreenhed telefon	ikke tilgængelig
Audio/Video	TB5 TV-tuner	ikke tilgængelig
Audio/Video	Sound OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	MBUX Head Unit	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	ikke tilgængelig