



5314483

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.03.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	467630		



Kjøretøy

Bilmerke	Isuzu	Motorstørrelse	1898 cm ³
Modell	D-Max	Motoreffekt	120 kW
Type	ATFS	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	HK11422	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	MPATFS87JJT000265	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	275843	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2018
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	19.07.2018
		Frist for neste EU kontroll	03.03.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5314483

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.7		Aktivert serviceindikator	
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran, Venstre foran
7.4	Bremsetromler	Demonter tromler for nærmere kontroll:	Venstre bak, Høyre bak
17.11	Lys	Skadet lyktglass:	Høyre baklys
17.13		Matte/slitte glass:	Venstre nærlys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
29.1	Oljenivå motor	Oljenivå er under minimumsmerket	
40.4	Girkasse (automatisk)	Oljelekkasje	
40.6		Oljelekkasje fra mellomgirkasse	
49.2	Kupevifte	Kupevifte virker ikke.	
51.5	Vindusvisker, spylar (foran/bak)	Vindusvisker virker ikke	Høyre foran
51.6		Dårlig viskerblad:	Venstre foran
56.3	Drivrem generator	Ulyd i strammehjul / remhjul	
57.1	Batteri ytre tilstand	Løst batteri	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
70.4	Hjulkapsler/navkopper	Navkopp er skadet eller mangler, skift: 4 navkopper	
78.7	Opphungs- / bærearmer foraksel	* Mansjett på venstre og høyre, nedre bærekule foran - skadet	
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Bakluke/-dør
83.14		Feil med utvendig åpner:	Bakluke/-dør
83.15		* Bakluke går ikke i lås - feil på låsemekanismen.	
84.2	Lås	Feilfunksjon på lås:	Midtre
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre sidekanal, Høyre bakdør, Panser, Høyre forskjerm, Tak
86.3		Skadet:	Støtfanger bak
86.11		Steinsprut/lakksår	Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm, Venstre forskjerm, Panser
86.13		Lakslipp/flassing	Støtfanger foran
96.3	Dørtrekk	* Bakluke - dørtrekk mangler	



5314483

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre baklys, Høyre sideblinklys, Venstre sideblinklys
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
66.12		Påbegynnende oksidering:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakskjerm
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre sidekanal, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Tak, Høyre forskjerm, Høyre bakskjerm
86.19		Bulk(er)	Venstre fordør
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Venstre fordør, Høyre fordør, Tak, Venstre bakdør, Panser, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran, Midten bak, Høyre side midten, Venstre side midten
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør
97.7		Rust:	Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
-------	-------



5314483

Punkt**Årsak**

Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	04.03.2024



5314483

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **R**
- 2 - Unormal lyd **✓**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **✓**
- 6 - Bremseskiver **R**
- 7 - Bremsetromler **R**
- 8 - Parkeringsbrems **✓**
- 9 - Bremsvirkning **✓**
- 10 - Bremsvæskeniå **✓**
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt **✓**
- 12 - Bremserør **✓**
- 13 - Bremseslanger **✓**
- 14 - Bremskraftforsterker **✓**
- 15 - Brems pedal **✓**
- 16 - Lasteavhengig reduksjonsventil **✓**

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks **✓**
- 20 - Lyd / lyssignaler **✓**
- 21 - Varsellamper **✓**
- 22 - Varsellamper utvidet **✓**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **✓**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor **R**
- 30 - Kjølevæske **✓**
- 31 - Kjølevifte **✓**
- 32 - Kjølesystem **✓**
- 33 - Eksosanlegg **✓**
- 35 - Motorfester **✓**
- 36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**
- 37 - Registerreim **✓**

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) **R**
- 41 - Differensial **✓**
- 42 - Drivaksler **✓**
- 43 - Mellomaksel **✓**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning **✓**
- 45 - Instrumenter **✓**
- 46 - Radio / Multimedia **✓**
- 47 - Elektrisk vindusheis **✓**
- 49 - Kupevifte **R**
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**
- 53 - Sentrallås **✓**
- 54 - Setevarmer **✓**
- 56 - Drivrem generator **R**
- 57 - Batteri ytre tilstand **R**
- 58 - Tilstand 12 volt batteri **R**
- 59 - Tilhengerkontakt **✓**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **✓**
- 66 - Felg **O**
- 67 - Ekstra hjulsett **R**

Hjul, dekk, felg

- 68 - Hjullager **✓**
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **✓**
- 70 - Hjulcapsler/navkopper **R**

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**
- 72 - Styresnekke, tannstang **✓**
- 73 - Styrestag/ledd **✓**
- 74 - Styreservo **✓**

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere **✓**
- 76 - Stabilisator **✓**
- 77 - Fjærer / fjærbein **✓**
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **R**
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**
- 80 - Travers **✓**



5314483

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



5314483

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	25,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	26,80 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	26,80 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	0,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	0,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	0,00 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
37.1	Registerreim		Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Skader/avvik som forhindrer vurdering
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	780 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	587 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,30 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,20 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,60 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,70 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg



1. Lakk / karosseri utvendig



2. Lakk / karosseri utvendig



3. Lys



4. Døråpning



5. Lys



6. Lakk / karosseri utvendig



7. Lakk / karosseri utvendig



8. Lakk / karosseri utvendig



9. Batteri ytre tilstand



10. Lakk / karosseri utvendig



11. Lakk / karosseri utvendig



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

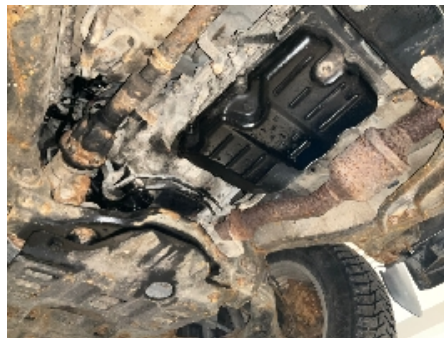

20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5314483



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5314483

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
HK11422	MPATFS87JJT000265
Årsmodell	Merke/Modell
17-	D-Max 1.9 DDI 4WD
Motorkode	Km
RZ4E	275 843

Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	