



5540911

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.07.2025

Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	A4 allroad quattro	Motoreffekt	130 kW
Type	B8	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LY75530	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WAUZZZ8K2EA039517	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	184178	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2013
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	29.11.2013
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5540911

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.10	Nøkler / Utstyr	Nøkkel til avtakbar hengerkule mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
11.2	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 150 grader - skift bremsevæske	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.16	Motor virkemåte	* Støy/ulyd fra ved reimside av motor, kan være enveislager på dynamo. Nærmere kontroll må fortas.	
42.1	Drivaksler	Defekt gummimansjett:	Venstre ytre foran
46.9	Radio / Multimedia	* Muligens feil GPS antenne, bil viser ikke riktig posisjon på kart.	
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Bakrute
65.10	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre foran, Venstre foran
65.19		* Alle 4 dekk må byttes samtidig pga 4hjulstrekk og rulleomkrets.	
67.17	Ekstra hjulsett	Vesentlig oksidering på felg:	4 felger
67.23		Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	1 felg
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
86.12	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Tak, Venstre fordør, Venstre bakdør
86.16		* Med rust, diverse mindre lakklærer på dører.	
90.4	Tilhengerfeste	Feil ved låsemekanisme/kule sitter fast	
90.10		* Låsesylinder tett/skadet.	
94.1	Solskjerm	Løs solskjerm:	Høyre
94.5		* Defekt feste	
100.1	Gulvmatter/-teppe	Gulvmatte skadet eller mangler:	Venstre foran
100.2		Skadet gulvteppe:	Venstre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.30	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
29.13		* Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, lest av elektronisk i bil.	



5540911

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
50.17	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* Noe vond lukt fra ac-anlegg, anbefaler bytte av kupefilter og rens ac-anlegg	
58.11	Tilstand 12 volt batteri	* Godt batteri ,men anbefales å lade batteri.	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakdør
86.20		Bulk(er)	Venstre A-stolpe
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
93.6	Taktrekk	Mindre riper/skader i taktrekk	Bak
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre bakdør
96.7		* Høyttaler deksel.	
98.9	Seter	* Flekk i sittepute venstre side bak.	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Bilen mangler instruksjonsbok/mappe

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 14 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Frist for neste EU kontroll 31.10.2025



5540911

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt R

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys O

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

27 - Motor virkemåte R

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor O

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler R

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia R

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) O

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri O

59 - Tilhengerkontakt ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk R

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett R

Hjul, dekk, felg

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R

70 - Hjulskapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



5540911

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	R
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	R
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5540911

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	23,60 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	23,80 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	10,90 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	10,80 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	280,00
9.2		Bremsevirkning, HF	305,00
9.3		Bremsevirkning, VB	235,00
9.4		Bremsevirkning, HB	235,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	Uavhengig av antall måneder
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	14 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	-16 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	710 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	1,10 mm
65.2		Mønsterdybde HF	1,20 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,50 mm
67.2		Mønsterdybde	7,50 mm
67.3		Mønsterdybde	8,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5540911

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

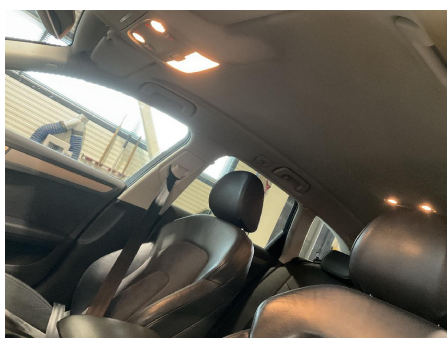


4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt

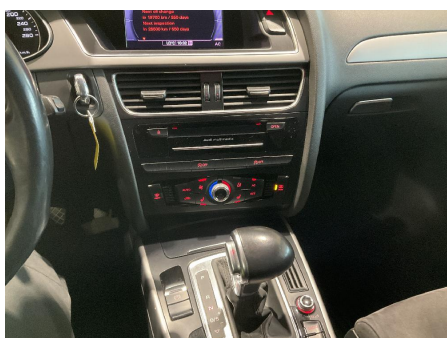

7. Generelt

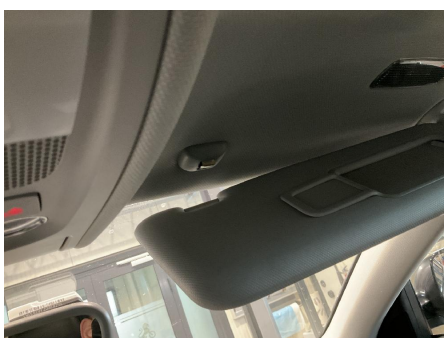


8. Generelt

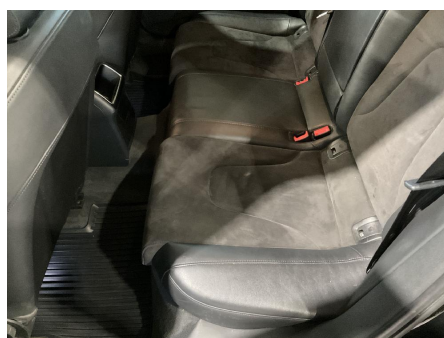

9. Generelt



10. Generelt

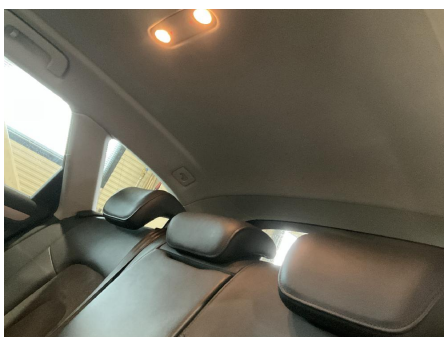

11. Generelt



12. Generelt



5540911



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt

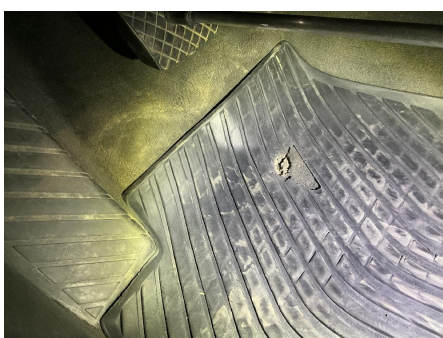

17. Generelt

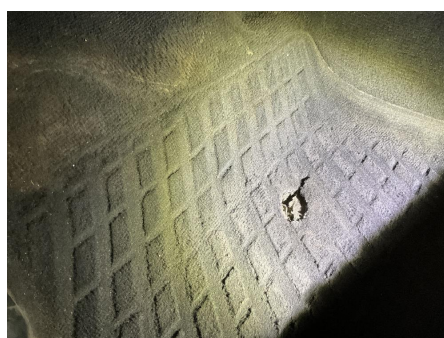

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5540911



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt

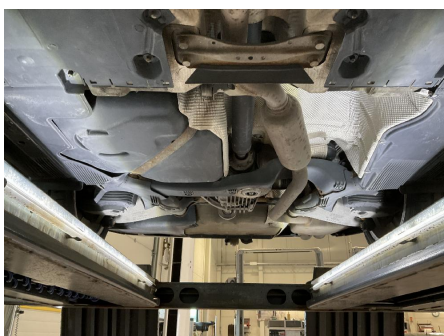

29. Generelt

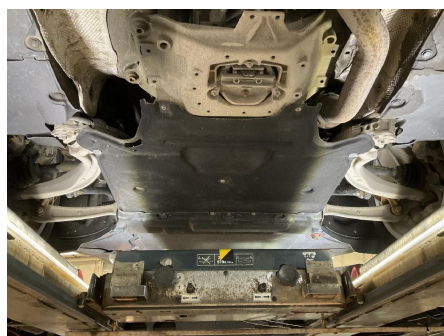

30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt

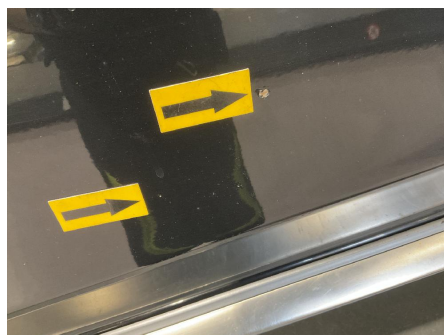

36. Generelt



5540911



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5540911



49. Generelt



5540911

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LY75530	WAUZZZ8K2EA039517
Årsmodell	Merke/Modell
11-16	A4 2.0 16V TDI Allroad Quattro
Motorkode	Km
CGLC	184 178

Utført med feil (9)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Diagn. interface bus	3041	Energy-saving mode — Function active
Passenger door electronics	110	TURN SIGNAL LIGHT IN EXTERIOR MIRROR PASSENGER SIDE — Function faulty.
	2117	DRIVE FOR MIRROR FOLD BACK — Function faulty.
	2123	DOOR WARNING LIGHT/ENTRANCE LIGHT — Function faulty.
	920	HEATED EXTERIOR MIRROR — Function faulty.
Radio tuner	2984	Connection between impedance transformer 2 and window aerial — Function test faulty
Vehicle electrics 1	1497	LAMP FOR TURN SIGNAL FR — Function faulty.
	1535	ACTUATOR FOR HEADLIGHT LEVELLING RIGHT — FAULTY ELECTRIC CONTROL CIRCUIT!
	2897	LED MODULE FOR DAYTIME RUNNING LIGHT AND PARKING LIGHT RIGHT — Faulty power supply

Utført uten feil (19)

System	Beskrivelse
ABS	Brake electronics
	Parking brake
Air conditioning	A/C/heater
	Parking heater/auxiliary heater
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Access/start authorisation
Audio/Video	Information electronics



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Comfort

Beskrivelse

- Central comfort module
- Door electronics RL
- Door electronics RR
- Driver door electronics
- Instrument cluster
- Trailer function

Engine

Engine electronics I

OBD

Safety

Main beam assist

Steering

- Power steering
- Steering column module

Transmission

Gearbox electronics