



5322491

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.03.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	467870		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	120 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	CF64689	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF63960313749786	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	259869	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2012
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	05.09.2012
		Frist for neste EU kontroll	18.07.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5322491

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.10	Kjøreegenskaper	Vibrasjon i ratt	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
5.6	Bremsebelegg	Bremsene ligger på:	Venstre bak
8.5	Parkeringsbrems	Virker ikke:	Venstre, Høyre
8.8		Bremsen henger på	Venstre
17.12	Lys	Kraketert lyktglass	Høyre baklys, Venstre baklys, Midtre bremselys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side
21.17	Varsellamper	* Lyser feilmelding i speedometer (se bilde).	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
27.5		Dårlig trekkraft	
27.16		* Går i nødmodus.	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
40.4	Girkasse (automatisk)	Oljelekkasje	
41.2	Differensial	Oljelekkasje:	Fremre differensial, Bakre differensial
43.3	Mellomaksel	Sprukket / deformert gummiskive:	Foran
50.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
66.7	Felg	Vesentlig oksidering/rust	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
70.2	Hjulkapsler/navkopper	Navkopp er skadet eller mangler, skift:	Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak, Støtfanger foran
86.3		Skadet:	Høyre bakdør



5322491

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.8		Rustangrep:	Høyre bakskjerm, Bakluke, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.11		Steinsprut/lakksår	Panser
86.13		Lakkslipp/flassing	Tak
86.15		* Sitter en bolt gjennom takplate og inn i varerom.	
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
96.2	Dørtrekk	Løst dørtrekk	Venstre skyvedør
97.3	Døråpning	Rust:	Høyre skyvedør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Venstre foran, Midten foran, Høyre side bakerst

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
30.6	Kjølevæske	* veldig lys farge på kjølevæske, men frysepunkt er ok.	
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre bak, Høyre bak
68.4	Hjullager	* Vanskelig å kontrollere bak, da bremsen henger på.	
71.9	Ratt, rattaksel, ledd	* Slitt rattpolstring.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Høyre fordør, Venstre forskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.19		Bulk(er)	Venstre bakdør, Venstre fordør, Tak, Høyre bakdør
86.28		Varierende kvalitet på rep.lakkering	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Venstre bakskjerm, Høyre bakdør, Venstre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakdør



5322491

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
88.15		* Bilen er delvis understellsbehandlet, en del rust rundt jekkfester foran og bak.	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre skyvedør, Høyre fordør, Venstre fordør
98.9	Seter	* Seterygg førerstol, litt dødgang/slarkete/løs.	
99.13	Bilbelte	* Slitasje på belte høyre foran.	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	19.07.2024



5322491

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

R
R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
4 - Service/ Dokum.

R
R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
6 - Bremseskiver
8 - Parkeringsbrems
10 - Bremsvæsknivå
12 - Bremsørør
13 - Bremseslanger
14 - Bremskraftforsterker
15 - Brems pedal

R
O
R
✓
✓
✓
✓
✓

Lys og signaler

- 17 - Lys
19 - Refleks
20 - Lyd / lyssignaler
21 - Varsellamper
22 - Varsellamper utvidet

R
R
✓
R
R

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

R

Motor

- 27 - Motor virkemåte
28 - Utvendig tilstand motor
29 - Oljenivå motor
30 - Kjølevæske
31 - Kjølevifte
32 - Kjølesystem
33 - Eksosanlegg
35 - Motorfester
36 - Drivstofftank, rør, slange
37 - Registerreim

R
R
✓
O
✓
✓
O
✓
✓
✓
✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk)
41 - Differensial
42 - Drivaksler
43 - Mellomaksel

R
R
✓
R

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
45 - Instrumenter
46 - Radio / Multimedia
47 - Elektrisk vindusheis
48 - Oppvarmet bakrute
49 - Kupevifte
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
52 - Lyktespyler / Visker
53 - Sentrallås
54 - Setevarmer
56 - Drivrem generator
57 - Batteri ytre tilstand
58 - Tilstand 12 volt batteri
59 - Tilhengerkontakt

✓
✓
✓
✓
✓
✓
R
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
66 - Felg
67 - Ekstra hjulsett

O
R
R

Hjul, dekk, felg

- 68 - Hjullager
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett
70 - Hjulnippel/navkopper

O
✓
R

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
72 - Styresnekke, tannstang
73 - Styrestag/ledd
74 - Styreservo

O
✓
✓
✓



5322491

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	O
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



5322491

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	–33 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	15 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	15 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,40 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

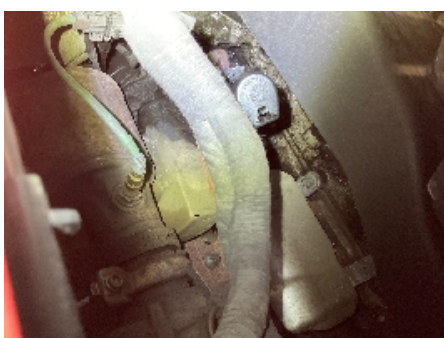
Bilder og vedlegg**1. Interiør generelt****2. Seter****3. Utvendig speil****4. Utvendig speil****5. Utvendig tilstand motor****6. Utvendig tilstand motor****7. Frontrute****8. Frontrute****9. Differensial****10. Differensial****11. Utvendig tilstand motor****12. Utvendig tilstand motor**



13. Girkasse (automatisk)




14. Girkasse (automatisk)

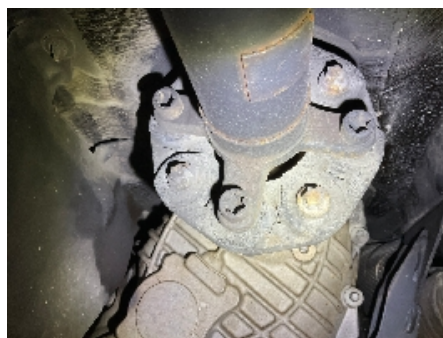

15. Mellomaksel



16. Lakk / karosseri utvendig

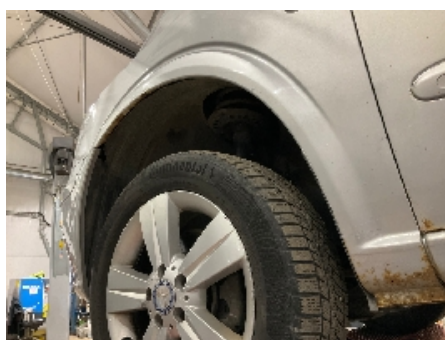

17. Lakk / karosseri utvendig



18. Lakk / karosseri utvendig




19. Refleks



20. Lys



21. Lys

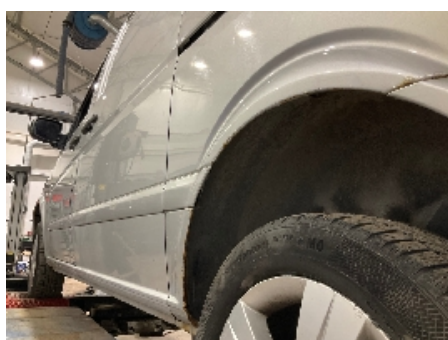

22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Lakk / karosseri utvendig



25. Lakk / karosseri utvendig



26. Lakk / karosseri utvendig



27. Lakk / karosseri utvendig



28. Lakk / karosseri utvendig



29. Lakk / karosseri utvendig



30. Dørråpning



31. Lakk / karosseri utvendig



32. Lakk / karosseri utvendig



33. Dørtrekk



34. Interiør generelt



35. Felg



36. Felg



37. Felg



38. Felg




39. Lakk / karosseri utvendig



40. Lakk / karosseri utvendig



41. Lakk / karosseri utvendig

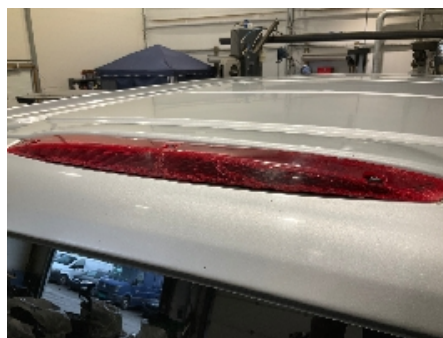

42. Lys



43. Interiør generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5322491



49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt

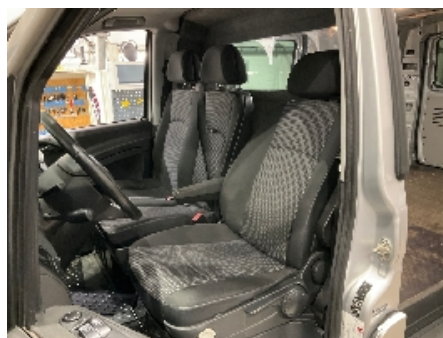

54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt




57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt

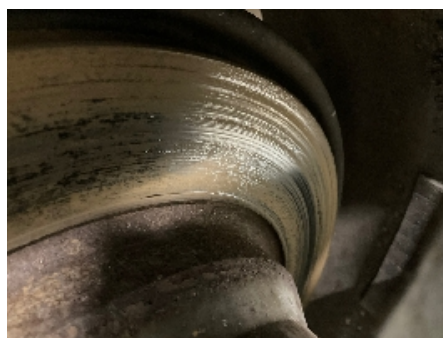

60. Generelt



5322491



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



5322491

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
CF64689	WDF63960313749786
Årsmodell	Merke/Modell
10-14	Vito 116 CDI (W639) Bus 4Matic
Motorkode	BlueEFF
OM 651.940	Km
	Ukjent

Utført med feil (37)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0426	Temperature sensor of catalyst Bank 1 Sensor 1—Function faulty.
	P0428	Temperature sensor of catalyst Bank 1 Sensor 1—Signal too high
	P2463	Soot particulate filter bank 1—Soot load too high.
AHE AAG OBD	9009	Terminal clamp 30—Voltage too high
	9010	POWER SUPPLY OF TERMINAL 30—Voltage < 7.5 V
Arcade 639 08- CAN	9006	Airbag ECU terminal clamp 15—Undervoltage
	9007	Airbag ECU terminal clamp 15R—Undervoltage
	91B6	CAN BUS—Communication disturbed
DBE 639 08- CAN	B1091	SENSOR FOR RAIN-/LIGHT RECOGNITION—Faulty COMMUNICATION
Diesel engine	P019664	Engine oil temperature sensor 1—Signal implausible
	P042664	Temperature sensor of catalyst Bank 1 Sensor 1—Signal implausible
	P042800	Temperature sensor of catalyst Bank 1 Sensor 1—Short circuit to plus
	P068500	Relay of term. 87—Electric fault or interruption
	P246300	Soot particulate filter—Soot load too high.
	P246309	Soot particulate filter—Soot load too high.
	U042308	CAN bus connection to instrument cluster—Message implausible
Door ECU FL 639	B101A	ECU—Battery voltage supply faulty
Door ECU FR 639	B1004	C/LOCKING MOTOR—Fault in electric circuit
	B101A	ECU—Battery voltage supply faulty
EGS digital OBD	P2502	GEAR IMPLAUSIBLE/GEARBOX SLIPPING—Implausible Gear OR Gearbox SLIPPING
ESP 639	42A4	ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME (ESP)—Faulty power supply
	51C1	CAN bus connection of selector lever module ECU—Communication disturbed
	5721	No trouble code—No fault code



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
EWM ISO	P1750	ECU voltage supply—Voltage supply/power supply low
	P1910	ECU voltage supply—Voltage/power supply too high
EZS 639 08- CAN	9001	ECU of electronic ignition lock—Undervoltage registered
KI 639 08- CAN	9100	Engine CAN bus—Communication disturbed
	9128	Instrument cluster—Undervoltage registered
SAM 639 08- CAN	B1007	PARKING AND POSITION LIGHT FR—Function faulty.
	B100A	Rear fog light—Function faulty.
	B10C2	Body control module—EMERGENCY LIGHT ACTIVATED
ZUH PTC	9070	ECU—Unexpected reset

Utført uten feil (2)

System	Beskrivelse
Air conditioning	KLA V 639
Comfort	OBF 639