



5475867

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.05.2025



Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	PORSCHE	Motorstørrelse	2995 cm ³
Modell	Cayenne E-Hybrid	Motoreffekt	250 kW
Type	9YA	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	AS63850	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WP1ZZZ9YZKDA46549	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	131968	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	16.08.2018
		Frist for neste EU kontroll	28.08.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5475867

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.9		Ulyd i drivverk	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
61.5	Ladekontakt elbil/hybrid	Feil med utløser for ladeluke	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre bak
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	1 felg
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre venstre nedre
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre bakskjerm
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Høyre foran
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
17.29	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys, Venstre baklys, Høyre baklys
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
61.7	Ladekontakt elbil/hybrid	* Åpneren til ladelokket mangler.	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre foran
66.13		* Alle hjul hadde løse hjulbolter, etterstrammet i henhold til fabrikantens spesifikasjoner. Høyre hjul var løst at det ble slakk og ulyd under "prøvetur"	
67.26	Ekstra hjulsett	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	4 dekk
67.27		Ripe/slitasje	1 felg
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre fordør
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Høyre fordør



5475867

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser, Tak, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.35		* Sandblåseffekt på Nedre del av Venstre bakkør og skjerm. Takrails har noe misfarge.	
90.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
98.9	Seter	* Bruksmerker Høyre baksete, synlig.	

Merknader

Punkt	Merknad
Lys	+ Krakelert midtre lampe.

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Motor virkemåte	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	20 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	20 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	29.08.2026
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



5475867

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr
4 - Service/ Dokum.

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg
6 - Bremseskiver
8 - Parkeringsbrems
9 - Bremsvirkning
10 - Bremsvæsknivå
11 - Bremsvæskens kokepunkt
12 - Bremsørør
13 - Bremseslanger
14 - Bremskraftforsterker
15 - Brems pedal

**Lys og signaler**

- 17 - Lys
19 - Refleks
20 - Lyd / lyssignaler
21 - Varsellamper
22 - Varsellamper utvidet

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann

**Motor**

- 25 - Avgassanalyse (Bensin)
27 - Motor virkemåte
28 - Utvendig tilstand motor
29 - Oljenivå motor
30 - Kjølevæske
31 - Kjølevifte
32 - Kjølesystem
33 - Eksosanlegg
35 - Motorfester
36 - Drivstofftank, rør, slange

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk)
41 - Differensial
42 - Drivaksler
43 - Mellomaksel

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning
45 - Instrumenter
46 - Radio / Multimedia
47 - Elektrisk vindusheis
48 - Oppvarmet bakrute
49 - Kupevifte
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
53 - Sentrallås
54 - Setevarmer
57 - Batteri ytre tilstand
58 - Tilstand 12 volt batteri
59 - Tilhengerkontakt
61 - Ladekontakt elbil/hybrid
62 - Ladekabel elbil/hybrid
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk
66 - Felg
67 - Ekstra hjulsett
68 - Hjullager
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett
70 - Hjulskapsler/navkopper

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
72 - Styresnekke, tannstang
73 - Styrestag/ledd
74 - Styreservo





5475867

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5475867

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	34,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	34,40 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	34,40 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	26,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	26,90 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	26,90 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
25.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5475867



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt

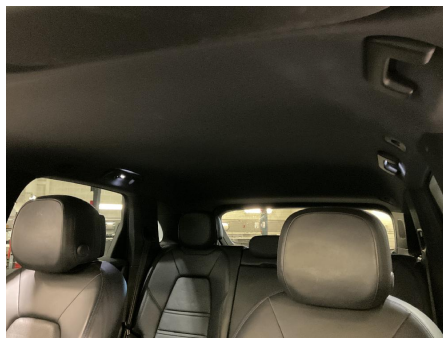

17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Felg



5475867



25. Bremseskiver



26. Felg



27. Bremseskiver



28. Felg




29. Bremseskiver



30. Felg



31. Bremseskiver

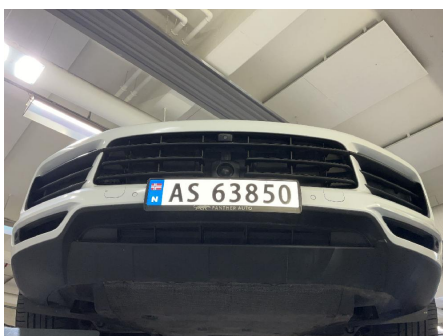

32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Ekstra hjulsett




36. Ekstra hjulsett



37. Opphengs- / bærearmer foraksel



38. Lakk / karosseri utvendig

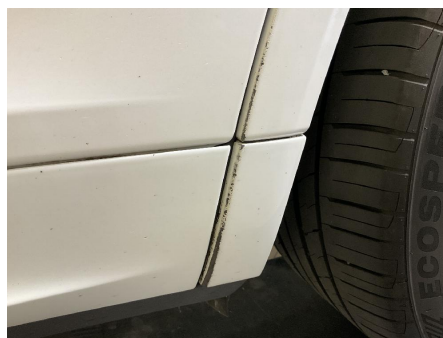

39. Lakk / karosseri utvendig



40. Ladekontakt elbil/hybrid



41. Lys



42. Lakk / karosseri utvendig



43. Lakk / karosseri utvendig



44. Lakk / karosseri utvendig




45. Lakk / karosseri utvendig



46. Lys



47. Lakk / karosseri utvendig

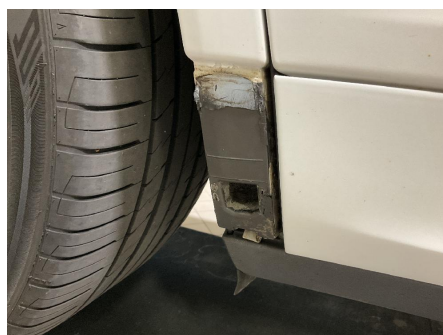

48. Lakk / karosseri utvendig



5475867



49. Seter




50. Lys



51. Lakk / karosseri utvendig



52. Lys

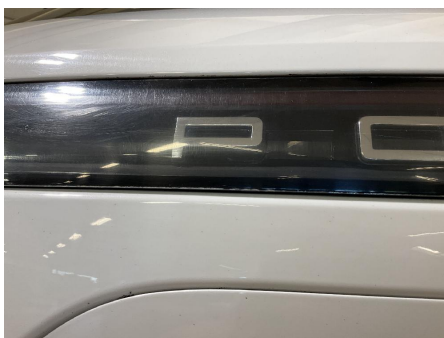

53. Lys



54. Lys



55. Lakk / karosseri utvendig



56. Lakk / karosseri utvendig



5475867

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AS63850	WP1ZZZ9YZKDA46549
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	Cayenne-S 3.0i V6 24V DFI E-Hybrid
Motorkode	Km
M CG.EA (CGEA)	131 968

Utført med feil (69)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/PSM	C10BDF1	Parking brake actuator right — Upper limit exceeded
	C10E1F2	Parking brake actuators — Position implausible
	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
Air conditioning		
Airbag	B130574	ECU of belt tensioner FR — Function faulty.
	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
	U112300	Data bus — Message faulty
AWD electronics		
	U112300	Data bus — Message faulty
BCM front		
Central ECU	B105411	Aerial GPS — Short circuit to ground
	B114B96	MULTIFUNCTION BUTTONS OF STEERING WHEEL LEFT — Function faulty.
	U101D00	CAN bus connection to power steering ECU — Communication disturbed
	U10E000	Front sensor systems of driver assist systems — No communication
	U111100	CAN BUS — Missing message
	U13BE00	Front sensor systems of driver assist systems — Communication disturbed
	U140600	No-load current — No-load current too high
DME gasoline	P032800	Knock sensor 1 — Voltage too high
	P049F00	Exhaust flap 2 — Fault in electric circuit
	P04CD00	SWITCH FOR TANK CAP REMOTE UNLOCKING — Switch jams
	P060C00	ECU — Internal fault
	P103A00	Oil quality sensor — Excessive amount of fuel.
	P1B3F00	Radiator shutter 2 — Hard-to-operate/blocked at low temperatures
	P1B4000	Radiator shutter 3 — Component icy.
	P1B4100	Radiator shutter 4 — Hard-to-operate/blocked at low temperatures
	P2C7600	Radiator shutter D — Radiator shutter jams in switched-on state
	U041400	CAN bus connection to all-wheel drive ECU — Signal implausible
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U10E000	Front sensor systems of driver assist systems — No communication
Front camera		
	B13B901	Information electronics ECU 1 — Video connection faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	B200FF3	ECU — Internal fault
	B200FF9	ECU — Internal fault
	C12B3FD	Front camera of advanced driver assistance systems — Restricted sight
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U112300	Data bus — Message faulty
High-voltage battery	32789	No trouble code — Trouble code without meaning.
	P057F00	State of charge of traction battery — Signal implausible
	P0AFC00	High-voltage battery module — Sensor fault
	P0C4800	High-voltage battery module water pump — Short circuit to ground
	P0CEF00	Coolant temperature sensor 1 high-voltage system — Signal implausible
	P0D2400	High-voltage battery module charger — Excess temperature detected
	P0D6700	High-voltage battery module charger — No power/malfunction.
	P0D8100	Electric drive/vehicle electrical system battery charger — Input signal implausible
	U012200	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication disturbed
	U029A00	Battery master switch — Communication disturbed
High-voltage charger	B200000	ECU — Function faulty.
	P31C900	Charging status indicator LED of charge terminal 1 — Fault in electric circuit
Instrument cluster	B199101	Video signal data cable — Fault in electric circuit
	B19B6F0	Vehicle key — Indicator "no key recognized in vehicle" active
	B19C8F0	Distance regulation indicator lamp — Indicator active
	B19DAF0	Recognition "Traction battery charging connector connected" — Indicator active
	U111100	CAN BUS — Missing message
	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
PCM/CDR	B200087	ECU — Faulty software
	U111100	CAN BUS — Missing message
Radar sensor of adaptive cruise control	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
	U112200	Data bus — Message implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
RDK	C10DC54	Tire pressure monitoring ECU — Not calibrated
SERVOTRONIC	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
Audio/Video	Sound system
Comfort	Rear lid electronics
Engine	High-voltage power electronics
OBD	
Steering	Steering-wheel electronics
Transmission	Tiptronic