



5687902

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.08.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	510726		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1950 cm ³
Modell	GLE 350 de 4MATIC	Motoreffekt	143 kW
Type	H1GLE	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DR98145	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	W1N1671171A455532	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	132743	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	16.09.2021
		Frist for neste EU kontroll	15.09.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5687902

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
9.10	Bremsevirkning	Ulyd i bremseser	Venstre bak, Høyre bak
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: Reparasjonsmetode: Skift	
82.9	Siderute/bakrute	Ulovlig film eller tape på ruter:	Venstre fordør, Høyre fordør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
9.13	Bremsevirkning	Pulserende bremsevirkning:	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	16.09.2025



5687902

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

O**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

O

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsvirkning

R

10 - Bremsvæsknivå

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

✓

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

✓

22 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann

R**Motor**

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

✓

29 - Oljenivå motor

O

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

✓

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

37 - Registerreim

✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk)

✓

41 - Differensial

✓

42 - Drivaksler

✓

43 - Mellomaksel

O**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid

✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid

✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid

✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid

✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

✓

66 - Felg

✓

67 - Ekstra hjulsett

R

68 - Hjullager

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



5687902

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	✓
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5687902

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	220,00
9.4		Bremsevirkning, HB	220,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

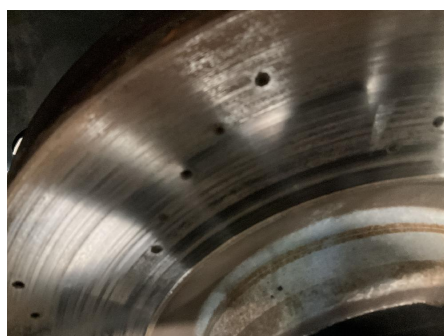

6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt

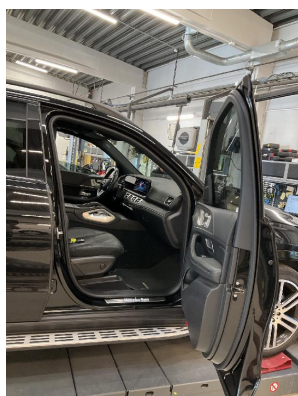


11. Generelt

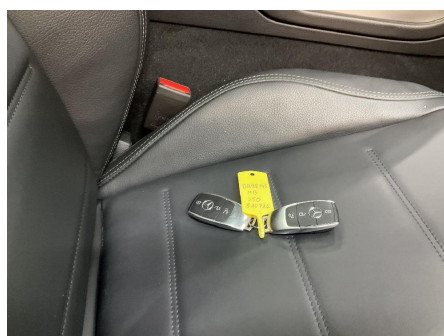

12. Generelt



5687902

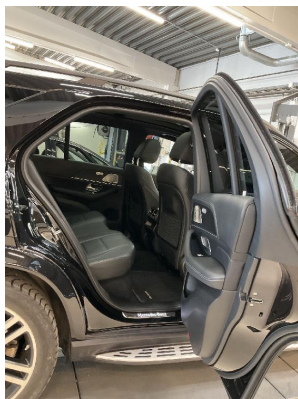

13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt

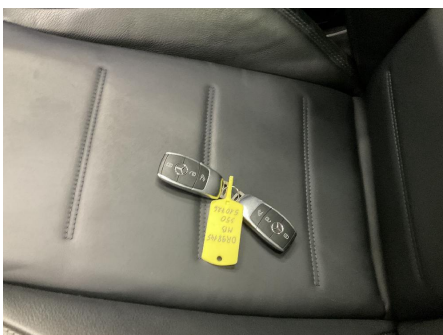

22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



5687902

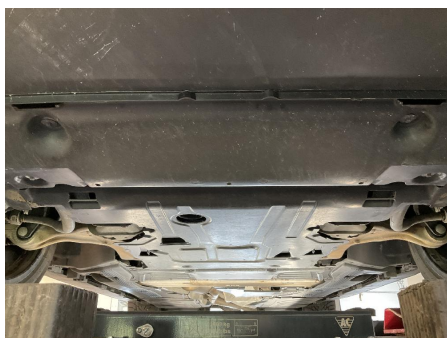

25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt

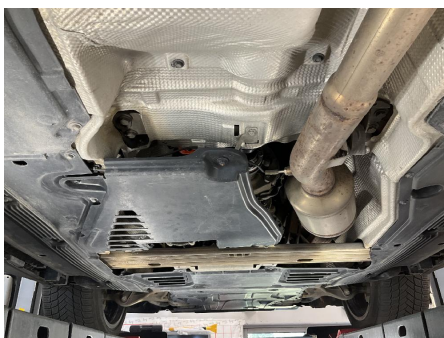

29. Generelt



30. Generelt



5687902

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR98145	W1N1671171A455532
Årsmodell	Merke/Modell
20-	GLE 350 e (V167) Coupe 4Matic Hybrid
Motorkode	Km
M 274.920	132 743

Utført med feil (38)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABC/Airmatic	C156985	Ride height FR — Signal value outside of the tolerance range.
	C220C06	CHASSIS AND SUSPENSION ECU — Internal fault
	U014786	CAN bus connection to audio system controls/infotainment system — Signal missing/faulty
Adaptive cruise control	C163AFA	Radar sensor — SENSOR DIRTY OR DEFECTIVE!
	U111A64	CAN bus/data cable to driver assist ECU — Implausible data received.
Adaptive cruise control/brake assist system	P1D06E1	Start/stop system — Function faulty.
AML ambient illumination	U112787	LIN bus 6 — Communication faulty
EZS: Electr. ignition lock	B1A5A13	Door handle sensor driver side — Interruption in electric circuit
	B1F8E51	Rear electrical center — Programming missing/incorrect
	U100814	LIN BUS 1 — INTERRUPTION IN CIRCUIT/SHORT CIRCUIT TO GROUND
	U103E00	Suspension system flexray bus — Communication faulty
Gasoline engine		
KAR – Camera with augmented reality	U016887	CAN bus connection to electronic ignition lock — Missing message
	U142686	CAN bus connection to audio system controls/infotainment system — Signal missing/faulty
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	P1C5C00	Battery discharge protection — PROTECTION IS ACTIVE!
KLA Electronic climate control	B10B349	Auxiliary heater 1 — Function faulty.
LRE steering wheel electronics	U016882	CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
MBUX - Head Unit	B19BE87	USB port 1 — Communication disturbed. Missing message



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	B1E7B00	Infotainment display — Image of rearview camera or parking assist missing/faulty
	B227B00	MOST BUS — Configuration faulty
Mercedes Benz Intelligent Drive	P1D06E1	Start/stop system — Function faulty.
MFK: Multi-function camera	U120B87	Connection to headlight ECU — Communication disturbed
MTAS cell phone mount holder	U016887	CAN bus connection to electronic ignition lock — CAN message missing
PARK: parking assist	B124414	Parking aid sensor front outside left — Interruption or short circuit to ground
	B124914	Parking aid sensor FL center — Interruption or short circuit to ground
	B124E14	Parking aid sensor front inside left — Interruption or short circuit to ground
	B125314	Parking aid sensor front inside right — Interruption or short circuit to ground
	B125814	Parking aid sensor FR center — Interruption or short circuit to ground
	B125D14	Parking aid sensor front outside right — Interruption or short circuit to ground
	B1FBF13	Front around view camera — Interruption in electric circuit
	U014786	CAN bus connection to audio system controls/infotainment system — Signal missing/faulty
PSD: Panorama roof	U016887	CAN bus connection to electronic ignition lock — Missing message
SAM front digital OBD	B22A31C	Overhead control panel ECU — Voltage value is outside the permissible range
	B23267B	LEVEL SENSOR FOR WASHER FLUID — Level TOO LOW
	U118A08	CAN bus connection to headlight leveling left — Signal/CAN message faulty
	U118B08	CAN bus connection to headlight leveling right — Signal/CAN message faulty
SRS airbag ECU	U042782	CAN bus connection to electronic ignition lock — Signal implausible

Utført uten feil (33)

System	Beskrivelse
ABS	ESP: Electronic stability control
Airbag	RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL
	RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR
Audio/Video	Sound system
	Telematics HERMES
	ZAN OBD
Comfort	AHE: Trailer recognition



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Door ECU FL UDS OBD

Door ECU FR UDS OBD

Door ECU RL UDS OBD

Door ECU RR UDS OBD

ESE Electrical seat adjustment with seat position memory driver

ESE electrical seat adjustment with seat position memory passenger

HEAD-UP DISPLAY

HKS: hatchback control

SAM rear digital OBD

SG-LML-L: Matrix LED headlight left

SG-LML-R: Matrix LED headlight right

SG-SW-L headlight ECU left

SG-SW-R headlight ECU right

TPAD: Touch pad

Engine

Direct current charge connection unit

FSCU UDS OBD

Power electronics/integrated starter alternator

PTCU: powertrain

SG-LG Charger for high-voltage battery module

Safety

Rear radar sensor left

Rear radar sensor right

Steering

Electr. power steering

MRM steering column module

Tire pressure monitoring

RDK OBD

Transmission

VG: Transfer case

VGS: fully integrated transmission control