

A technical line drawing of a car, showing three views: a top-down view, a side profile view, and a rear view. The top-down view shows the car's footprint, including the front, rear, and side windows. The side profile view shows the car's height, wheelbase, and overall shape. The rear view shows the car's width, rear window, and taillight area. The drawing is a simple line art illustration, suitable for a technical drawing or a design sketch.

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Plate langs høyre side under bil ødelagt + sprekk i plater under motor
- 2.3 Eksteriør - Panser - En del steinsprut på panser
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Skader i lakk på kanaldekken h.s.
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Skader i lakk på kanaldeksel v.s.
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk på bakluke
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Skade i lakk på førerdør, begynt å ruste og liten bulk førerdør
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Rust på venstre bakskjerm, inn mot dør
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Rust på høyre bakskjerm, inn mot dør
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Steinsprut på høyre bakskjerm mot dør, begynt å ruste
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Riper, småskader i lakk og steinsprut på framfanger
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Riper på bakfanger
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Steinsprut på frontrute
- 4.10 Interiør og instrumenter - Bilbelte - Får ikke ut setebelte til sete i midten
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest
- 5.11 Motor - Service - Digitalt servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger
- 8.4 Hjuloppheng og styring - Aksler - Hull i ytre drivakselmansjett v.f.
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Liten slakke i nedre, bakre bærekule h.f.
- 9.6 Bremses - Bremsebelegg - Bremseklosser bak ca 3mm.

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.15 Steinsprut på frontrute



2.3 En del steinsprut på panser



2.3 En del steinsprut på panser



2.3 En del steinsprut på panser



2.5 Bulk på bakluke



2.8 Riper, småskader i lakk og steinsprut på framfanger



2.8 Riper, småskader i lakk og steinsprut på framfanger



2.8 Riper, småskader i lakk og steinsprut på framfanger



2.8 Riper på bakfanger



8.4 Hull i ytre drivakselmansjett v.f.



2.4 Skader i lakk på kanaldeksen h.s.



2.4 Skader i lakk på kanaldeksen h.s.



2.7 Rust på venstre bakskjerm, inn mot dør



2.4 Skader i lakk på kanaldeksel v.s.



2.4 Skader i lakk på kanaldeksel v.s.



2.7 Rust på høyre bakskjerm, inn mot dør



2.7 Steinsprut på høyre bakskjerm mot dør, begynt å ruste



2.5 Skade i lakk på førerdør, begynt å ruste og liten bulk førerdør



2.5 Skade i lakk på førerdør, begynt å ruste og liten bulk førerdør



2.5 Skade i lakk på førerdør, begynt å ruste og liten bulk førerdør



2.2 Plate langs høyre side under bil ødelagt + sprekk i plater under motor




2.2 Plate langs høyre side under bil ødelagt + sprekk i plater under motor



2.2 Plate langs høyre side under bil ødelagt + sprekk i plater under motor



2.2 Plate langs høyre side under bil ødelagt + sprekk i plater under motor

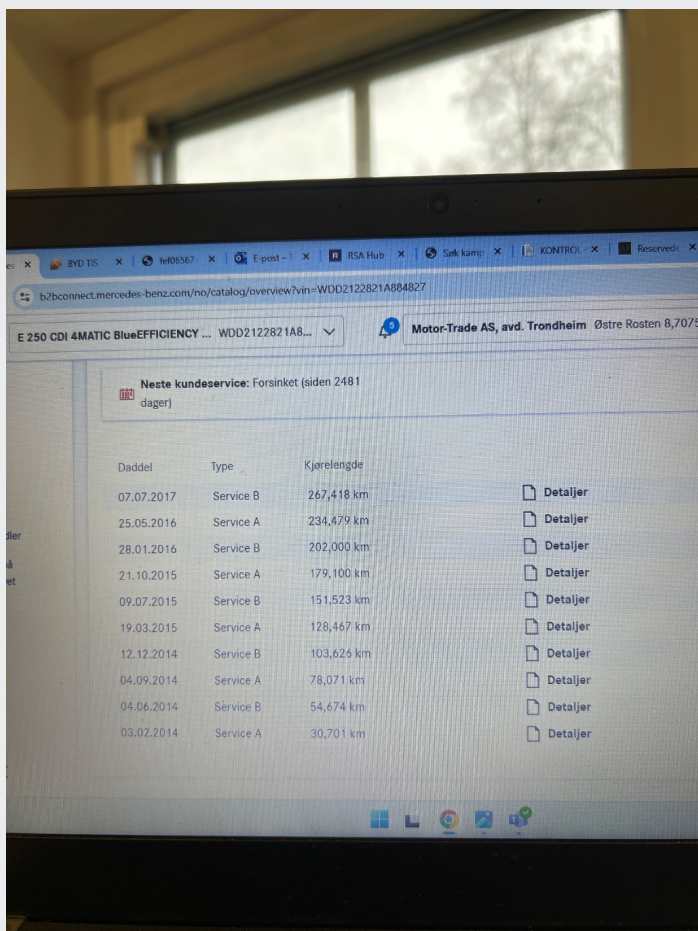

5.11 Digitalt servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger



5.2 Batteritest

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5.5	5.5	5.5	5.5	Uke 45, 2023
Vinterdekk	8	8	8	8	Uke 05, 2025
Bremseklosser	45%	45%	30%	30%	