



5612958

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
15.07.2025



## Kunde

**Navn** Auksjonen.no C/O Toyota  
Kredittbank GMBH  
**Medlemsnummer** 14713531  
**Adresse** Døvleveien 23  
**Postnummer og -sted** - 3170 SEM  
**Telefon** 22222222  
**Ekstern referanse** 497982

## Kontaktperson

**Navn** Auksjonen.no C/O Toyota  
Kredittbank GMBH  
**Telefon** 22222222  
**E-post**



## Kjøretøy

**Bilmerke** Toyota  
**Modell** HILUX  
**Type** AN1P(EU,N)  
**Registreringsnr.** UX73374  
**Understellsnr.** AHTBA3CD306229844  
**Km.stand.** 77919  
**Farge** Blå  
**Karosseritype** Pick-up

**Motorstørrelse** 2755 cm<sup>3</sup>  
**Motoreffekt** 150 kW  
**Aksler i drift** 2  
**Drivstofftype** Diesel  
**Kjøretøygruppe** 315  
**Bruktimportert** Nei  
**Registreringsår** 2022  
**Registrert første gang** 06.10.2022  
**Frist for neste EU kontroll** 05.10.2026



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5612958

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat     | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|--------------|-------------|
| 86.1   | Lakk / karosseri utvendig | Bulk (er):   | Bakluke     |
| 86.16  |                           | * Løs grill. |             |

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat                                                                                              | Beskrivelse    |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4.16   | Service/ Dokum.           | * Bilde vedlagt.                                                                                      |                |
| 23.4   | Full systemskann          | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                      |                |
| 23.6   |                           | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                |
| 23.7   |                           | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                                                                 |                |
| 54.5   | Setevarmer                | Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften                               |                |
| 65.24  | Dekk                      | * Dekk som står på er grovmønstrede All Terrain dekk. Se bilder.                                      |                |
| 81.9   | Frontrute                 | Noe steinsprut                                                                                        |                |
| 86.18  | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |                |
| 86.19  |                           | Småbulker:                                                                                            | Venstre bakdør |
| 86.21  |                           | Steinsprut:                                                                                           |                |
| 86.35  |                           | * Små huller i grill etter innfestning avmontert utstyr.                                              |                |

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 70 km/t    |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 22 °C      |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Vått       |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Ja         |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 06.10.2026 |



5612958

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. O

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann O

**Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivakslar ✓

43 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

**Elektriske anlegg**

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer O

55 - Ladespenning generator ✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk O

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

**Karosseri**

81 - Frontrute O

82 - Siderute/bakrute ✓

83 - Dør-/panseråpner ✓

84 - Lås ✓

86 - Lakk / karosseri utvendig R

87 - Utvendig speil ✓

88 - Underside ✓

89 - Understellsnummer ✓

90 - Tilhengerfeste ✓



5612958

## Interiør

- 91 - Dashbord / midtkonsoll
- 95 - Innvendig speil
- 98 - Seter
- 99 - Bilbelte
- 100 - Gulvmatter/-teppe
- 102 - Laste-/bagasjerom
- 103 - Interiør generelt






5612958

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                               | Måleverdi           |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                      | 2 stk               |
| 6.1    | Bremsekiver                     |                                                     | Kontrollert visuelt |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                  | 160,00              |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                  | 160,00              |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                  | 100,00              |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                  | 100,00              |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 38 °C               |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                | 23 °C               |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                | 5 °C                |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                           | 14,10 volt          |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                          | 14,10 volt          |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                     | 7,00 mm             |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                     | 7,00 mm             |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                     | 3,50 mm             |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                     | 4,00 mm             |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                              | Sommerdekk          |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg      |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                        | 6,00 mm             |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                        | 6,00 mm             |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                        | 6,00 mm             |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                        | 6,00 mm             |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                    | Piggfrie vinterdekk |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                            | Lettmetallfelg      |

## Bilder og vedlegg

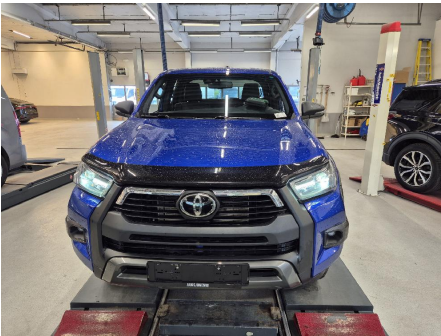

**1. Generelt**



**2. Generelt**




**3. Generelt**



**4. Generelt**



**5. Generelt**

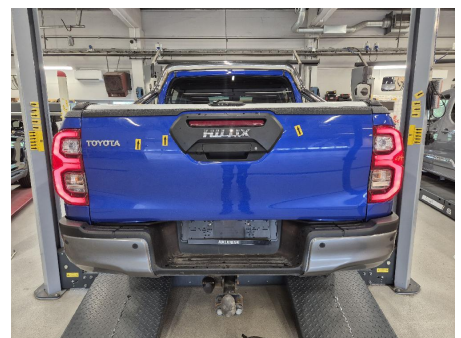

**6. Generelt**



**7. Generelt**



**8. Generelt**



**9. Generelt**



**10. Generelt**



**11. Generelt**




**12. Generelt**




5612958




13. Generelt

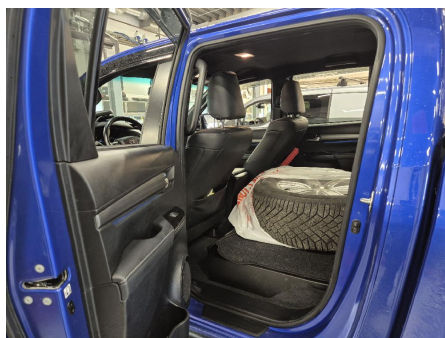

14. Generelt

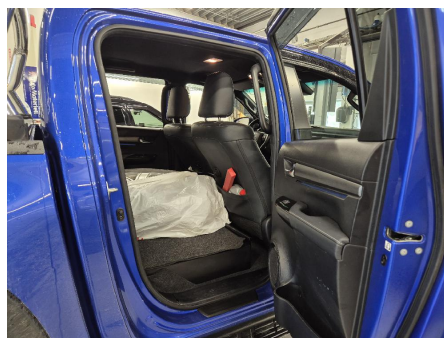

15. Generelt

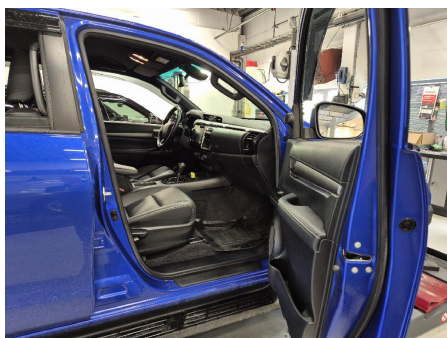

16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt

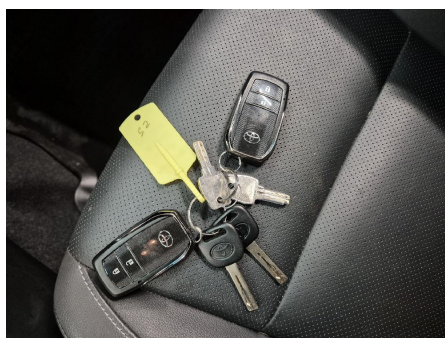

20. Generelt



21. Generelt

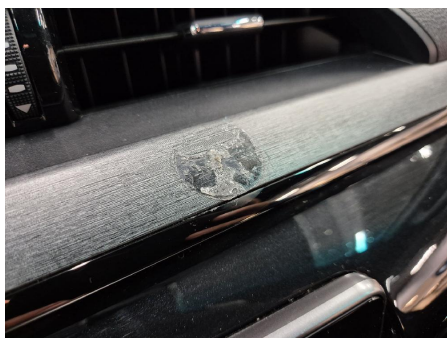

22. Generelt




23. Generelt




24. Generelt



5612958

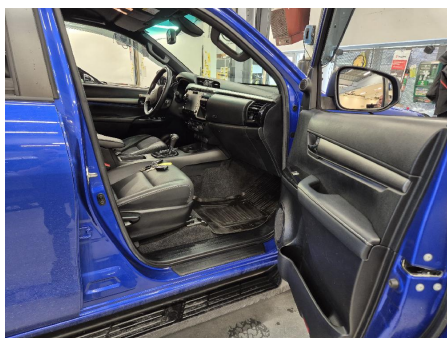

**25. Generelt**

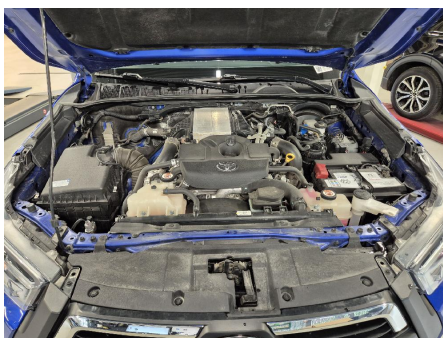

**26. Generelt**




**27. Generelt**




**28. Generelt**




**29. Generelt**

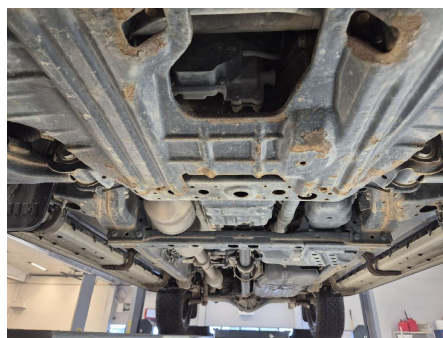

**30. Generelt**

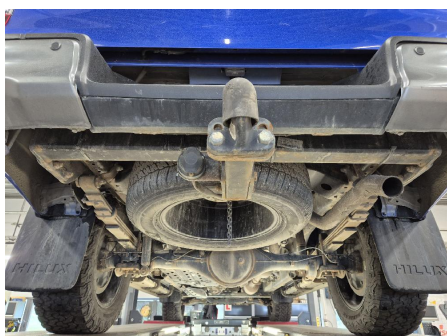

**31. Generelt**

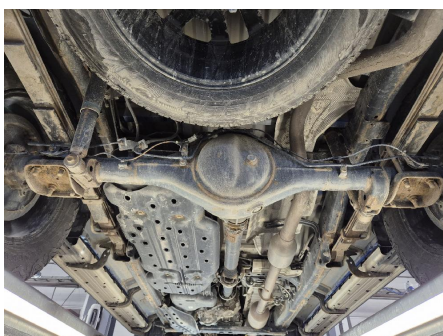

**32. Generelt**



5612958

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



15. jul. 2025

Køretøj: Toyota Hilux 2.8 16V D-4D Pick-up 4x4  
Motorkode: 1GD-FTV  
Produktionsår: 20-23  
Kilometerstand: 77912 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: UX73374  
VIN: AHTBA3CD306229844 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 15. jul. 2025 16:18:38

---

#### Fejlkode

---

|                     |                                               |               |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>OBD</b>          | <b>OBD</b>                                    | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Drivlinje</b>    | <b>Motor og ECT</b>                           | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Drivlinje</b>    | <b>Start/stop-system</b>                      | <b>0 Fejl</b> |
| <b>bremsesystem</b> | <b>ABS/VSC</b>                                | <b>0 Fejl</b> |
| <b>bremsesystem</b> | <b>ABS VSC med elektrisk parkeringsbremse</b> | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: P0571  
Bremsapedalskontakt 1  
Strømkreds med fejl.

|                             |                                                 |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Passiv sikkerhed</b>     | <b>SRS Airbag</b>                               | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Passiv sikkerhed</b>     | <b>Passagerovervågning</b>                      | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Termostyring</b>         | <b>Klimaanlæg</b>                               | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>PC selestrammer med nødbremseassistent 2</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>CS Afstandssonar</b>                         | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>CC fartpilot</b>                             | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>LKA vognbaneassistent</b>                    | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>RC 2 adaptiv fartpilot 2</b>                 | <b>0 Fejl</b> |

|                             |                                          |                         |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>FRS frontradarsensor</b>              | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>FRC Frontkamera</b>                   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>RSA færdselstavlereregistrering</b>   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>CG Central gateway-styreenhed</b>     | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>Kombiinstrument</b>                   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>ES adgangssystem uden nøgle</b>       | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>PSC elektronisk tændingslås</b>       | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>HL forlygtehøjdeindstilling</b>       | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>Telematics</b>                        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Gearkasse</b>            | <b>4WD firehjulstræk</b>                 | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Styretøj</b>             | <b>EMPS elektromekanisk servostyring</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Infotainmentsystem</b>   | <b>Navigation</b>                        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Dæktryksovervågning</b>  | <b>TPM dæktryksskontrol</b>              | <b>ikke tilgængelig</b> |