



5391667

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.04.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	484978		



Kjøretøy

Bilmerke	KIA	Motorstørrelse	cm ³
Modell	NIRO	Motoreffekt	150 kW
Type	DE	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB72745	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	KNACC81GFK5006426	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	296928	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	15.02.2019
		Frist for neste EU kontroll	28.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5391667

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.6	Kjøreegenskaper	Trekker til høyre	
1.8		Vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng	
1.9		Vibrasjoner ved bremsing	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.13		* Ulyd/støy/vibrasjoner fra hjuloppheng/bremser/drivverk/motor foran - feilsøk for nærmere kontroll.	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran
6.10		Rust på bremseskive:	Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak
17.12	Lys	Kraketert lykteglass	Høyre baklys, Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys, Midtre bremselys, Venstre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Høyre baklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
42.2	Drivaksler	Skade på gummimansjett - må skiftes snarest for å unngå at leddet skades:	Høyre ytre foran
42.5		Ulyd i ledd:	Høyre ytre foran
49.2	Kupevifte	Kupevifte virker ikke.	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
61.1	Ladekontakt elbil/hybrid	Lokk/beskyttelse for ladekontakt skadet/virker ikke	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
75.3	Støtdempere	Oljelekkasje fra støtdemper:	Venstre bak
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre bakdør, Venstre baksjerm
86.3		Skadet:	Støtfanger foran
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Støtfanger bak
86.11		Steinsprut/lakksår	Bakluke, Høyre bakdør



5391667

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.12		Mangelfull kvalitet på replakking:	Venstre fordør
87.2	Utvendig speil	Skade på speilglass:	Venstre side
87.7		Innfelling av speil virker ikke:	Venstre side, Høyre side
93.2	Taktrekk	Skittent taktrekk	Bak
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre bakdør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre bak, Høyre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak
66.11		Oksidering / oksidert felg	Høyre bak, Høyre foran
66.12		Påbegynnende oksidering:	Venstre foran, Venstre bak
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre baksjerm, Støtfanger foran
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Venstre fordør
86.19		Bulk(er)	Venstre bakdør
86.20		Steinsprut:	Høyre forskjerm, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Panser, Støtfanger foran, Høyre bakdør, Venstre forskjerm
86.24		Rustangrep:	Venstre fordør, Høyre fordør, Tak, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre forskjerm
86.29		Mangelfull oppretting/tilpasning	Støtfanger foran
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre bakdør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Skader/avvik som forhindrer vurdering



5391667

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	29.05.2026



5391667

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
- 2 - Unormal lyd

R
R**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr
- 4 - Service/ Dokum.

R
R**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg
- 6 - Bremseskiver
- 8 - Parkeringsbrems
- 9 - Bremsvirkning
- 10 - Bremsvæsknivå
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt
- 12 - Bremserør
- 13 - Bremseslanger
- 14 - Bremskraftforsterker
- 15 - Bremsedal

✓
R
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓**Lys og signaler**

- 17 - Lys

R**Lys og signaler**

- 19 - Refleks
- 20 - Lyd / lyssignaler
- 21 - Varsellamper
- 22 - Varsellamper utvidet

✓
✓
✓
✓**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann

R**Motor**

- 30 - Kjølevæske
- 31 - Kjølevifte
- 32 - Kjølesystem
- 35 - Motorfester

✓
✓
✓
✓**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk)
- 41 - Differensial
- 42 - Drivaksler

✓
✓
R**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning
- 45 - Instrumenter
- 46 - Radio / Multimedia
- 47 - Elektrisk vindusheis
- 48 - Oppvarmet bakrute
- 49 - Kupevifte
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
- 53 - Sentrallås
- 54 - Setevarmer
- 57 - Batteri ytre tilstand
- 58 - Tilstand 12 volt batteri
- 61 - Ladekontakt elbil/hybrid
- 62 - Ladekabel elbil/hybrid
- 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid
- 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid

✓
✓
✓
✓
✓
R
|
✓
✓
✓
✓
R
R
✓
✓
✓
✓**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk
- 66 - Felg
- 67 - Ekstra hjulsett
- 68 - Hjullager
- 70 - Hjulskapsler/navkopper

✓
O
R
✓
✓**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
- 72 - Styresnekke, tannstang
- 73 - Styrestag/ledd
- 74 - Styreservo

✓
✓
✓
✓**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere
- 76 - Stabilisator
- 77 - Fjærer / fjærbein
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
- 80 - Travers

R
R
✓
✓
✓
✓



5391667

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5391667

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	23,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	23,30 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	23,40 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	10,20 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	10,20 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Skader/avvik som forhindrer vurdering
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	450 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	373 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,40 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,30 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

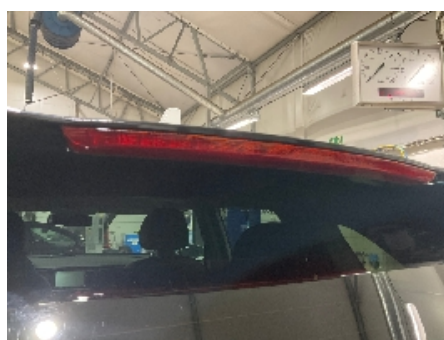Bilder og vedlegg**1. Lys****2. Døråpning****3. Taktrekk****4. Lys****5. Lys****6. Lys****7. Lys****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Døråpning****12. Utvendig speil**



13. Ladekontakt elbil/hybrid



14. Lakk / karosseri utvendig



15. Lakk / karosseri utvendig



16. Lakk / karosseri utvendig



17. Lakk / karosseri utvendig



18. Støtfanger foran



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

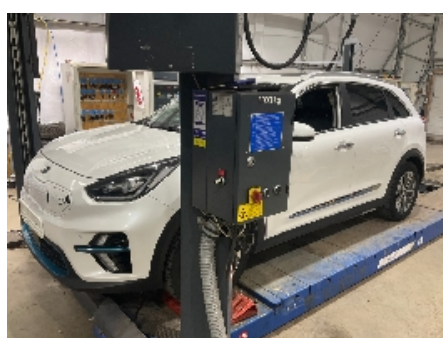

24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt

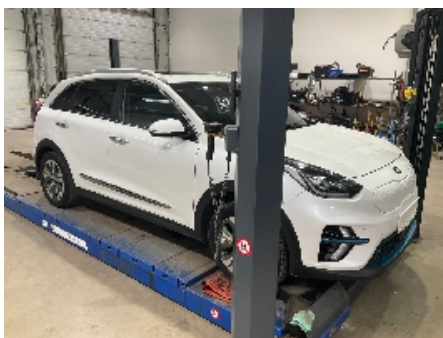

29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt

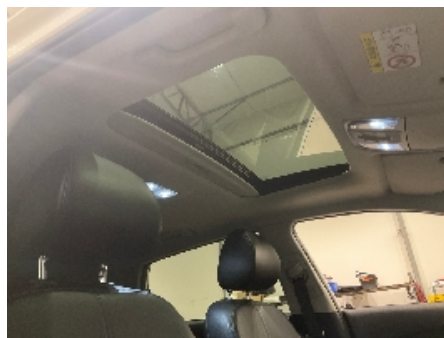

33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5391667



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt

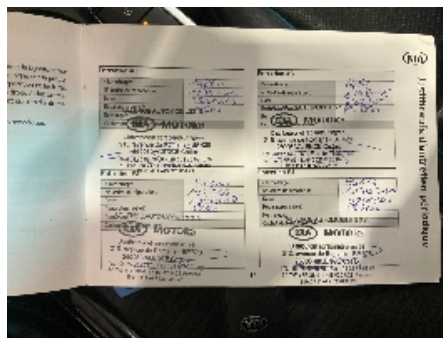

45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5391667



49. Generelt



50. Generelt



5391667

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EB72745	
Årsmodell	Merke/Modell
18-22	Niro (DE) Electric
Motorkode	Km
EM16	296 927

Utført med feil (8)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
AHB Recuperative brake system	C220277	Electric parking brake — Mechanically faulty
BCM body control module	C131300 C166200	Tyre pressure sensor FR — FAULTY SIGNAL TRANSMISSION Tyre-pressure check ECU — Wheel rpm sensor taught-in.
BS Battery module	P0AA600	Monitoring of high-voltage vehicle electrical system insulation — Insulation fault in high voltage circuit
CCM Charge Control Module	C182C00	High-voltage battery module charger — Function faulty.
PGS Parking assist	B16A700	Video output of camera — Signal faulty

Utført uten feil (15)

System	Beskrivelse
ABS	AEB Emergency brake assistant
Air conditioning	AC air conditioning
Airbag	Airbag (CAN)
Audio/Video	AMP Amplifier
Comfort	CGW Central gateway module
	CM Instrument cluster
	LDWS Lane keeping assist
	SMK Keyless entry and start system
	VESS Driving noise simulator
	WPC Wireless Power Charger



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Engine

Beskrivelse

CS Control system/voltage transformer

MCS engine timing electric drive

OBC Charge management

Steering

EPS Electromechanical Power Steering

Transmission

Gear selector lever module