



5357065

NAF Bruktbiltest

Testdato

26.03.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 480869

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Mercedes-Benz
Modell C 180
Type 204
Registreringsnr. BT16213
Understellsnr. WDD2050401F033367
Km.stand. 210597
Farge Sølv
Karosseritype Sedan

Motorstørrelse 1595 cm³
Motoreffekt 115 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Bensin
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2014
Registrert første gang 28.11.2014
Frist for neste EU kontroll 05.10.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5357065

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.8		Ulyd fra motor	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
3.13		* Venstre og høyre takrails, pyntelist - korrosjon/ikke tilstrekkelig festet.	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre bak, Venstre bak
6.8		Slitt bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
6.10		Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
17.27	Lys	* Venstre blinklykt i speil - foliert.	
19.3	Refleks	* Midtre refleks - skadet	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
33.2	Eksosanlegg	Lekkasje:	Midtre eksosrør
33.12		* Eksosanlegg - modifisert	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
56.2	Drivrem generator	Slitt/morken/sprekt drivrem	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
71.8	Ratt, rattaksel, ledd	* Ettermontert ratt, semsket skinn på midten av rattet som har løsnet/skadet.	
72.8	Styresnekke, tannstang	* Ulyd/støy fra tannstang - Feilsøk for nærmere kontroll.	
73.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Venstre indre foran, Høyre indre foran
83.5	Dør-/panseråpner	Defekt gassfjær / fjær:	Panser
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger bak
86.11		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Støtfanger foran
86.15		* Vanskelig og vurdere utvendig karosseri pga bilen er lakkert med gummiball NB! forbehold om ukjente feil/mangler/skader på utvendig karosseri når folien er tatt av.	



5357065

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
87.10	Utvendig speil	* Funksjonsfeil/nøkking ved innfelling av begge utvendige speil.	
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten
90.9	Tilhengerfeste	* Elektrisk hengerfeste er ikke funksjonstestet pga støtfanger er i veien.	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
98.6		* 2 stk isofixdeksel, høyre side bak - mangler	
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Høyre foran, Venstre foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.20		* Slitekant på bremseskiver foran og bak.	
17.29	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
28.10		Skadet / løst deksel under motor	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre bak, Venstre foran
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.29	Lakk / karosseri utvendig	Mangelfull oppretting/tilpasning	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.34		* Ettermontert panser og støtfanger bak - original panser og støtfanger følger ikke med	
90.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
96.5	Dørtrekk	Skittent/misfarget dørtrekk	Venstre bakdør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
97.6		Skadet deksel:	Høyre fordør
98.9	Seter	* Strikkende til oppbevaringsrom på Venstre forsete bak - slitt	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilhengerkontakt	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll



5357065

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	06.10.2025



5357065

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver R
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
12 - Bremsørør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
19 - Refleks R
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte R
28 - Utvendig tilstand motor O
29 - Oljenivå motor O
30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg R
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓
43 - Mellomaksel O

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) R
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
56 - Drivrem generator R
57 - Batteri ytre tilstand |
58 - Tilstand 12 volt batteri |
59 - Tilhengerkontakt |

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk O
66 - Felg R
67 - Ekstra hjulsett R
68 - Hjullager ✓
70 - Hjulbakkapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd R
72 - Styresnekke, tannstang R
73 - Styrestag/ledd R
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



5357065

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5357065

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,50 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	28,90 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	28,90 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,30 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	9,40 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	9,40 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,80 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,60 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,90 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

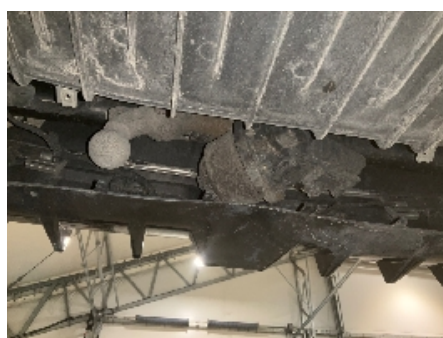Bilder og vedlegg**1. Laste-/bagasjerom****2. Seter****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5357065



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

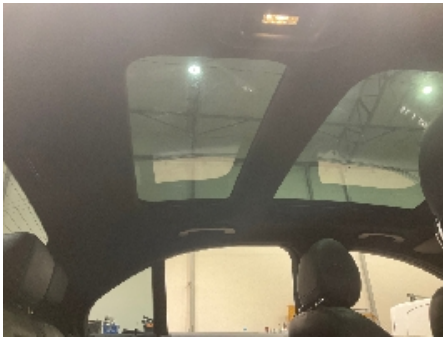

25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5357065



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



5357065

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Digital Service Report

Vehicle info

Vehicle	C 180
First reg. date	28.11.2014
FIN	WDD2050401F033367

Next	11.2019
-------------	---------

Service	87712 km
----------------	----------

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Service report 4

Mercedes-Benz	Slatlem Kristiansund AS	Date	09.11.2018
	Verkstedveien 4	Rep.-order-no.	4213259
	Kristiansund	Mileage	62712 km

Performed services

Service	Service B
Workshop code	Not available
Remaining time	-6 Days
Remaining distance	11348 km

Replaced / renewed

Dust filter replaced	☒
Air filter element replaced /	☒
Rear axle: Oil change	
Engine: oil and filter change	☒
Brake fluid replaced	☒

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Warr. against rusting through	☒

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with	☒
---------------	-------------------------------------

Addworks

accomplished	☒
--------------	-------------------------------------

Service report 3

Mercedes-Benz	Bertel O. Steen Asker og Bærum	Date	03.11.2017
	AS	Rep.-order-no.	3576350
	Løxaveien 5	Mileage	49060 km
	Rud		

Performed services

Service	Service A
Workshop code	8D0M
Remaining time	-8 Days
Remaining distance	12200 km

Oil quality/viscosity

Description	Engine oil
Oil quality	229.5
Viscosity	5W-40

Replaced / renewed

Engine: oil and filter change ☒

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Warr. against rusting through ☒

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with ☒

Addworks

accomplished ☒

Service report 2

Mercedes-Benz	Bertel O. Steen Asker og Bærum	Date	25.10.2016
	AS	Rep.-order-no.	3019147
	Løxaveien 5	Mileage	36233 km
	Rud		

Performed services

Service	Service B
Workshop code	N0N
Remaining time	29 Days
Remaining distance	-1400 km

Oil quality/viscosity

Description	Engine oil
Oil quality	229.51
Viscosity	5W-30

Replaced / renewed

Dust filter replaced	☒
Engine: oil and filter change	☒
Brake fluid replaced	☒

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Warr. against rusting through	☒

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with	☒
---------------	-------------------------------------

Addworks

accomplished	☒
--------------	-------------------------------------

Service history

Mercedes-Benz	Slatlem Kristiansund AS	Date	09.11.2018
	Verkstedveien 4	Mileage	62712 km
	Kristiansund	Service	Service B
Mercedes-Benz	Bertel O. Steen Asker og Bærum	Date	03.11.2017
	AS	Mileage	49060 km
	Løxaveien 5	Service	Service A
Mercedes-Benz	Rud		
Mercedes-Benz	Bertel O. Steen Asker og Bærum	Date	25.10.2016
	AS	Mileage	36233 km
	Løxaveien 5	Service	Service B
Mercedes-Benz	Rud		
	Bertel O. Steen Asker og Bærum	Date	24.11.2015
	AS	Mileage	19783 km
	Løxaveien 5	Service	Service A
Mercedes-Benz	Rud		



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT16213	WDD2050401F033367
Årsmodell	Merke/Modell
18-	C 180 (W205 Mod.18)
Motorkode	Km
M 274.910	210 597

Utført med feil (11)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABA: Brake assist system	C10C800	Collision warning system ECU — Warning released
Gasoline engine	P052E71	Crankcase ventilation valve — Function faulty.
MFK: Multi-function camera	P180504	Main circuit board — FAULTY HARDWARE
MRM steering column module	P161447	ECU — ECU reset carried out.
PSD: Panorama roof	U016887	CAN bus connection to electronic ignition lock — Missing message
PTCU: powertrain	P026E71	Intercooler coolant pump — HARD TO OPERATE OR BLOCKED
RFK: Rearview camera/all-round vision camera	U045A00	CAN bus connection to parking assist ECU — Message implausible
SAM vorne: central electrical unit ECU front	U118A02 U11A302	CAN bus connection to headlight leveling left — Signal faulty CAN bus connection to multifunction camera ECU — CAN signal faulty
SG-SW-L headlight ECU left	C156E00 U11A300	Ride height leveling — INCORRECT RIDE-HEIGHT CALIBRATION CAN bus connection to multifunction camera ECU — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (24)

System	Beskrivelse
ABS	ESP: Electronic stability control
Air conditioning	KLA Electronic climate control
Airbag	SRS: Supplemental Restraint System
Audio/Video	HU: Head Unit
	Sound OBD
	ZAN infotainment display
	ZAN OBD
	ZBE: Central control board
Comfort	EZS: Electr. ignition lock
	KI (Kombiinstrument): Instrument cluster
	SAM hinten Rear Electronic Module
	SG-SW-R headlight ECU right
	TPAD: Touch pad
	TSG HL door ECU RL
	TSG HR door ECU RR
	TSG VL door ECU FL
	TSG VR door ECU FR
Engine	FSCU UDS OBD
OBD	
Safety	PARK: parking assist
Steering	Electr. power steering
Suspension	ABC adaptive suspension control
Tire pressure monitoring	RDK OBD
Transmission	VGS: fully integrated transmission control