



5565506

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.06.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	495203		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	120 kW
Type	639/2	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	SV32991	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF63960313742808	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	239949	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2012
		Registrert første gang	16.10.2012
		Frist for neste EU kontroll	30.01.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5565506

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet sommer dekker uten felg. En redusert test	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
17.2	Lys	Virker ikke:	Venstre tåkelys
21.17	Varsellamper	* - Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væskennivå	
51.12	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	* Ulyd visker motor	
52.4	Lyktespyler / Visker	Manglende eller skadet deksel:	Venstre side, Høyre side
67.20	Ekstra hjulsett	Dekk uten felg:	4 dekk
83.13	Dør-/panseråpner	Feil med innvendig åpner:	Panser
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke, Tak, Venstre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Høyre sidekanal
86.16		* Mye lakk sår / riper hele bilen. Huller fanger foran	
87.10	Utvendig speil	* Hull v og h speilhus	
91.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	Dashbord
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
54.5	Setevarmer	Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.26		Rusthull:	Venstre forskjerm
86.27		Diverse lakkrust	



5565506

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
17.07.2023	234040
14.01.2021	193047
24.01.2014	40183
03.09.2013	27377

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.01.2026
Ikke prøvekjørt pga:	Dekk ikke i forhold til sesong



5565506

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

O

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsevirkning

✓

10 - Bremsevæsknivå

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

R

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

R

22 - Varsellamper utvidet

R**e-Diagnose**

23 - Full systemskann

R**Motor**

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

✓

29 - Oljenivå motor

✓

30 - Kjølevæske

R

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

✓

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk)

✓

41 - Differensial

✓

42 - Drivaksler

✓

43 - Mellomaksel

✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

R

52 - Lyktespyler / Visker

R

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

O

55 - Ladespenning generator

✓

56 - Drivrem generator

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

O**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk

✓

66 - Felg

✓

67 - Ekstra hjulsett

R

68 - Hjullager

✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



5565506

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5565506

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	230,00
9.2		Bremsevirkning, HF	230,00
9.3		Bremsevirkning, VB	190,00
9.4		Bremsevirkning, HB	190,00
30.1	Kjølevæske		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	9,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,00 mm
67.2		Mønsterdybde	8,00 mm
67.3		Mønsterdybde	8,00 mm
67.4		Mønsterdybde	8,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Uten felg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5565506



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5565506



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5565506



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5565506



49. Generelt




50. Generelt




51. Generelt




52. Generelt

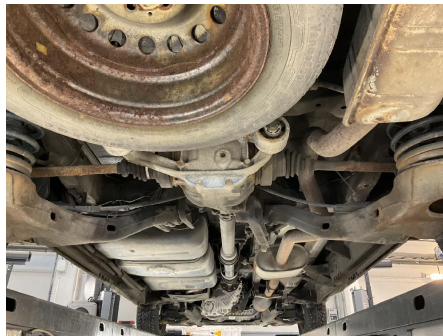


53. Generelt

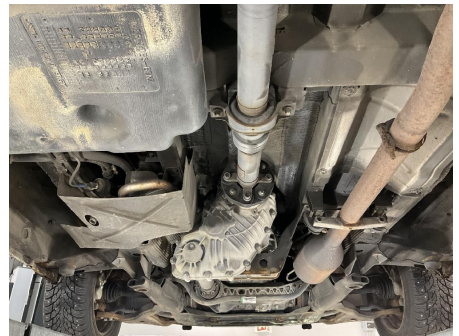


54. Generelt

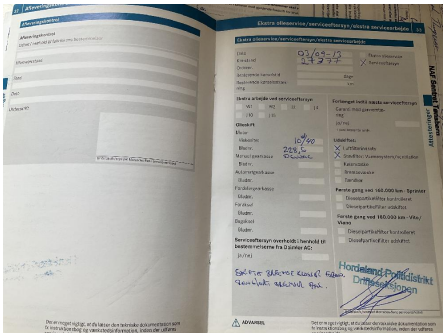

55. Generelt

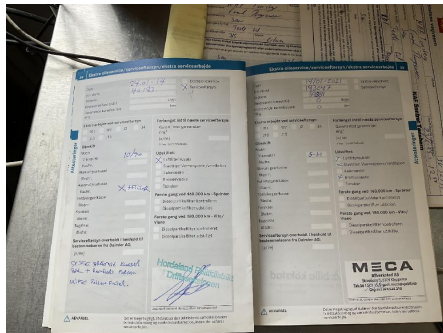

56. Generelt

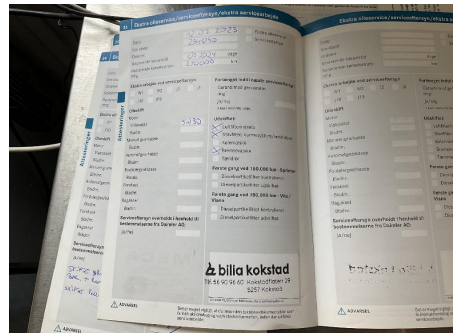

57. Generelt



5565506

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



23. jun. 2025

Køretøj: Mercedes Vito 116 CDI (W639) Bus 4Matic BlueEFF
Motorkode: OM 651.940
Produktionsår: 10-14
Kilometerstand: 239949 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: SV32991
VIN: WDF63960313742808 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 23. jun. 2025 13:24:09

Fejlkode

OBD

OBD

10 Fejl

Fejlkode: P0103
Luftmassemåler 1
Kortslutning til plus.

Fejlkode: P0102
Luftmassemåler 1
Kortslutning til stel.

Fejlkode: P2463
Dieselpartikelfilter række 1
Sodbelastning for høj.

Fejlkode: P0428
Temperaturføler kat. række 1 føler 1
Signal for højt.

Fejlkode: P0426
Temperaturføler kat. række 1 føler 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0103
Luftmassemåler 1
Kortslutning til plus.

Fejlkode: P0102
Luftmassemåler 1
Kortslutning til stel.

Fejlkode: P2463
Dieselpartikelfilter række 1
Sodbelastning for høj.

Fejlkode: P0428

Hella Gutmann Solutions GmbH

Temperaturføler kat. række 1 føler 1
Signal for højt.

Fejlkode: P0426
Temperaturføler kat. række 1 føler 1
Funktion ukorrekt.

Drivlinje	Dieselmotor	8 Fejl
------------------	--------------------	---------------

Fejlkode: P010315
Luftmassemåler 1
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: P010200
Luftmassemåler 1
Kortslutning til stel.

Fejlkode: P246309
Partikelfilter
Sodbelastning for høj.

Fejlkode: P042800
Temperaturføler kat. række 1 føler 1
Kortslutning til plus.

Fejlkode: P042664
Temperaturføler kat. række 1 føler 1
Uplausibelt signal.

Fejlkode: P246300
Partikelfilter
Sodbelastning for høj.

Fejlkode: P242F00
Sodindhold partikelfilter
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P208027
Udstødningstemperaturføler række 1 sensor 1
Funktion ukorrekt/signal for højt.

bremsesystem	ESP 639	0 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Passiv sikkerhed	Arcade 639 fra '08 CAN	1 Fejl
-------------------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 9013
Selelåskontakt førerside
Afbrydelse i strømkreds .

Termostyring	KLA (klima anlæg) V 639	0 Fejl
---------------------	--------------------------------	---------------

Termostyring	KLA bag OBD	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------	-------------------------

Termostyring	ZUH PTC	0 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Termostyring	STH 639 OBD	1 Fejl
---------------------	--------------------	---------------

Fejlkode: B1802
Blæsemotor for forbrændingsluft til tilskudsvarmer
Funktion ukorrekt.

Komfort **KI 639 fra '08 CAN** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 9100
Motor-CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Komfort **OBF (øverste betjeningspanel) 639** **0 Fejl**

Komfort **DBE 639 fra '08 CAN** **1 Fejl**

Fejlkode: B10A1
Kabineovervågningsføler
Fejl i kommunikation.

Komfort **SAM 639 fra '08 CAN** **2 Fejl**

Fejlkode: B1064

Fejlkode: B1028
Relæ 1 kl. 15R
Funktion ukorrekt.

Komfort **TSG (dørstyreenhed) FV 639** **1 Fejl**

Fejlkode: B1017
Rudehejs-kontaktkreds
Rudehejs (rudehejs-servomotor) ikke i orden.

Komfort **TSG (dørstyreenhed) FH 639** **2 Fejl**

Fejlkode: B1009
Rudehejskontakt foran til venstre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1017
Rudehejs-kontaktkreds
Rudehejs (rudehejs-servomotor) ikke i orden.

Komfort **STL: Elektrisk skydedør i venstre side** **ikke tilgængelig**

Komfort **STR: Elektrisk skydedør i højre side** **ikke tilgængelig**

Komfort **EZS 639 fra '08 CAN** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 9006
Centrallås
Slørbeskyttelse aktiv.

Komfort **PTS (parkeringsensor) 639** **ikke tilgængelig**
Hella Gutmann Solutions GmbH -3- mega macs X

Komfort	AHE AAG OBD	ikke tilgængelig
Komfort	ZGW OBD	ikke tilgængelig
Komfort	SDE H OBD	ikke tilgængelig
Komfort	ESV VL OBD	ikke tilgængelig
Komfort	ESV VR OBD	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS dig. OBD	0 Fejl
Gearkasse	EWM ISO	2 Fejl

Fejlkode: P1876

CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: P1906

CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Undervogn	ENR OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	AGW 639 fra '08 CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	APS 50 639 fra '08 CAN	ikke tilgængelig