



5433353

NAF Bruktbiltest

Testdato
29.04.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	489793		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	518d	Motoreffekt	110 kW
Type	5K	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR14198	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBA5L1102HG718036	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	199975	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2016
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	23.09.2016
		Frist for neste EU kontroll	16.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5433353

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.2	Service/ Dokum.	Siste service er ikke utført	Tid mellom service er overskredet, Kjørelengde mellom service er overskredet
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
6.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Høyre foran
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side
27.16	Motor virkemåte	* Lekkasje i motorrom. usikker tilstand på turbo, videre undersøkelse anbefales. Rister i motor ved tomgang	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljlekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
33.10	Eksosanlegg	Lekkasje i motorrom	
52.4	Lyktespyler / Visker	Manglende eller skadet deksel:	Venstre side
67.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	Panser
86.22		Små lakkblærer:	Bakluke
86.23		Matt lakk:	Venstre sidekanal
86.35		* Diverse lakkriper/steinsprut.	



5433353

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	17 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	16.09.2026



5433353

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg R

6 - Bremseskiver R

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks R

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte R

28 - Utvendig tilstand motor R

29 - Oljenivå motor O

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg R

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker R

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5433353

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5433353

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	22,40 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	22,30 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	19,70 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	19,80 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	120,00
9.2		Bremsevirkning, HF	120,00
9.3		Bremsevirkning, VB	140,00
9.4		Bremsevirkning, HB	140,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg




1. Frontrute




2. Frontrute



3. Refleks

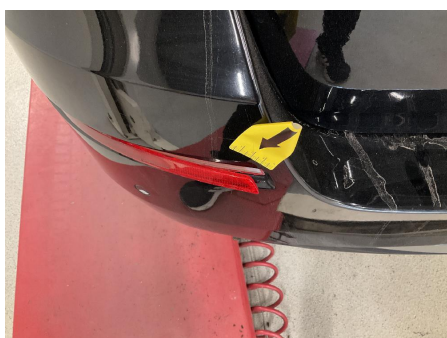

4. Refleks

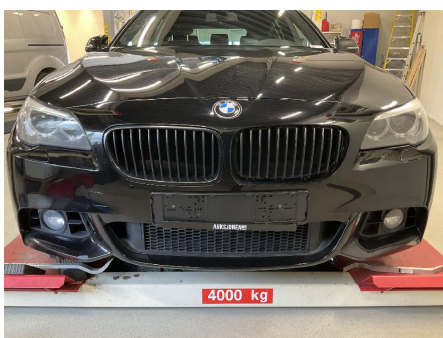

5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt




11. Generelt




12. Generelt



5433353

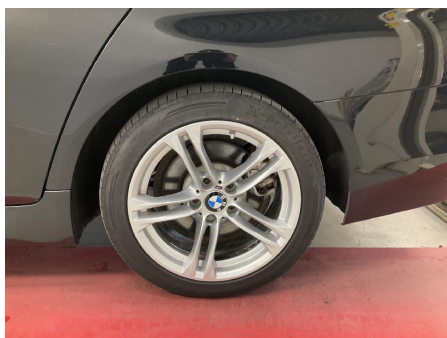


13. Generelt

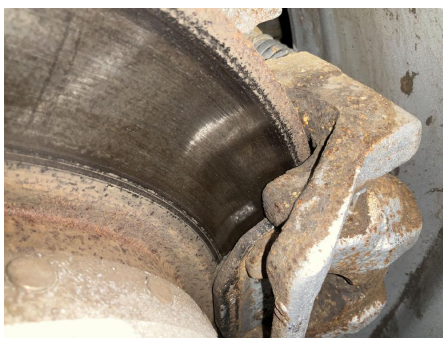

14. Generelt



15. Generelt

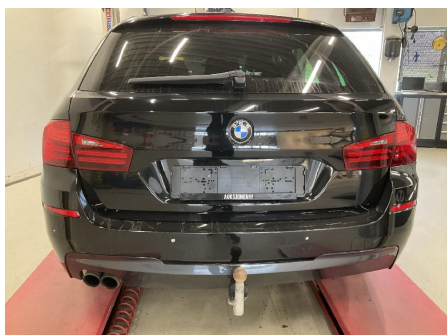


16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt

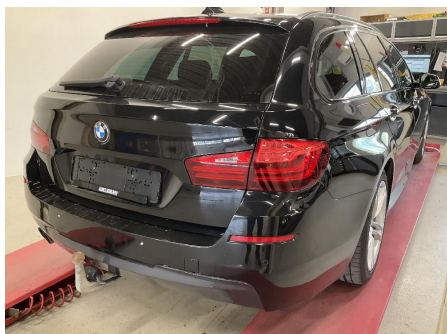

19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

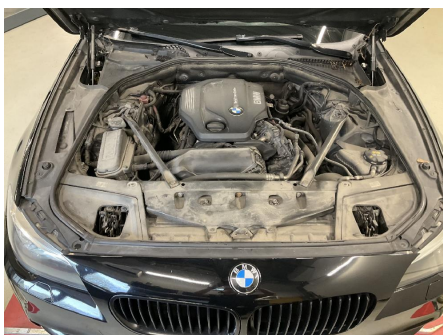

23. Generelt



24. Generelt



5433353



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt

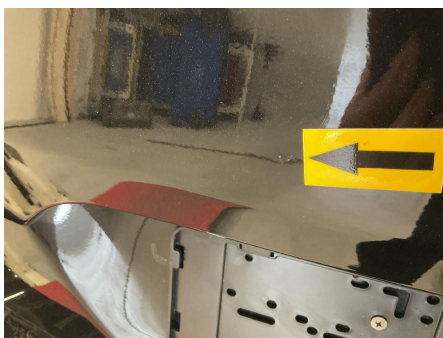

38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt

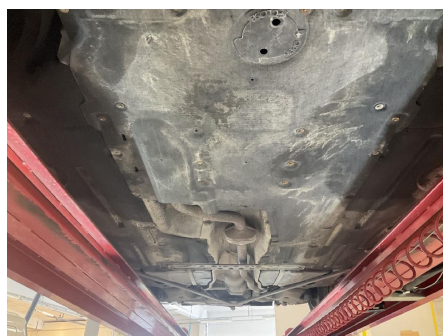

45. Generelt



46. Generelt

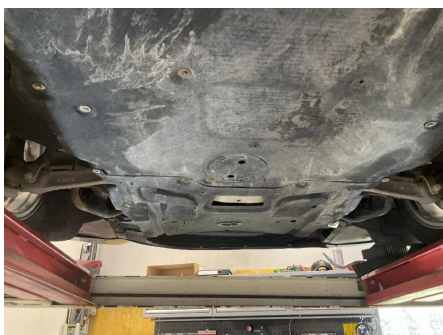

47. Generelt



48. Generelt



5433353



49. Generelt



5433353

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR14198	WBA5L1102HG718036
Årsmodell	Merke/Modell
14-17	518d F11 Touring
Motorkode	Km
B47 D20 A	199 975

Utført med feil (24)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACSM Airbag ECU	930BB9	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
AHM Trailer ECU	80282F	Actuator for articulated trailer hitch — Function faulty.
CAS immobilizer ECU	93076B	Cutoff terminal 30B — Upper cranking ability limit reached.
DDE Engine ECU	244800	Soot particulate filter — Max. distance of soot particulate filter soon reached
	284E00	O2 sensor 2 - bank 1 — Fault in electric circuit
	288F00	Power consumer control — Cutoff of individual power consumers active
EHC Ride height leveling ECU	480D90	RIDE-HEIGHT CONTROL VALVE RL — Short circuit to plus / open circuit
	480D92	RIDE-HEIGHT CONTROL VALVE RR — Short circuit to plus / open circuit
	480DB0	Ride height leveling — CONTROL TIME FOR CHARGING THE AIR-SUSPENSION STRUTS TOO LONG
	480DB1	Ride height leveling — CONTROL TIME FOR DISCHARGING THE AIR-SUSPENSION STRUTS TOO LONG
	480DB3	Ride height leveling RR — Control time fault when lifting
	480DB4	Ride height leveling RL — Control time fault when lowering
FRM Underhood electrical center	800E89	Voltage supply — Undervoltage registered
FZD Sun roof ECU	801A4A	Cabin protection and inclination angle sensor — Function deactivated
ICM ABS/ESC control unit	480113	Traction control button — CONTINUOUSLY ACTIVATED
	48279B	Dynamic drive control ECU — Undervoltage registered in system
JBE Body control module	8020E6	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
	8020E7	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
	C90D60	Air quality sensor — Internal fault
	C90D95	Temperature sensor of seat bolster heater element driver side — Signal implausible
RDC tire pressure monitoring ECU	481F8B	Tyre pressure sensor FL — FAULTY SIGNAL RECEPTION!
	481F8C	Tyre pressure sensor FR — FAULTY SIGNAL RECEPTION!



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse
	481F8D Tyre pressure sensor RL — FAULTY SIGNAL RECEPTION!
	481F8E Tyre pressure sensor RR — FAULTY SIGNAL RECEPTION!

Utført uten feil (16)

System	Beskrivelse
ABS	DSC Electronic stability control
	EMF Parking brake ECU
Air conditioning	IHKA Air conditioning ECU
Airbag	CBX-eCall Emergency call module
Audio/Video	CIC Infotainment head unit
	TBX Infotainment controls
Comfort	CON Infotainment controls
	HKL hatchback module
	KOMBI Instrument cluster
	SZL Steering column switching unit
	ZGM Central gateway module
Engine	EKPS Fuel pump ECU
Safety	PDC Park Distance Control
Steering	EPS power steering ECU
Transmission	EGS Transmission ECU
	GWS Gear selection switch ECU