



5594094

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.07.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	505653		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	2967 cm ³
Modell	Q7	Motoreffekt	171 kW
Type	4L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DL52371	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WAUZZZ4L47D067335	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	272770	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2006
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	20.12.2006
		Frist for neste EU kontroll	04.11.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5594094

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.2	Kjøreegenskaper	Dårlig selvoppretting.	
1.8		Vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng	
1.9		Vibrasjoner ved bremsing	
1.11		* Bilen er ikke prøvekjørt pga feil på servostyring - feilsøk for nærmere kontroll.	
2.8	Unormal lyd	Ulyd fra motor	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
3.13		* Nøkkel til takstativ - mangler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
17.2	Lys	Virker ikke:	Høyre skiltlys
17.11		Skadet lykteglass:	Venstre blinklys foran, Høyre blinklys foran
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
27.16		* Bilen er tungstartet - feilsøk for nærmere kontroll.	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
29.1	Oljenivå motor	Oljenivå er under minimumsmerket	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
43.3	Mellomaksel	Sprukket / deformert gummiskive:	Midten
46.9	Radio / Multimedia	* Dabradio - virker ikke.	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak
67.9	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	1 dekk
74.2	Styreservo	For høyt oljenivå	
74.4		Ulyd fra servopumpe	
74.5		Ingen servovirkning	
78.6	Opphengs- / bærearmer foraksel	Sprekker/korrosjon/oksidasjon:	Høyre nedre, Venstre nedre, Fremre venstre øvre, Bakre høyre nedre, Fremre høyre øvre, Bakre høyre øvre, Bakre venstre nedre, Bakre venstre øvre



5594094

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
79.6	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Sprekker/korrosjon/oksidasjon:	Fremre høyre øvre, Fremre venstre øvre
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Panser
86.4		Skadet:	Støtfanger foran
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger bak
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran
86.13		Mangelfull kvalitet på replakkering:	Panser
86.14		Lakkslipp/flassing	Støtfanger foran
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran
90.10	Tilhengerfeste	* Nøkkel til avtagbarhengerfeste - sitter fast i låsemekanismen.	
91.2	Dashbord / midtkonsoll	Manglende/løse deler eller deksler:	Midtkonsoll
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre bakdør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Midten bak, Venstre bak, Venstre side bakerst, Høyre side bakerst
98.4		Feil med innfesting for sete:	Høyre bak
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre bak, Venstre bak
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
17.30	Lys	Krakerert lykteglass	Høyre sideblinklys, Venstre baklys
28.10	Utvendig tilstand motor	Skadet / løst deksel under motor	
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	4 felger
67.27		Ripe/slitasje	4 felger
67.30		Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	1 dekk
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Høyre foran, Venstre foran
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre fordør, Støtfanger bak, Bakluke
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Venstre fordør
86.20		Bulk(er)	Høyre fordør



5594094

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.25		Rustangrep:	Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakdør, Høyre fordør, Tak, Høyre forskjerm, Bakluke, Venstre fordør, Venstre forskjerm, Venstre bakdør
86.29		Varierende kvalitet på rep.lakkering	Hele karosseriet
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	Høyre bak, Venstre bak, Midten bak
91.4	Dashbord / midtkonsoll	Liten skade:	Midtkonsoll
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre bakdør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Venstre fordør
98.9	Seter	* Seter generelt - sår/riper/rift som ikke er igjennom setetrekk	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	13 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	05.11.2025



5594094

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

R
R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
4 - Service/ Dokum.

R
R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
6 - Bremseskiver
8 - Parkeringsbrems
9 - Bremsvirkning
10 - Bremsvæsknivå
11 - Bremsvæskens kokepunkt
12 - Bremserør
13 - Bremseslanger
14 - Bremskraftforsterker
15 - Brems pedal

O
R
✓
✓
✓
✓
O
✓
✓
✓
✓
✓

Lys og signaler

- 17 - Lys
19 - Refleks
20 - Lyd / lyssignaler
21 - Varsellamper
22 - Varsellamper utvidet

R
✓
✓
✓
✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

R

Motor

- 27 - Motor virkemåte
28 - Utvendig tilstand motor
29 - Oljenivå motor
30 - Kjølevæske
31 - Kjølevifte
32 - Kjølesystem
33 - Eksosanlegg
35 - Motorfester
36 - Drivstofftank, rør, slange
37 - Registerreim

R
R
R
R
✓
R
✓
✓
✓
✓
✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk)
41 - Differensial
42 - Drivaksler
43 - Mellomaksel

|
✓
✓
R

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
45 - Instrumenter
46 - Radio / Multimedia
47 - Elektrisk vindusheis
48 - Oppvarmet bakrute
49 - Kupevifte
50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
52 - Lyktespyler / Visker
53 - Sentrallås
54 - Setevarmer
56 - Drivrem generator
57 - Batteri ytre tilstand
58 - Tilstand 12 volt batteri
59 - Tilhengerkontakt

✓
✓
R
✓
✓
✓
R
✓
✓
✓
✓
|
|
✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
66 - Felg
67 - Ekstra hjulsett
68 - Hjullager
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett
70 - Hjulnipsler/navkopper

✓
R
R
✓
✓
✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
72 - Styresnekke, tannstang
73 - Styrestag/ledd
74 - Styreservo

✓
✓
✓
R

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere
76 - Stabilisator
77 - Fjærer / fjærbein
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
80 - Travers

O
✓
✓
R
R
✓



5594094

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

Interiør





91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5594094


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	−40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	16 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,10 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,60 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,20 mm
67.2		Mønsterdybde	3,30 mm
67.3		Mønsterdybde	7,70 mm
67.4		Mønsterdybde	7,80 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

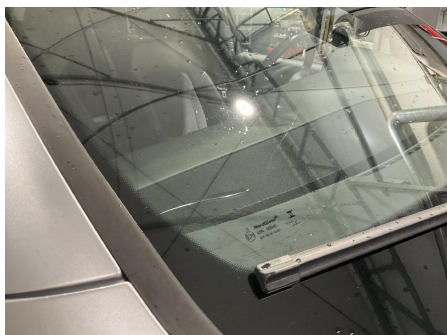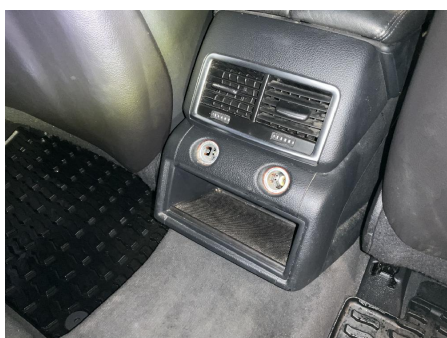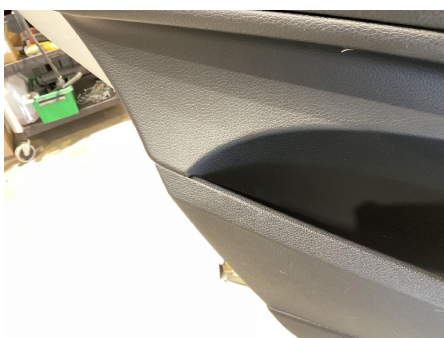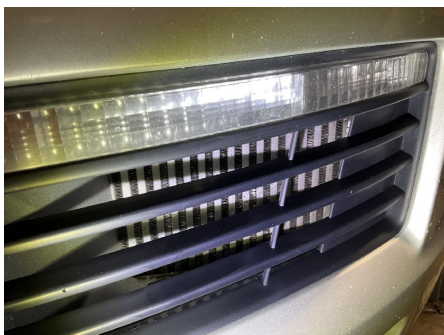Bilder og vedlegg**1. Frontrute****2. Seter****3. Seter****4. Dashbord / midtkonsoll****5. Dørtrekk****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lys****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Felg**



5594094

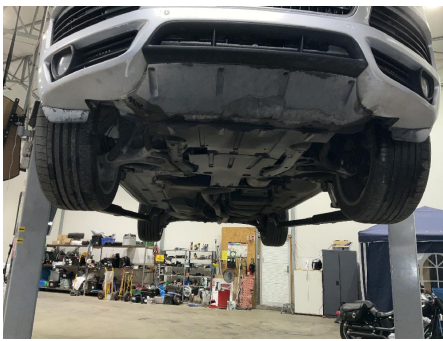


13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt

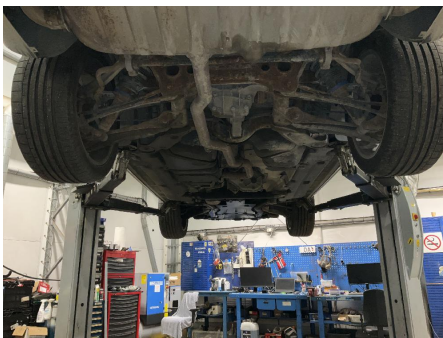

16. Generelt

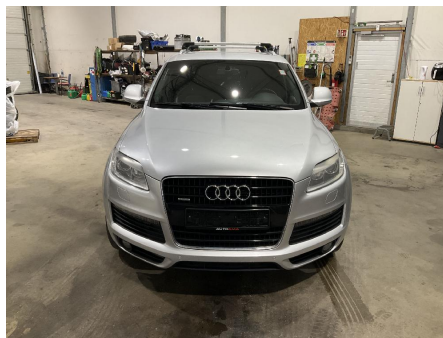

17. Generelt

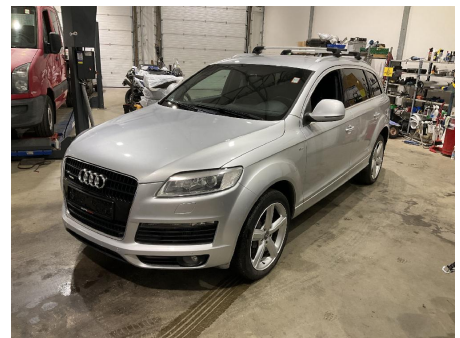

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5594094



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt

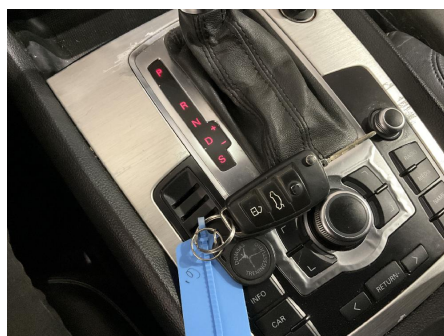

33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



5594094

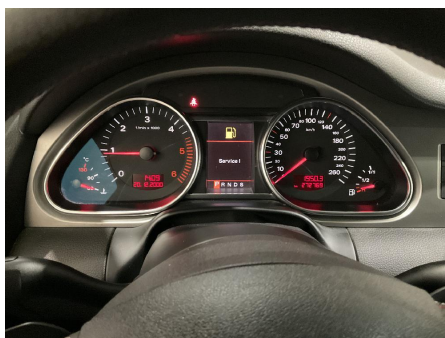


37. Generelt




38. Generelt




39. Generelt

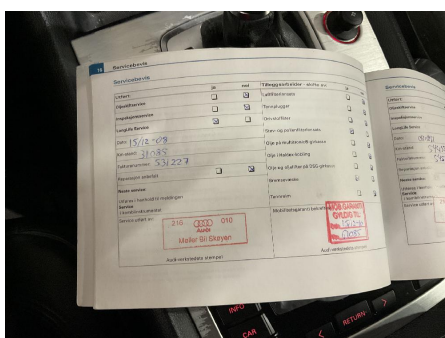


40. Generelt

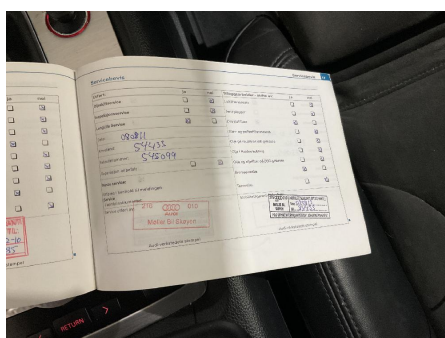


41. Generelt

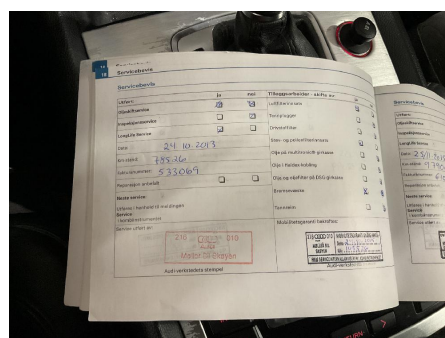


42. Generelt

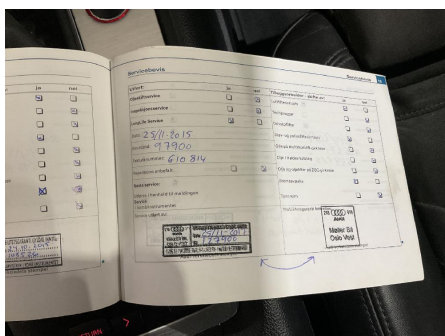


43. Generelt

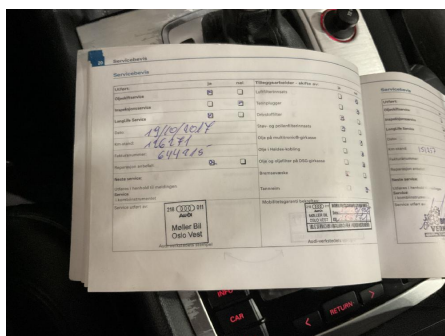


44. Generelt

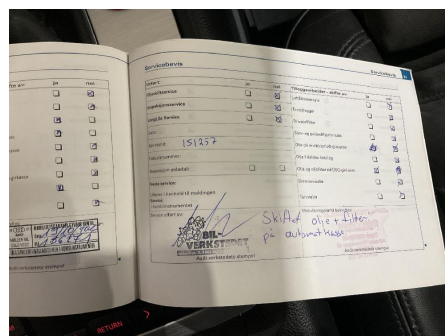

45. Generelt

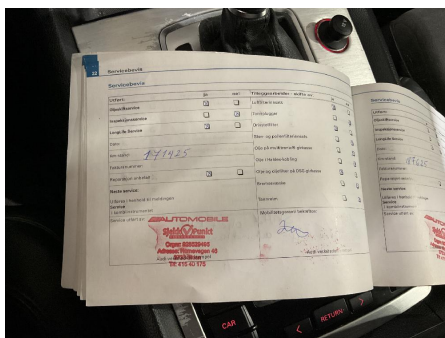

46. Generelt

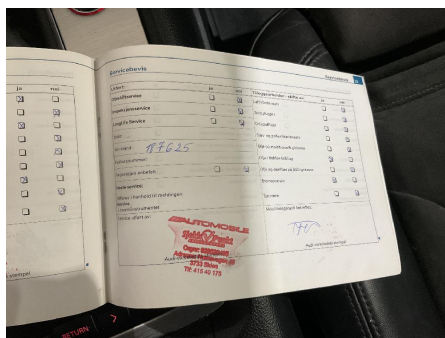

47. Generelt



48. Generelt



5594094



49. Generelt



50. Generelt



5594094

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DL52371	WAUZZZ4L47D067335
Årsmodell	Merke/Modell
06-08	Q7 3.0 V6 24V TDI Quattro
Motorkode	Km
BUG	272 769

Utført med feil (23)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	1207	AUX. HEATER ECU — Function faulty.
	714	ACTUATOR FOR CENTRE AIR VENT (RIGHT) — FAULT IN ACTUATOR FOR CENTRE AIR VENT RIGHT
	819	REFRIGANT HIGH-PRESSURE SENSOR — Function faulty.
Battery control	3041	Energy-saving mode — Function active
Central comfort module	3073	SWITCH FOR BOOT LID "OPENING/CLOSING" — Function faulty.
Diagn. interface bus	1207	AUX. HEATER ECU — Function faulty.
Engine electronics I	565	Boost pressure regulation — Control limit undershot
	P1950	Radiator fan — Hard to operate/blocked
Headlight levelling	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
Sound system	2095	Component protection — PROTECTION IS ACTIVE!
	2246	CENTRE SPEAKER — Function faulty.
	2558	MEDIUM HIGH TONE SPEAKER FL — Function faulty.
	2559	MEDIUM HIGH TONE SPEAKER FR — Function faulty.
	419	MEDIUM TONE SPEAKER FL — Function faulty.
	420	MEDIUM TONE SPEAKER FR — Function faulty.
	870	FL BASS SPEAKER - R21 — Function faulty.
	871	FR BASS SPEAKER - R23 — Function faulty.
Steering column module	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
Trailer function	2562	TRAILER BRAKE LIGHT — Fault in electric circuit
	2564	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
	2566	TRAILER TURN INDICATOR LEFT — Function faulty.
	2567	REAR FOG LIGHT TRAILER — Function faulty.
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (1)

System

OBD

Beskrivelse