



5538643

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.06.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	499769		



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	cm ³
Modell	Model S	Motoreffekt	193 kW
Type	002	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EV40760	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJSA7E29JF286071	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	219224	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2018
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	15.12.2018
		Frist for neste EU kontroll	17.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5538643

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.8	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng	
2.7	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng bak	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre bak, Venstre bak
17.2	Lys	Svakt lys:	Venstre parklys, Høyre parklys
17.27		* Dekor på venstre og høyre baklykt	
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: parkeringshjelp/utligning, ECU update og venstre utvendig dørhåndtak - Feilsøk for nærmere kontroll.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	2 felger
71.8	Ratt, rattaksel, ledd	* Vibrasjon ved bruk av elektrisk justerbarhet ratt.	
72.8	Styresnekke, tannstang	* Knirking fra hjuloppheng/styring foran - feilsøk for nærmere kontroll.	
77.10	Fjærer / fjærbein	* Ulyd/støy ved bruk av lutfjæring bak - feilsøk for nærmere kontroll.	
78.7	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Forstilling høyre side, slakk - feilsøk for nærmere kontroll.	
79.7	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* Bakstilling høyre side, slakk - feilsøk for nærmere kontroll.	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
83.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Venstre foran
85.9	Takluke/Panoramatak	* Vibrasjoner i takluke ved bruk, trenger smøring/service.	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
86.12		Steinsprut/lakksår	Høyre sidekanal, Støtfanger bak, Høyre fordør
86.14		Lakkslipp/flassing	Høyre bakskjerm, Høyre fordør
96.2	Dørtrekk	Løst dørtrekk	Høyre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Midten bak, Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak



5538643

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran, Midten bak, Venstre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehylle
103.4	Interiør generelt	* Skinntrekk på b-stolpe innvendig - rifter/slitasje/sår	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
17.29	Lys	Krakerert lyktglass	Venstre baklys, Høyre baklys
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
65.22		Noe skjevslitt dekk	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
67.28		Dekk er noe skjevslitt	4 dekk
67.30		Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	4 dekk
77.14	Fjærer / fjærbein	* Knirking fra hjuloppheng/styring foran - feilsøk for nærmere kontroll	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Høyre fordør, Venstre fordør
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre fordør, Venstre sidekanal, Venstre bakskjerm, Venstre bakdør, Støtfanger foran, Venstre forskjerm
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Høyre fordør
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran, Venstre fordør, Tak, Panser, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre fordør, Venstre fordør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør



5538643

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
98.9	Seter	* Seter generelt - sår/slitasje/rifter som ikke er igjennom setetrekk.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæskeniå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevifte	Ikke tilgjengelig for kontroll
Motorfester	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølesystem	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	16 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	18.11.2026



5538643

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

R
R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
4 - Service/ Dokum.

✓
O

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
6 - Bremseskiver
8 - Parkeringsbrems
9 - Bremsvirkning
10 - Bremsvæsknivå
11 - Bremsvæskens kokepunkt
12 - Bremserør
13 - Bremseslanger
14 - Bremskraftforsterker
15 - Brems pedal

✓
R
✓
✓
|
|
✓
✓
✓
✓
✓

Lys og signaler

- 17 - Lys

R

Lys og signaler

- 19 - Refleks
20 - Lyd / lyssignaler
21 - Varsellamper
22 - Varsellamper utvidet

✓
✓
R
✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

R

Motor

- 30 - Kjølevæske
31 - Kjølevifte
32 - Kjølesystem
35 - Motorfester

|
|
|
|

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk)
41 - Differensial
42 - Drivaksler

✓
✓
✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
45 - Instrumenter
46 - Radio / Multimedia
47 - Elektrisk vindusheis
48 - Oppvarmet bakrute
49 - Kupevifte
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
53 - Sentrallås
54 - Setevarmer
57 - Batteri ytre tilstand
58 - Tilstand 12 volt batteri
61 - Ladekontakt elbil/hybrid
62 - Ladekabel elbil/hybrid
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid

✓
✓
✓
✓
✓
✓
R
✓
✓
✓
|
|
✓
✓
✓
✓
✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
66 - Felg
67 - Ekstra hjulsett
68 - Hjullager
70 - Hjulskapsler/navkopper

O
R
R
✓
✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
72 - Styresnekke, tannstang
73 - Styrestag/ledd
74 - Styreservo

R
R
✓
✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere
76 - Stabilisator
77 - Fjærer / fjærbein
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
80 - Travers

✓
✓
R
R
R
✓



5538643

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



5538643

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg	Temperatur på luft inn i klimaanlegg (AC)	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	16 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,10 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,10 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,30 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,20 mm
67.2		Mønsterdybde	3,40 mm
67.3		Mønsterdybde	3,70 mm
67.4		Mønsterdybde	3,70 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

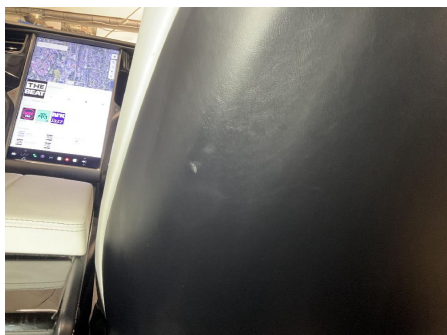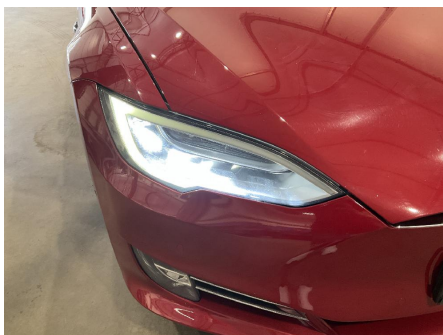Bilder og vedlegg**1. Seter****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Seter****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lys****9. Lys****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5538643



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5538643



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt

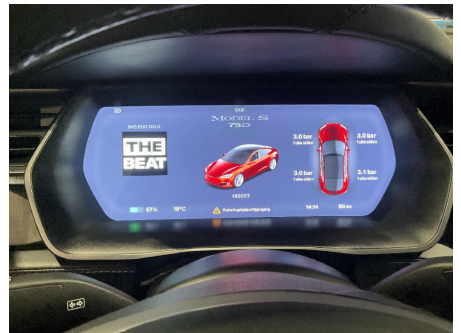

33. Generelt



34. Generelt

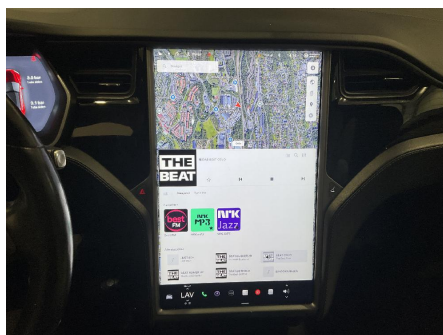


35. Generelt




36. Generelt




5538643

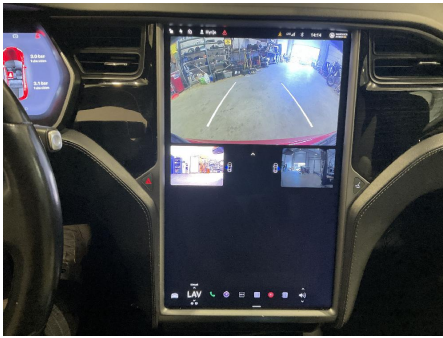


37. Generelt

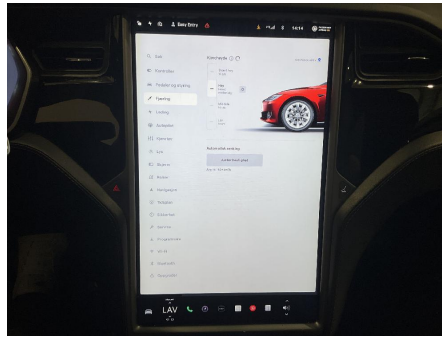


38. Generelt

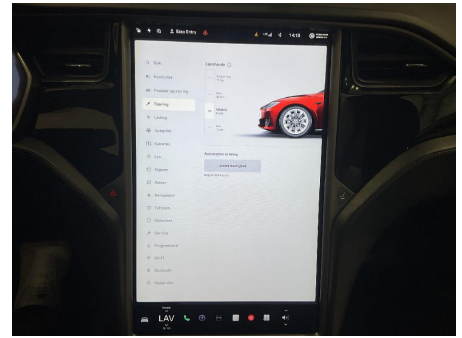


39. Generelt

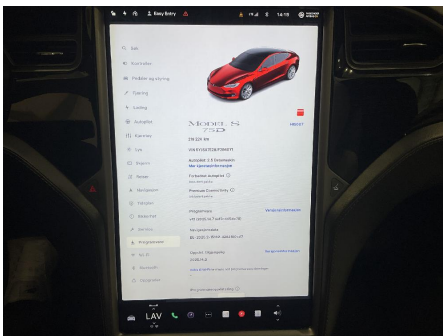


40. Generelt

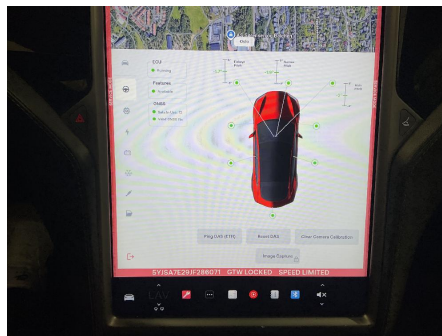


41. Generelt

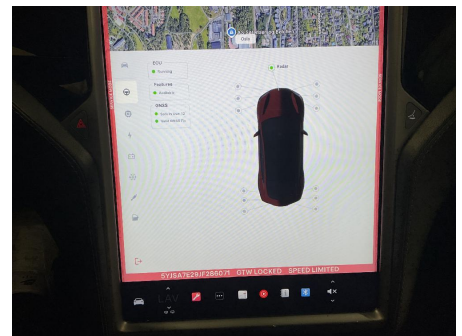


42. Generelt

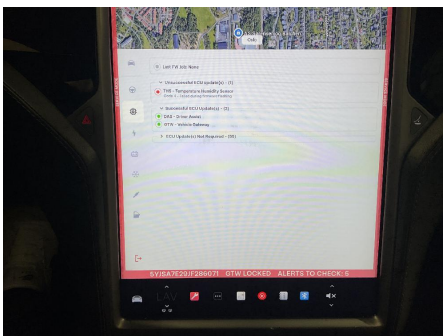


43. Generelt

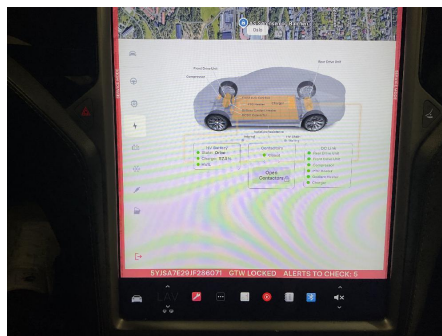


44. Generelt

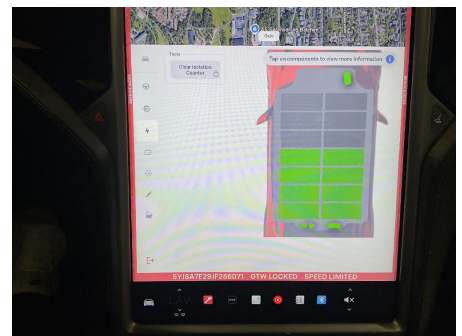


45. Generelt

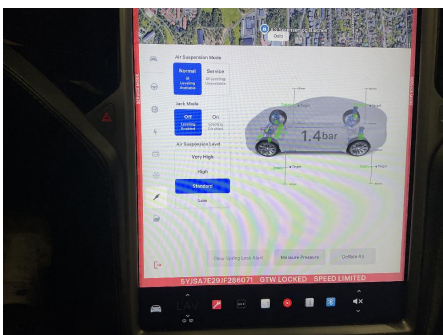

46. Generelt

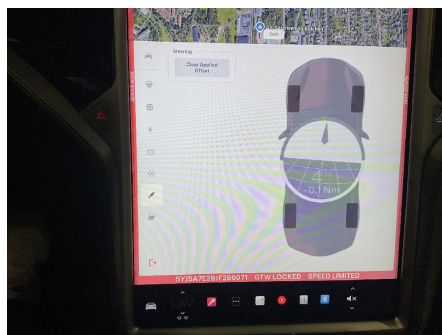


47. Generelt

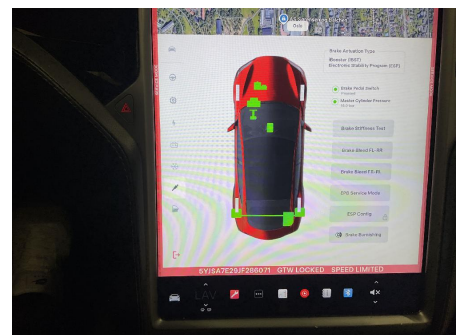


48. Generelt




5538643

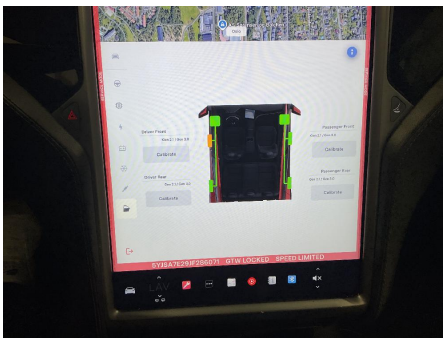


49. Generelt

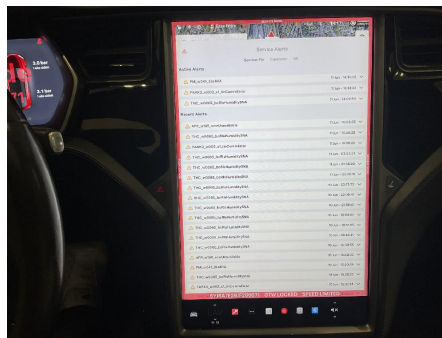

50. Generelt

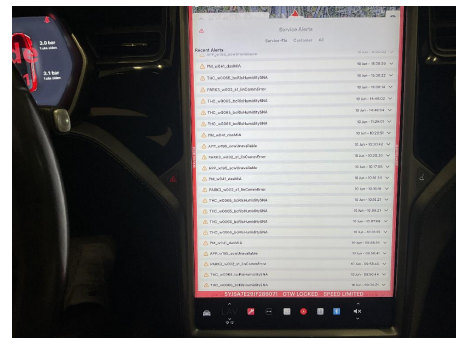


51. Generelt

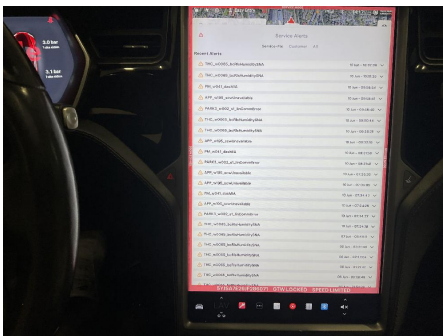

52. Generelt



53. Generelt

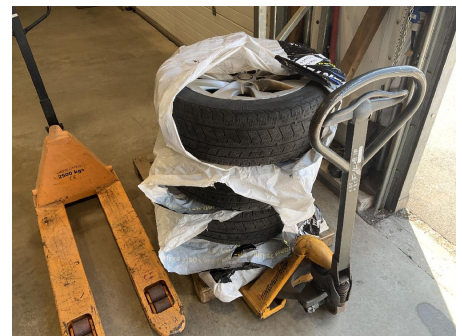

54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



5538643

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.