



5606049

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.07.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	506545		



Kjøretøy

Bilmerke	KIA	Motorstørrelse	cm ³
Modell	SOUL	Motoreffekt	25 kW
Type	PSEV	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EK20111	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	KNAJX81EFG7010845	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	158040	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2015
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	21.12.2015
		Frist for neste EU kontroll	09.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5606049

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.9	Unormal lyd	Ulyd i drivverk	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
68.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Høyre foran
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Høyre nedre
83.5	Dør-/panseråpner	Defekt gassfjær / fjær:	Bakluke/-dør
86.9	Lakk / karosseri utvendig	Rustangrep:	Panser, Bakluke, Tak
86.12		Steinsprut/lakksår	Tak, Panser
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseeskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
71.9	Ratt, rattaksel, ledd	* Slitt ratt	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør
86.25		Rustangrep:	

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
12.04.2024	142305
10.11.2022	122523
03.06.2021	103824
05.05.2020	81278
04.07.2018	41285
05.07.2017	18125

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	22 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	10.11.2026



5606049

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver O
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓

Bremser

- 12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann O

Motor

- 30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås R
54 - Setevarmer ✓
55 - Ladespenning generator ✓
56 - Drivrem generator ✓
57 - Batteri ytre tilstand ✓
58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg ✓
67 - Ekstra hjulsett ✓
68 - Hjullager R

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd O
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



5606049

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5606049


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,30 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	360 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	315 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,50 mm
67.2		Mønsterdybde	5,50 mm
67.3		Mønsterdybde	54,50 mm
67.4		Mønsterdybde	4,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt

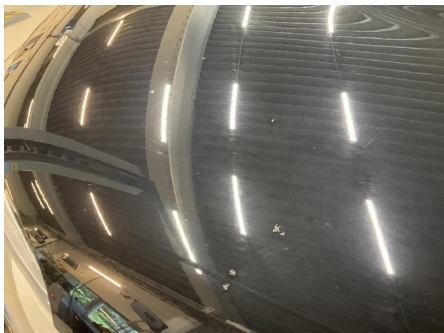

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt

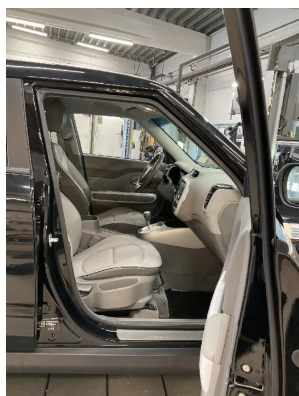

22. Generelt




23. Generelt

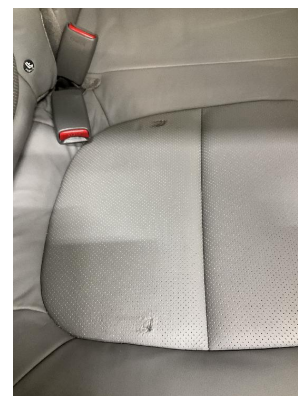


24. Generelt



5606049

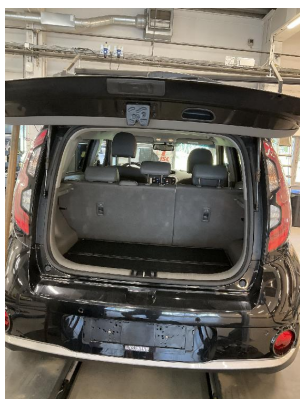

25. Generelt

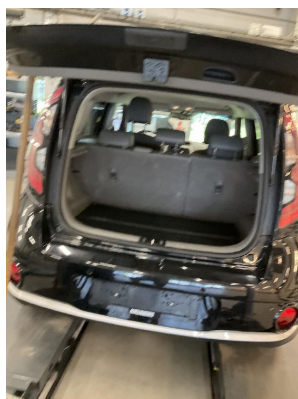

26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt

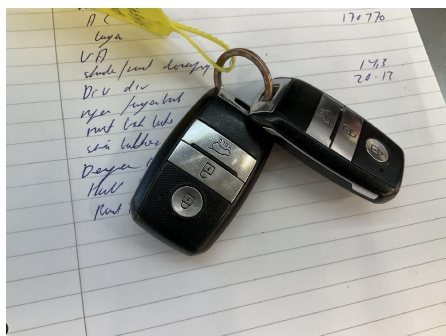

31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5606049



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt

2. Service
Dato: 04/02/18
Kilometer: 41085
Rapportnummer: 60049
Stempel, verksted: [Signature]
Underskrift, verksted: [Signature]
Skiftet bremseveske: [X]
Skiftet kjølevæske: [X]
Ved stamping, dokumenter det autoriserte Kia-verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. bilhåndbokenes anvisninger.

Gjennomføringskontroll 2
Dato: [Blank]
Kilometer: [Blank]
Ingen rustkorrosjonsklader: [X]
Rustkorrosjonsklader: [Blank]
Plas: [Blank]
Skade: [Blank]
Rep. dato: [Blank]
Skade: [Blank]
Rep. dato: [Blank]
1. Skade: [Blank]
2. Rep. dato: [Blank]
3. Rep. dato: [Blank]
4. Rep. dato: [Blank]
5. Rep. dato: [Blank]
6. Rep. dato: [Blank]
7. Rep. dato: [Blank]
8. Rep. dato: [Blank]
9. Rep. dato: [Blank]
10. Rep. dato: [Blank]
11. Rep. dato: [Blank]
12. Rep. dato: [Blank]
Vedlikeholdt: [X]
Efter reparasjon: [Blank]
1. Kontroll av utført reparasjon: [Blank]
2. Følgende stempel og underskrift: [Blank]
Stempel og underskrift: [Blank]
Dokumentasjon av service

40. Generelt

3. Service
Dato: 05/02/18
Kilometer: 41085
Rapportnummer: 43014
Stempel, verksted: [Signature]
Underskrift, verksted: [Signature]
Skiftet bremseveske: [X]
Skiftet kjølevæske: [X]
Ved stamping, dokumenter det autoriserte Kia-verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. bilhåndbokenes anvisninger.

Gjennomføringskontroll 3
Dato: [Blank]
Kilometer: [Blank]
Ingen rustkorrosjonsklader: [X]
Rustkorrosjonsklader: [Blank]
Plas: [Blank]
Skade: [Blank]
Rep. dato: [Blank]
Skade: [Blank]
Rep. dato: [Blank]
1. Skade: [Blank]
2. Rep. dato: [Blank]
3. Rep. dato: [Blank]
4. Rep. dato: [Blank]
5. Rep. dato: [Blank]
6. Rep. dato: [Blank]
7. Rep. dato: [Blank]
8. Rep. dato: [Blank]
9. Rep. dato: [Blank]
10. Rep. dato: [Blank]
11. Rep. dato: [Blank]
12. Rep. dato: [Blank]
Vedlikeholdt: [X]
Efter reparasjon: [Blank]
1. Kontroll av utført reparasjon: [Blank]
2. Følgende stempel og underskrift: [Blank]
Stempel og underskrift: [Blank]
Dokumentasjon av service

41. Generelt

4. Service
Dato: 3/6-21
Kilometer: 103824
Rapportnummer: 6565382
Stempel, verksted: [Signature]
Underskrift, verksted: [Signature]
Skiftet bremseveske: [X]
Skiftet kjølevæske: [X]
Ved stamping, dokumenter det autoriserte Kia-verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. bilhåndbokenes anvisninger.

Gjennomføringskontroll 4
Dato: [Blank]
Kilometer: 103824
Ingen rustkorrosjonsklader: [X]
Rustkorrosjonsklader: [Blank]
Plas: [Blank]
Skade: [Blank]
Rep. dato: [Blank]
Skade: [Blank]
Rep. dato: [Blank]
1. Skade: [Blank]
2. Rep. dato: [Blank]
3. Rep. dato: [Blank]
4. Rep. dato: [Blank]
5. Rep. dato: [Blank]
6. Rep. dato: [Blank]
7. Rep. dato: [Blank]
8. Rep. dato: [Blank]
9. Rep. dato: [Blank]
10. Rep. dato: [Blank]
11. Rep. dato: [Blank]
12. Rep. dato: [Blank]
Vedlikeholdt: [X]
Efter reparasjon: [Blank]
1. Kontroll av utført reparasjon: [Blank]
2. Følgende stempel og underskrift: [Blank]
Stempel og underskrift: [Blank]
Dokumentasjon av service

42. Generelt

5. Service
Dato: 10/11-2022
Kilometer: 122523
Rapportnummer: 759392
Stempel, verksted: [Signature]
Underskrift, verksted: [Signature]
Skiftet bremseveske: [X]
Skiftet kjølevæske: [X]
Ved stamping, dokumenter det autoriserte Kia-verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. bilhåndbokenes anvisninger.

Gjennomføringskontroll 5
Dato: 10/11-2022
Kilometer: 122523
Ingen rustkorrosjonsklader: [X]
Rustkorrosjonsklader: [Blank]
Plas: [Blank]
Skade: [Blank]
Rep. dato: [Blank]
Skade: [Blank]
Rep. dato: [Blank]
1. Skade: [Blank]
2. Rep. dato: [Blank]
3. Rep. dato: [Blank]
4. Rep. dato: [Blank]
5. Rep. dato: [Blank]
6. Rep. dato: [Blank]
7. Rep. dato: [Blank]
8. Rep. dato: [Blank]
9. Rep. dato: [Blank]
10. Rep. dato: [Blank]
11. Rep. dato: [Blank]
12. Rep. dato: [Blank]
Vedlikeholdt: [X]
Efter reparasjon: [Blank]
1. Kontroll av utført reparasjon: [Blank]
2. Følgende stempel og underskrift: [Blank]
Stempel og underskrift: [Blank]
Dokumentasjon av service

43. Generelt

6. Service
Dato: 12/04/22
Kilometer: 140300
Rapportnummer: 759392
Stempel, verksted: [Signature]
Underskrift, verksted: [Signature]
Skiftet bremseveske: [X]
Skiftet kjølevæske: [X]
Ved stamping, dokumenter det autoriserte Kia-verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. bilhåndbokenes anvisninger.

Gjennomføringskontroll 6
Dato: 12/04/22
Kilometer: 140300
Ingen rustkorrosjonsklader: [X]
Rustkorrosjonsklader: [Blank]
Plas: [Blank]
Skade: [Blank]
Rep. dato: [Blank]
Skade: [Blank]
Rep. dato: [Blank]
1. Skade: [Blank]
2. Rep. dato: [Blank]
3. Rep. dato: [Blank]
4. Rep. dato: [Blank]
5. Rep. dato: [Blank]
6. Rep. dato: [Blank]
7. Rep. dato: [Blank]
8. Rep. dato: [Blank]
9. Rep. dato: [Blank]
10. Rep. dato: [Blank]
11. Rep. dato: [Blank]
12. Rep. dato: [Blank]
Vedlikeholdt: [X]
Efter reparasjon: [Blank]
1. Kontroll av utført reparasjon: [Blank]
2. Følgende stempel og underskrift: [Blank]
Stempel og underskrift: [Blank]
Dokumentasjon av service

44. Generelt



5606049

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



11. jul. 2025

Køretøj: Kia Soul (PS) EV
Motorkode: M G 80
Produktionsår: 14-19
Kilometerstand: 158040 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EK20111
VIN:
Testet: 11. jul. 2025 12:16:58

Fejlkode

Drivlinje	MCS Motorstyring eldrift	0 Fejl
Drivlinje	OBC lademanagement	0 Fejl
Drivlinje	LDC batterimanagementsystem/ spændingstransformer	0 Fejl
Drivlinje	BS batterimodul	0 Fejl
bremsesystem	ABS antiblokeringsystem	0 Fejl
bremsesystem	AEB Nødbremseassistent	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag (CAN)	0 Fejl
Termostyring	AC Klimaanlæg	0 Fejl
Førerassistentsystem	LDWS Vognbaneassistent	ikke tilgængelig
Komfort	BCM karosseristyrenehed	0 Fejl
Komfort	CM Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	SJB Smart Junction Box (CAN)	0 Fejl
Komfort	PIC Nøglefrit adgangssystem	0 Fejl
Komfort	SMK nøglefrit adgangssystem	0 Fejl
Komfort	AHLS Automatisk forlygtenivellering	ikke tilgængelig
Styretøj	EPS Elektromekanisk servostyring (CAN)	0 Fejl

Dæktryksovervågning TPMS Dæktryksovervågningssystem CAN 0 Fejl