



5685261

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.08.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	514723		



Kjøretøy

Bilmerke	Skoda	Motorstørrelse	0 cm ³
Modell	ENYAQ 80	Motoreffekt	150 kW
Type	NY	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC72172	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	TMBJC9NYXMF012447	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	69804	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	20.07.2021
		Frist for neste EU kontroll	10.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5685261

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
54.5	Setevarmer	Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Høyre foran
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakskjerm
86.21		Steinsprut:	Panser

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	20 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	11.10.2026



5685261

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. O

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivakslar ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer O

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

Hjul, dekk, felg

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett O

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5685261

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	0
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓




5685261

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,50 mm
67.2		Mønsterdybde	7,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg

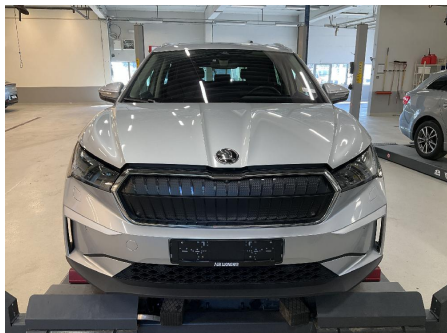


1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt

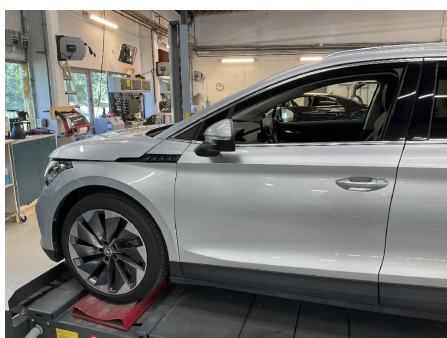

4. Generelt



5. Generelt

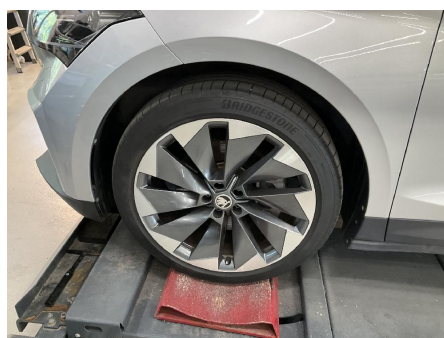

6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt

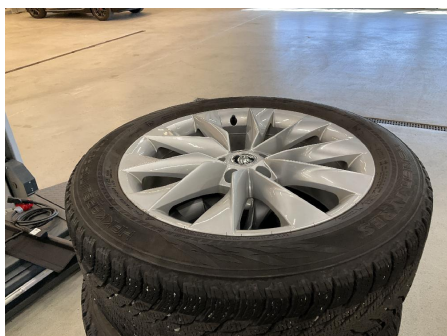

10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt




5685261



13. Generelt

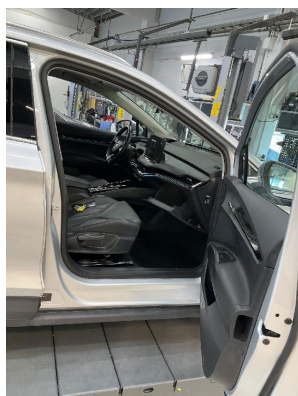

14. Generelt

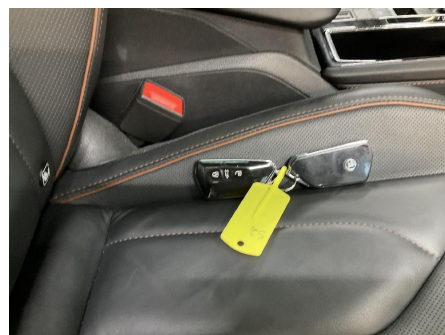


15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

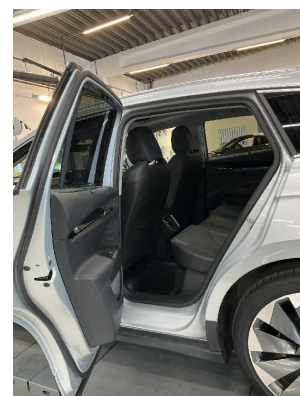

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



5685261



25. Generelt

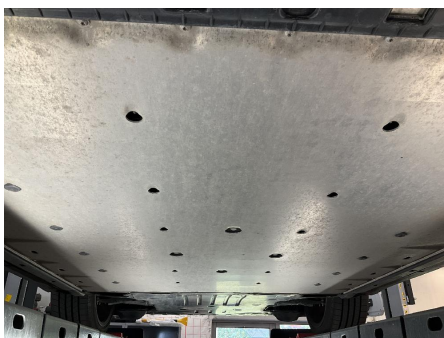

26. Generelt



5685261

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EC72172	TMBJC9NYXMF012447
Årsmodell	Merke/Modell
21-24	Enyaq 80 IV
Motorkode	Km
EBJA	69 804

Utført med feil (66)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B1581F6	High-voltage heater ECU — Overheat protection activated
	P1C2900	Refrigerant cutoff valve 3 — Function faulty.
	U014600	CAN bus connection to central gateway ECU — Communication disturbed
Airbag	B101C07	Buckle switch driver side — Mechanical fault
Application server 1 system 1 adaptive	P1CB500	Plug & Charge function — Communication disturbed
Brake boost	C100B07	Parking brake actuator right — Mechanically faulty
	C10A700	Roller test stand mode — Function active
Brake electronics	C102D00	TYRE-PRESSURE WARNING — Warning message active
	C10A700	Roller test stand mode — Function active
	U133C00	Electric parking brake — Signal implausible
Diagn. interface bus	B163002	Distance data of navigation system — Signal faulty
	B17B8F2	Steering wheel touch detection — Internal fault
	B1802F1	12 V battery management — Warning released
	B184C00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B1A7BF0	Insulation resistance test of high-voltage vehicle electrical system — Error detected
	B1CA2F1	Cover flap 1 charging socket — Locking faulty
	B200000	ECU — Function faulty.
	C113E00	ECU — Faulty software
	P1CC300	High-voltage charge terminal — Function faulty.
	P1DCB00	High-voltage charge terminal 1 — Not ready for charging
	P1DD500	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — FAULTY ELECTRIC CONTROL CIRCUIT!
	P1DDC00	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Not locked
	P30C100	Charging plug recognition of AC charging — Signal implausible
	U029200	CAN bus connection to electric drive motor ECU B — Communication disturbed
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140600	No-load current — No-load current too high



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U14A800	Ethernet connection, section 11 — Communication disturbed
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U15AD00	DC-quick-charge function — Charging station and vehicle not compatible.
	U15FA00	EgoMaster — Input data faulty
	U163300	Powerline communication — Communication disturbed
	U164200	Ethernet connection to emergency call module — No communication
	U166300	Application server 3 system 1 infotainment — Communication disturbed
	U173E00	Passenger detection — Functional restriction due to implausible message
Door electronics rear driver side	B14FF29	DRIVE OF CHILD PROTECTION — Signal implausible
Door electronics rear passenger side	B122D29	C/LOCKING LOCK UNIT — Signal implausible
Electric drive 1	U112300	Data bus — Message faulty
Emergency call system/telematics system	U138F00	Ethernet connection — Time synchronization faulty
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
Engine electronics I	U112300	Data bus — Message faulty
Front camera system	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
	U112300	Data bus — Message faulty
High-voltage battery charger	B1AD0F0	Charging station recognition — Function faulty.
	P1CF400	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Component blocked
	P1CF500	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — System jams/permanently open
	P1CF600	High voltage charging cable — Plug unlocking faulty.
	U15BF00	Intelligent charging function — Communication disturbed
Hybrid battery management	U163F00	Traction battery system — Communication to app server disturbed
Information electronics	B1297F2	Multimedia display unit 1 — Excess temperature detected
	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
Lane change assist	U112300	Data bus — Message faulty
Parking assist	B107BF0	Parking assist sensors rear — Function restricted
	B10FCF1	Parking assist sensor front — Sensor fouled/covered
	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
	U112300	Data bus — Message faulty
Rearview camera system/all-round vision camera system	B201000	ECU — Faulty or missing calibration



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Software cluster embedded 1	U112300	Data bus — Message faulty
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed
Vehicle electrics 1	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed

Utført uten feil (24)

System	Beskrivelse
Anti-theft device	Access and start system interface
	ECU of theft warning system FL
	ECU of theft warning system FR
	ECU of theft warning system RL
	ECU of theft warning system RR (8121)
Comfort	Actuator for exterior noise
	Application server 1 system 2 Java
	Application server 3 system 1 infotainment
	Display unit driver display
	Driver door electronics
	Driver seat adjustment
	Head-up display
	Light control left 2
	Light control right 2
	Passenger door electronics
	Rear lid electronics
	Software cluster housekeeping 1
	Sunroof
	Trailer function
	Voltage transformer 12V
Safety	Radar sensor of adaptive cruise control
Steering	Electron. steering column locking
	Power steering



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Suspension

Beskrivelse

Wheel damping electronics