



5722849

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
03.09.2025

## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33300540        |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33300540        |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 514877          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                   |                                    |                      |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Volkswagen        | <b>Motorstørrelse</b>              | 1968 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | PASSAT            | <b>Motoreffekt</b>                 | 130 kW               |
| <b>Type</b>             | 3C                | <b>Aksler i drift</b>              | 2                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | VH64719           | <b>Drivstofftype</b>               | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | WVWZZZ3CZFE001557 | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 101                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 223652            | <b>Bruktimportert</b>              | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Sølv              | <b>Registreringsår</b>             | 2014                 |
| <b>Karosseritype</b>    | Stasjonsvogn      | <b>Registrert første gang</b>      | 22.09.2014           |
|                         |                   | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 11.02.2026           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5722849

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat                                                                                                                   | Beskrivelse                                                      |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 27.10  | Motor virkemåte           | Ulyd fra svinghjul, Reparasjon/skift av deler                                                                              |                                                                  |
| 37.3   | Registerreim              | Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales |                                                                  |
| 46.9   | Radio / Multimedia        | * Radio mangler                                                                                                            |                                                                  |
| 58.5   | Tilstand 12 volt batteri  | Bør lade batteri                                                                                                           |                                                                  |
| 83.11  | Dør-/panseråpner          | Slitt / skade på gummlist:                                                                                                 | Venstre foran                                                    |
| 86.1   | Lakk / karosseri utvendig | Bulk (er):                                                                                                                 | Tak, Bakluke, Høyre fordør, Venstre bakdør                       |
| 86.3   |                           | Lakkriper:                                                                                                                 | Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm                      |
| 86.4   |                           | Skadet:                                                                                                                    | Støtfanger bak                                                   |
| 86.6   |                           | Pyntelist løs, skadet eller mangler:                                                                                       | Støtfanger foran                                                 |
| 86.7   |                           | Lakkblerer                                                                                                                 | Høyre forskjerm, Bakluke                                         |
| 86.9   |                           | Rustangrep:                                                                                                                | Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm |
| 86.12  |                           | Steinsprut/lakksår                                                                                                         | Panser, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Høyre forskjerm      |
| 86.14  |                           | Lakkslipp/flassing                                                                                                         | Venstre bakdør                                                   |
| 87.9   | Utvendig speil            | Ripe i speilhus:                                                                                                           | Høyre                                                            |
| 88.1   | Underside                 | Skadet/løs innerskjerm:                                                                                                    | Høyre foran, Venstre foran                                       |
| 96.3   | Dørtrekk                  | * Skadet/utskjæring i dørtrekk, venstre fordør, bakluke                                                                    |                                                                  |
| 97.1   | Døråpning                 | Sår eller skade:                                                                                                           | Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør       |
| 103.4  | Interiør generelt         | * En del utstyr etter utrykningskjøretøy montert                                                                           |                                                                  |

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                                                                              | Beskrivelse       |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.16   | Bremseskiver                      | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                               | Begge sider foran |
| 6.17   |                                   | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                               | Begge sider bak   |
| 23.6   | Full systemskann                  | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                   |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd                                                                                   |                   |
| 66.10  | Felg                              | Ripe/slitasje på felg                                                                                 | Venstre bak       |
| 67.27  | Ekstra hjulsett                   | Ripe/slitasje                                                                                         | 4 felger          |



5722849

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat                                                                | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 81.9   | Frontrute                 | Noe steinsprut                                                          |             |
| 86.18  | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper                                             |             |
| 86.20  |                           | Bulk(er)                                                                | Panser      |
| 86.27  |                           | Diverse lakkrust                                                        |             |
| 86.31  |                           | Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk                 |             |
| 86.35  |                           | * Diverse steinsprut/lakksår                                            |             |
| 88.13  | Underside                 | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell                             |             |
| 98.7   | Seter                     | Ett eller flere seter har varetrekk.<br>Originaltrekk ikke kontrollert. |             |
| 102.8  | Laste-/bagasjerom         | Lasterom har spesialinnredning                                          |             |

### Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

### Testforhold

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t    |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 18 °C      |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Tørt       |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei        |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 12.02.2026 |



5722849

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. ✓

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann O

**Motor**

27 - Motor virkemåte R

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim R

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia R

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri R

59 - Tilhengerkontakt ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

**Hjul, dekk, felg**

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett O

68 - Hjullager ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



5722849

**Hjuloppheng**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 75 - Støtdempere                    | ✓ |
| 76 - Stabilisator                   | ✓ |
| 77 - Fjærer / fjærbein              | ✓ |
| 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel | ✓ |
| 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel | ✓ |
| 80 - Travers                        | ✓ |

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | O |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | R |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | R |
| 88 - Underside                 | R |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

**Interiør**




|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | R |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | O |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | O |
| 103 - Interiør generelt     | R |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5722849

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                                         | Måleverdi                 |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 2 stk                     |
| 6.1    | Bremseskiver                    |                                                               | Kontrollert visuelt       |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                            | 300,00                    |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                            | 300,00                    |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                            | 250,00                    |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                            | 250,00                    |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 40 °C                     |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 210000                    |
| 37.2   |                                 | eller ved, måneder:                                           | Ikke oppgitt av produsent |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                          | 20 °C                     |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                          | 3 °C                      |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                                     | 14,00 volt                |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                                    | 14,70 volt                |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri        | Referanseverdi norm:                                          | EN                        |
| 58.2   |                                 | Referanseverdi kaldstart-kapasitet:                           | 780 ampere                |
| 58.3   |                                 | Målt kaldstart-kapasitet:                                     | 583 ampere                |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 6,00 mm                   |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 6,00 mm                   |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 6,00 mm                   |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 6,00 mm                   |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Sommerdekk                |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Lettmetallfelg            |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                                  | 7,00 mm                   |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 7,00 mm                   |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 7,50 mm                   |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 8,00 mm                   |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                              | Vinterdekk m/pigg         |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                                      | Lettmetallfelg            |

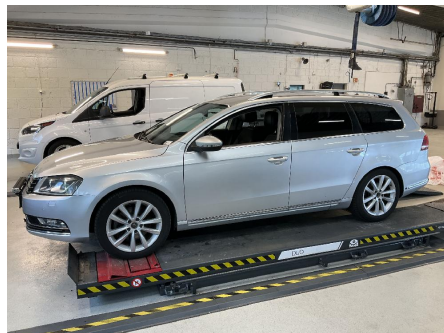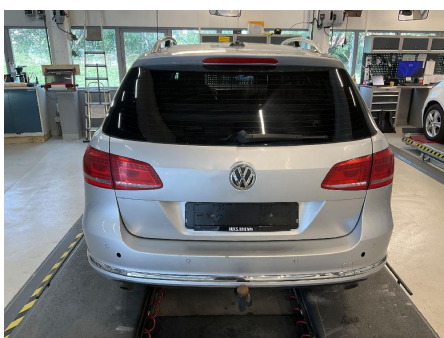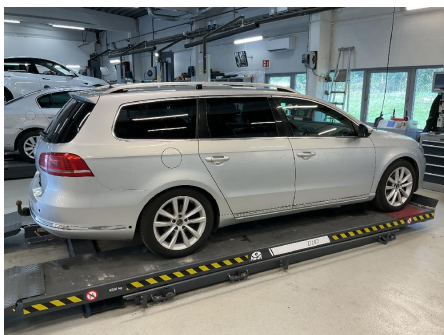**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5722849



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt

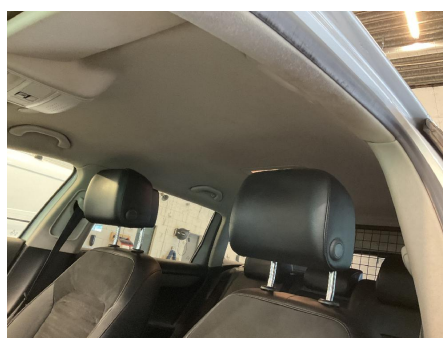

18. Generelt



19. Generelt

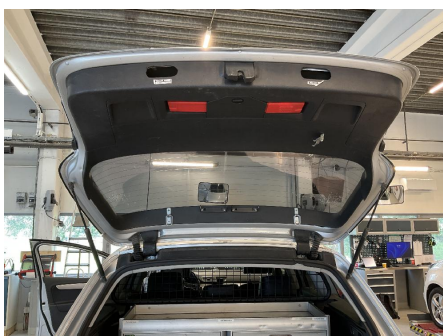


20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt

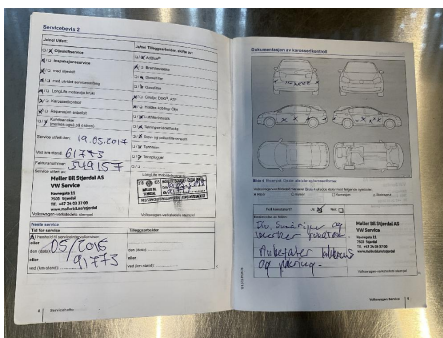


23. Generelt

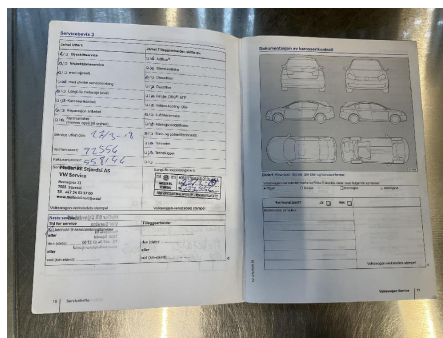


24. Generelt




5722849

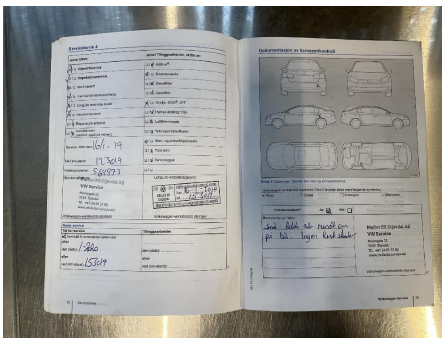


25. Generelt

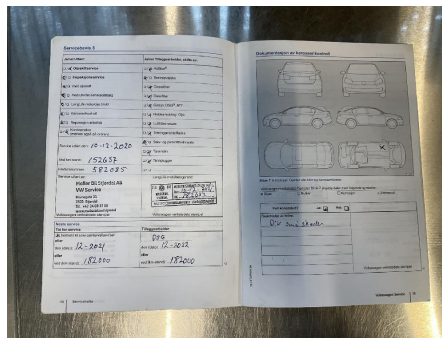


26. Generelt

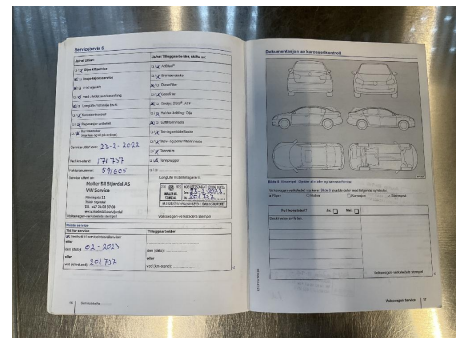


27. Generelt

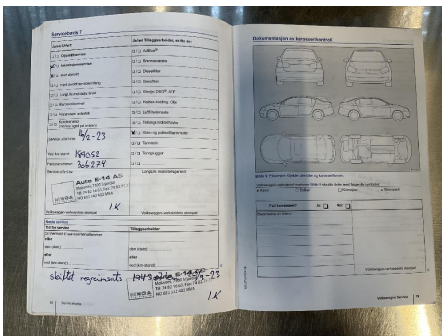

28. Generelt

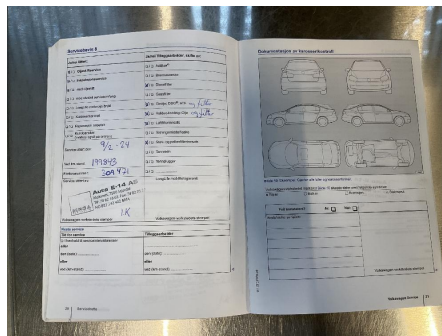

29. Generelt

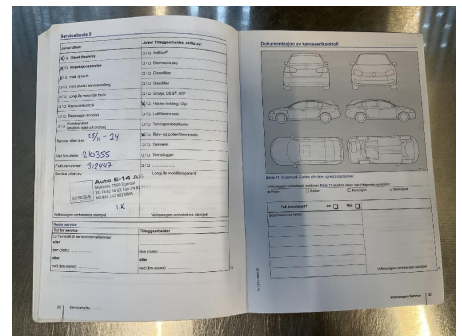

30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

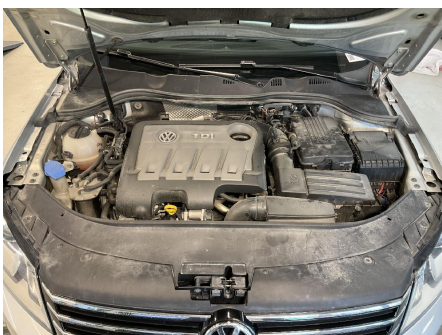

34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt




5722849




37. Generelt

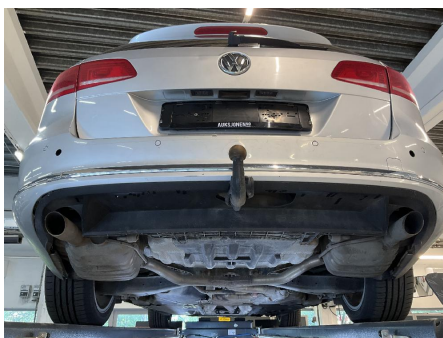

38. Generelt

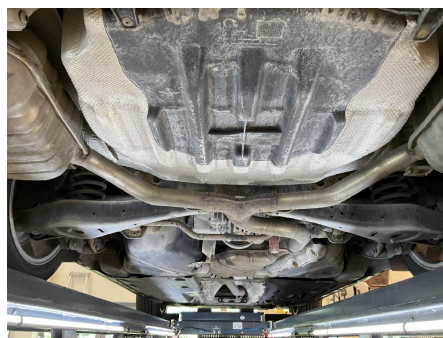

39. Generelt

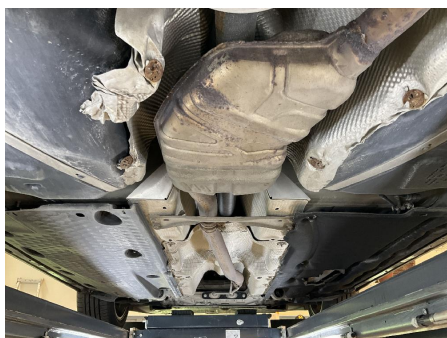

40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



5722849

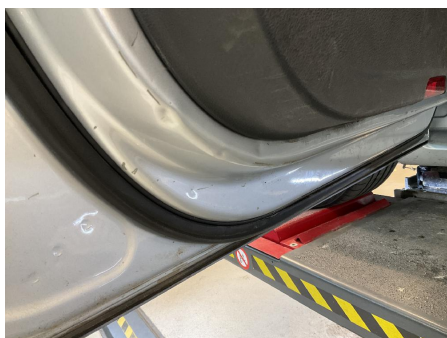


49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt

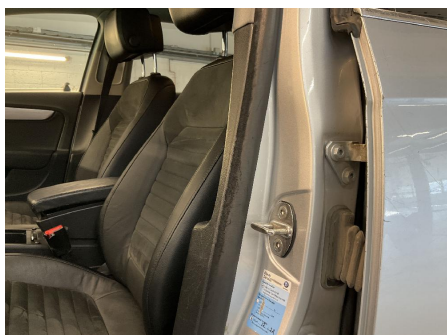

52. Generelt

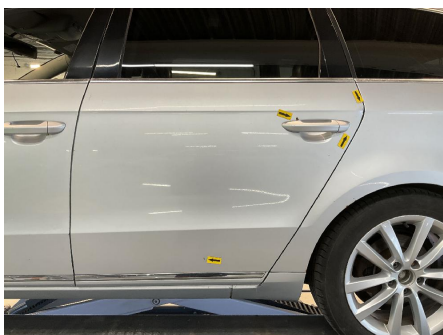

53. Generelt



54. Generelt




55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt

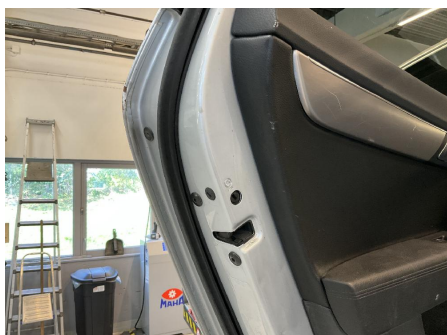

58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



5722849



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt




66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt

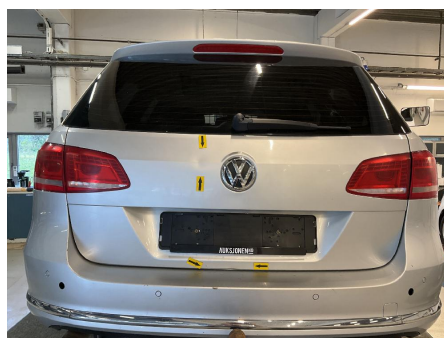

69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



5722849



73. Generelt



74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt



79. Generelt



80. Generelt




81. Generelt



82. Generelt



83. Generelt

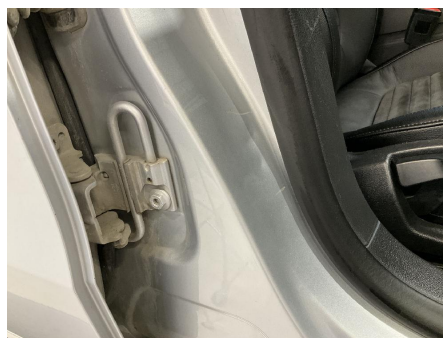

84. Generelt



5722849



85. Generelt



86. Generelt



87. Generelt



88. Generelt



89. Generelt



90. Generelt



91. Generelt



92. Generelt



93. Generelt



94. Generelt



95. Generelt



96. Generelt



5722849



**97. Generelt**



**98. Generelt**



**99. Generelt**



**100. Generelt**



5722849

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>                                                |
| VH 64719         | WVWZZZ3CZFE001557                                         |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b>                                       |
| 12-14            | Passat Alltrack 2.0 16V TDI BlueMotion<br>Variant 4Motion |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>                                                 |
| CFGC             | 223 652                                                   |

## Utført med feil (6)

| System                          | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagn. interface bus            | 1304                     | CAN bus to radio ECU — Communication disturbed                                           |
| Engine electronics I            | P256300                  | Positon Sensor OF Boost Pressure Actuator — Signal implausible                           |
| Telephone/cellphone preparation | B104F13                  | Audio channel for voice/telephone left — Interruption/short circuit in electric circuit. |
|                                 | U106600                  | CAN bus/connection to radio — No communication                                           |
| Vehicle electrics 1             | 185                      | RELAY FOR POWER SUPPLY TERM. 15 — Incorrect actuation. Missing message                   |
| Vehicle electrics 2             | 2174                     | ANALOGUE-/DIGITAL CLOCK — Function faulty.                                               |

## Utført uten feil (12)

| System            | Beskrivelse                     |
|-------------------|---------------------------------|
| ABS               | Brake electronics               |
|                   | Parking brake                   |
| Air conditioning  | A/C/heater                      |
|                   | Parking heater/auxiliary heater |
| Airbag            | Airbag                          |
| Anti-theft device | Immobiliser                     |
| OBD               |                                 |
| Safety            | Parking assist system 2         |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

## System

Steering

## Beskrivelse

Power steering

Steering column module

Transmission

All-wheel electronics

Transmission electronics