



5700114

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.09.2025

Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	cm ³
Modell	LEAF	Motoreffekt	80 kW
Type	ZE0	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL22893	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	JN1FAAZE0U0016256	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	107466	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2013
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	18.06.2013
		Frist for neste EU kontroll	29.01.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5700114

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
8.2	Parkeringsbrems	Svak bremsevirkning:	Høyre
17.17	Lys	Løs lykt:	Venstre nærlys, Venstre fjernlys
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
67.7	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevlitt:	4 dekk
67.24		* Diverse sprekker i alle dekk	
73.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Venstre ytre foran, Høyre ytre foran
75.7	Støtdempere	Feil på øvre innfesting:	Venstre bak, Høyre bak
79.5	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Venstre side, Høyre side
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør, Høyre fordør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehylle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Noe ustabil	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.18	Motor virkemåte	* Liten ulyd og slakk i drivlinje	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
66.11		Oksidering / oksidert felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre fordør, Høyre fordør, Støtfanger bak
86.20		Bulk(er)	Bakluke, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm
86.25		Rustangrep:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Høyre bakskjerm
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	



5700114

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	19 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	30.01.2027



5700114

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

O

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

R

Bremser

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

✓

8 - Parkeringsbrems

R

10 - Bremsvæsknivå

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Bremsedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

R

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

✓

22 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann

O

Motor

27 - Motor virkemåte

O

28 - Utvendig tilstand motor

✓

35 - Motorfester

✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk)

✓

42 - Drivaksler

✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

46 - Radio / Multimedia

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

O

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

R

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

52 - Lyktespyler / Visker

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

57 - Batteri ytre tilstand

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

O

61 - Ladekontakt elbil/hybrid

✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid

✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid

✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid

✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

✓

66 - Felg

O

Hjul, dekk, felg

67 - Ekstra hjulsett

R

68 - Hjullager

✓

70 - Hjulskapsler/navkopper

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

R

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

R

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

R

80 - Travers

✓



5700114

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	0
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	0
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

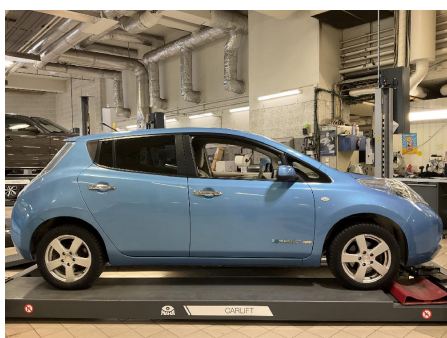
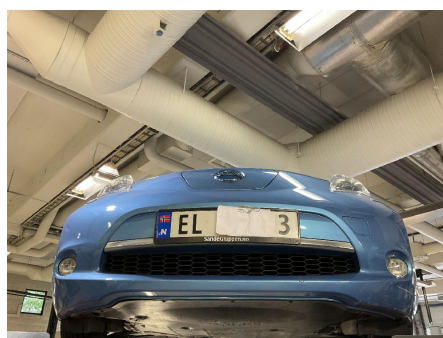
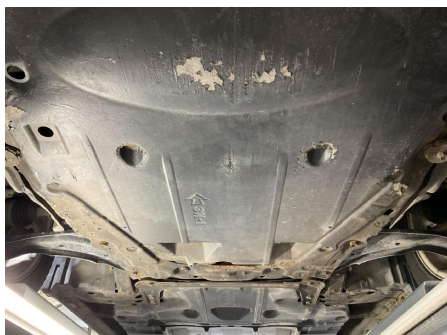
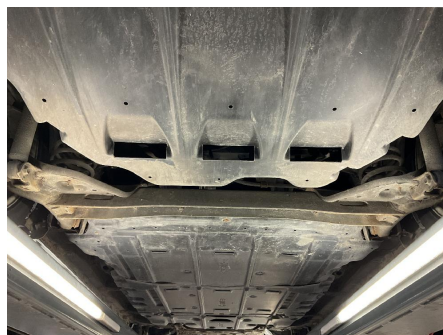
91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5700114

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	27,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	27,50 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	14,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	15,80 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	15,80 mm
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	17 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	450 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	246 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5700114



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Ekstra hjulsett



17. Ekstra hjulsett



18. Generelt



19. Lakk / karosseri utvendig



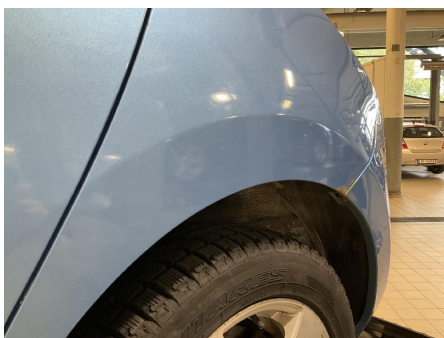
20. Lakk / karosseri utvendig



21. Lakk / karosseri utvendig



22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Lakk / karosseri utvendig



5700114



25. Lakk / karosseri utvendig



26. Lakk / karosseri utvendig



27. Lakk / karosseri utvendig



28. Lakk / karosseri utvendig



29. Lakk / karosseri utvendig



30. Lakk / karosseri utvendig



31. Lakk / karosseri utvendig



32. Generelt



33. Generelt



34. Døråpning



35. Generelt



36. Generelt



5700114



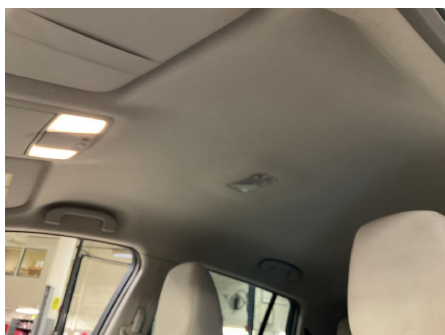
37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Service/ Dokum.



48. Generelt



5700114

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EL22893	
Årsmodell	Merke/Modell
10-13	Leaf (Elektro)
Motorkode	Km
EM61	107 466

Utført med feil (11)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Air conditioning (HVAC)	B2579	Cabin temperature sensor — Fault in electric circuit
	B2631	Solar intensity sensor — Signal faulty
	B2788	A/C compressor — Amperage value incorrect
	B2790	CAN bus/data cable between heater water pump and A/C ECU — Request signal from water pump incorrect
ECu of audiovisual communication	U1000	CAN BUS — Function faulty.
	U1232	Steering-angle sensor — Incorrect calibration
Electrically operated intelligent brake unit	U1511	CAN communication with brake current supply backup system — Fault in CAN-BUS system. Communication disturbed
Vehicle charge system (BCB)	B2820	Quick charger — Function faulty.
	B29C1	Standard charger cable — Signal/function faulty
	U1008	CAN communication with quick charger — Data implausible/not present
	U100B	CAN communication with quick charger — Communication disturbed

Utført uten feil (14)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
	Parking brake
Airbag	Airbag
Audio/Video	Telematics
Comfort	BCM - All systems (with IS)
	Headlight leveller
	IPDM - Basic module



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

	Metr./americ. speedometer (instrument cluster)
Engine	Electric drive control system
	Traction battery system (LBC)
	Traction motor system
Safety	VSP (acoustic pedestrian warning system)
Steering	EPS
Transmission	Electric shifting