



5472383

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.05.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	493970		



Kjøretøy

Bilmerke	Maxus	Motorstørrelse	cm ³
Modell	EUNIQ 5	Motoreffekt	130 kW
Type	SV5A	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB91961	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	LSKG47C10LD053515	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	119887	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2020
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	29.12.2020
		Frist for neste EU kontroll	28.12.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5472383

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet brudd på fjær, ulyd fra bremseser, redusert test.	
2.13	Unormal lyd	* Ulyd fra bremseser, høyre foran.	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre foran
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran
47.5	Elektrisk vindusheis	* Bryter for vindusheis mangler, høyre bak.	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning	
61.1	Ladekontakt elbil/hybrid	Lokk/beskyttelse for ladekontakt skadet/virker ikke	
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre bak
83.15	Dør-/panseråpner	* Feil med automatisk bakluke, lukker seg fint opp, men lukker seg med en gang fra toppen i stor fart, anbefaler å ikke bruke den før videre feilsøking, kan være skadelig for personer. Ulyd i dørstopper, venstre foran.	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
86.7		Lakkblærer	Panser, Tak, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
86.9		Rustangrep:	Bakluke
86.14		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre fordør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre bakdør
97.3		Rust:	Venstre fordør, Høyre bakdør
103.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
40.18	Girkasse (automatisk)	* Oljelekkasje/oljesvettning girkasse (se bilder)	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak
67.26	Ekstra hjulsett	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	4 dekk
71.9	Ratt, rattaksel, ledd	* Noe slitt rattpolstring	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre bakskjerm, Høyre bakdør



5472383

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Høyre fordør, Panser, Høyre bakdør, Høyre baksjerm
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår. Diverse små lakkblærer.	
97.7	Døråpning	Rust:	Høyre fordør, Venstre bakter

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Laste-/bagasjerom	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	29.12.2026
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



5472383

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
- 2 - Unormal lyd

R
R**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr
- 4 - Service/ Dokum.

✓
R**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg
- 6 - Bremseskiver
- 8 - Parkeringsbrems
- 10 - Bremsevæsknivå
- 12 - Bremsørør
- 13 - Bremseslanger
- 14 - Bremskraftforsterker
- 15 - Bremsedal

R
R
✓
✓
✓
✓
✓
✓**Lys og signaler**

- 17 - Lys
- 19 - Refleks
- 20 - Lyd / lyssignaler
- 21 - Varsellamper
- 22 - Varsellamper utvidet

✓
✓
✓
✓
✓**Motor**

- 27 - Motor virkemåte
- 28 - Utvendig tilstand motor
- 30 - Kjølevæske
- 31 - Kjølevifte
- 32 - Kjølesystem

✓
✓
✓
✓
✓**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk)
- 42 - Drivaksler

O
✓**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning
- 45 - Instrumenter
- 46 - Radio / Multimedia
- 47 - Elektrisk vindusheis
- 48 - Oppvarmet bakrute
- 49 - Kupevifte
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
- 53 - Sentrallås
- 54 - Setevarmer
- 61 - Ladekontakt elbil/hybrid
- 62 - Ladekabel elbil/hybrid
- 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid
- 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid

✓
✓
✓
R
✓
✓
R
✓
✓
✓
R
✓
✓
✓
✓**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk
- 66 - Felg
- 67 - Ekstra hjulsett
- 68 - Hjullager

✓
O
O
✓**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
- 72 - Styresnekke, tannstang
- 73 - Styrestag/ledd
- 74 - Styreservo

O
✓
✓
✓**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere
- 76 - Stabilisator
- 77 - Fjærer / fjærbein
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
- 80 - Travers

✓
✓
R
✓
✓
✓



5472383

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør





91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	
103 - Interiør generelt	R



5472383


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,00 mm
67.2		Mønsterdybde	8,00 mm
67.3		Mønsterdybde	8,00 mm
67.4		Mønsterdybde	8,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

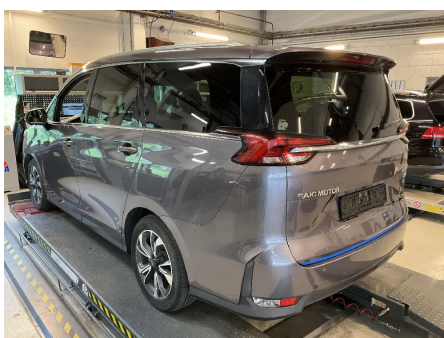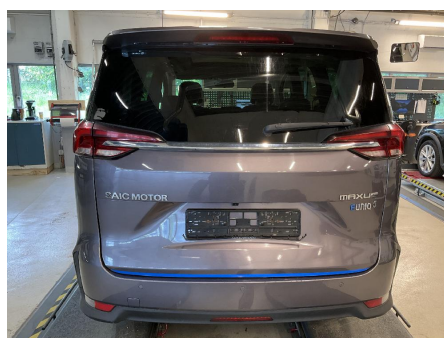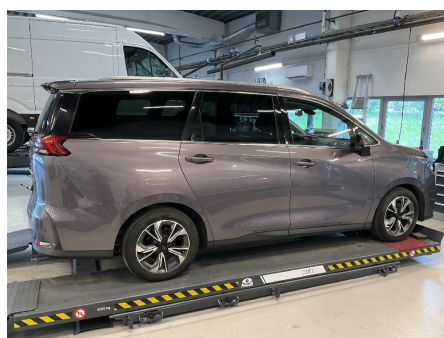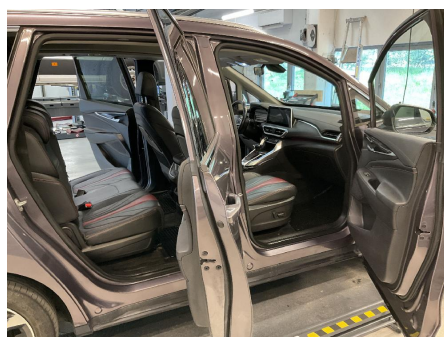Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5472383

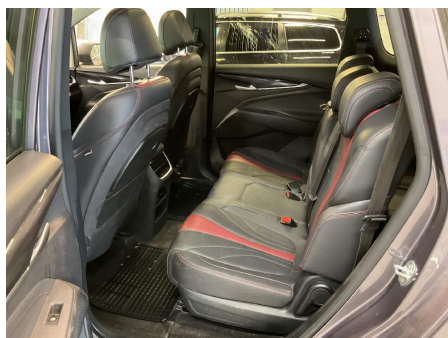

13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt

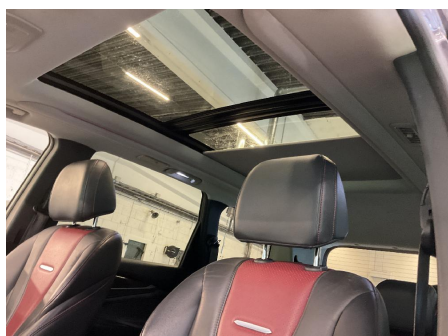

19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

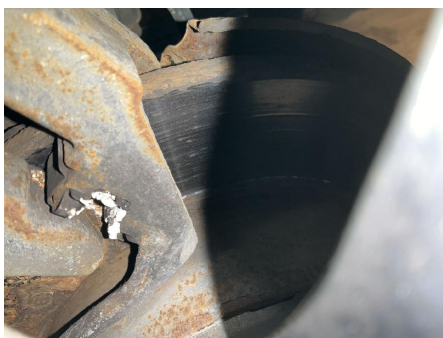

23. Generelt



24. Generelt



5472383



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt

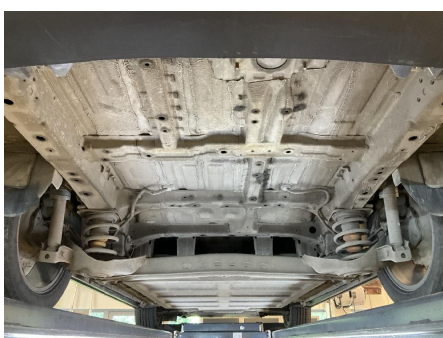

29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

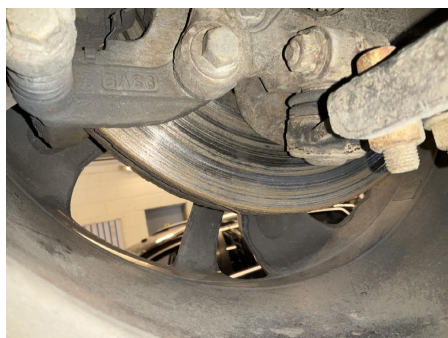

34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt

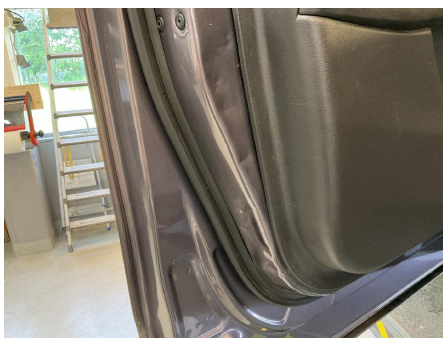

38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt

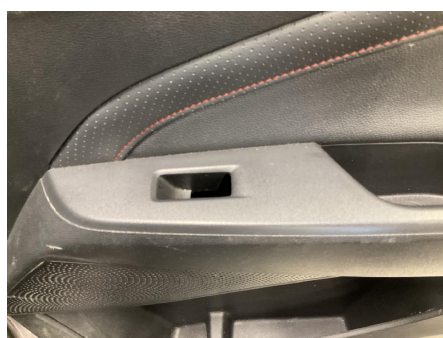

42. Generelt




43. Generelt

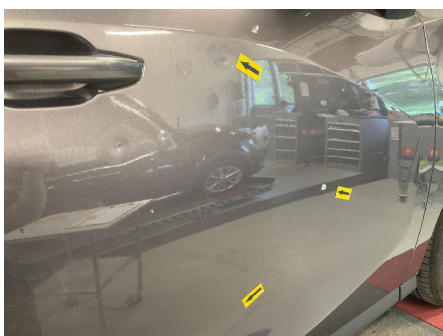

44. Generelt



45. Generelt

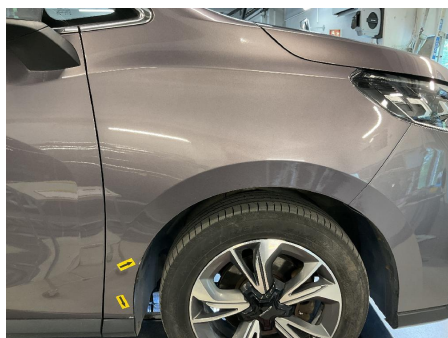

46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5472383

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.