



BMW I I3 2WD



CHASSISNR: WBY8P2108K7D21014

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 21.08.2025

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.

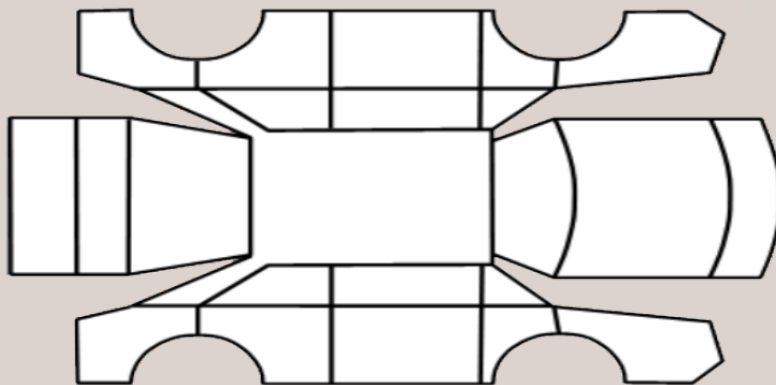

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Assistentsystemer og diagnose			
1.1 Diagnose	Feilkoder. Kontrolleres		1 850
Eksteriør			
2.1 Lakk	Matt. Alle 4 dører er lakken litt matt/slitt i ned kant.		
2.2 Lakk	Noen små riper/steinsprang /små skader.		
2.3 Verktøy/nødutstyr	Dekktettemiddel utgått/mangler. utgått på dato, deler bmw		502
2.4 Stolpe	Mellom høyre A-stolpe og høyre forskjerm er det ett deksel som har sprukket. deler bmw		1 886
Lys			
3.1 Lys bak	Defekt / sprukket glass. Høytstående bremselys er det vann i + krakelert.		3 325
3.2 Retningslys	Krakelering i plast. Begge blink lytter i speil krakelert.		3 638
Motor			
4.1 Service	Pkk-kontroll.		925
Hjuloppheng/styring			
5.1 Forstilling	4-hjulsmåling/forstillingskontroll.		925
Bremses			
6.1 Skiver	Mer enn 25% rust. venstre foran innsiden. skiver, klosser, varsler fra ap		5 515
Interiør			
7.1 Varme/AC/Klima	Svak/uteblitt funksjon på ac.		1 000
eks. mva			19 566

SYSTEM	ANTALL
DSC/DXC (Dynamisk stabilitetskontroll) - Bosch 8.0	0
Kollisjonspute - ACSM (Kollisjonssikkerhetsmodul)	0
GWS (Velgerspåkbyrter) - Diagnose	0
Instrument (Instrumentgruppe) - Diagnose	0
Klimakontroll - IHKA (IHKA/IHKR: Klimakontroll)	2
8011C1 Driftsenhet lydfunksjon, tastene er fastkjørte periodisk	
80128E Stengeventil 3 varmpumpekreter: funksjon kontroll periodisk	
LIM (Grensesnittmodul for lading) - Diagnose	1
805519 Last: PLC datalinje, kommunikasjonsfeil periodisk	
SME (Minnehåndtering elektronikk) - Diagnose	0
KLE (Beleilighetslading elektronikk) - Diagnose	0
EME (Elektronikk elektromotor) - Diagnose	0
Overvåkingssystem for dekktrykk - Diagnose	0
TR SVC (Oversikt kamera) - Diagnose	0
PMA (Parkering kontroll assistentent) - Diagnose	0
KAFAS (Kamera-basert fører bistand system) - Diagnose	0
Sentral karosseri - SAS (Spesialutstyrssystem)	1
D1A518 Melding (KAFAS objektdata status, 0x771) mangler, mottaker SAS, sender KAFAS periodisk	
Infotainment - RAD/CHAMP/HU-B/HU-H (Sentral hovedenhet og multimedialplattform)	2
B7F805 Tilkobling mellom hovedenhet og DAB-L-band antennefot: kabel åpen krets Permanent	
031782 HU-H: Funksjonell begrensning av Online periodisk	
Infotainment - TCB (Telematikk kommunikasjonsboks)	2
03178A TCB: Funksjonsbegrensning av mobilnettverk Permanent	
031786 TCB: Funksjonsbegrensning av siste tilstandsrapport periodisk	
Sentral karosseri - BDC (Karosserikontrollmodul (BCM))	0
Sentral karosseri - ZGM (Kontrollmodul sentral gateway)	0
Lys sender - FLEL (Frontlys elektronikk venstre)	0
Lys sender - FLER (Frontlys elektronikk høyre)	0
Chassis - EPS (Elektrisk servostyring)	0
Infotainment - CON (Kontroller iDrive)	0
Infotainment - AMP (Audioforsterker)	0
Infotainment - TBX (Touch-boks)	0
Transportmode (Transportmodus) - Diagnose	0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	70	Tørt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-5	

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
09.12.2024	101960

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Teppet/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalthorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant