



5604107

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.07.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	507699		



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	cm ³
Modell	208	Motoreffekt	100 kW
Type	U	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC12035	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VR3UHZKXZKT115945	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	37365	Bruktimportert	Ja
Farge	Blå	Registreringsår	2020
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	28.02.2020
		Frist for neste EU kontroll	27.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5604107

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremsekive:	Høyre bak, Venstre bak
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre fordør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre bakskjerm
86.7		Lakkbærer	Høyre bakdør
86.12		Steinsprut/lakksår	Høyre forskjerm, Venstre bakdør, Høyre bakskjerm
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.30	Lys	Krakelert lykteglass	Høyre sideblinklys, Venstre baklys, Høyre baklys
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
67.28	Ekstra hjulsett	Dekk er noe skjevslitt	4 dekk
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.12		* Frontrute - ripe på førersiden	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Bakluke, Tak, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Venstre sidekanal, Støtfanger bak
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Høyre bakskjerm
86.20		Bulk(er)	Høyre forskjerm
86.21		Steinsprut:	Venstre forskjerm, Panser, Venstre bakdør, Støtfanger foran, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre bakdør



5604107

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	22 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	28.02.2026



5604107

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver R

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri R

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Lys og signaler

17 - Lys O

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

30 - Kjølevæske R

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem R

35 - Motorfester ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg R

67 - Ekstra hjulsett O

Hjul, dekk, felg

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5604107

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

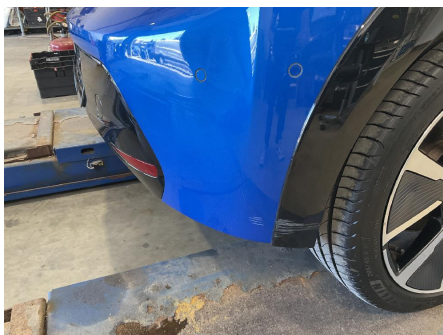
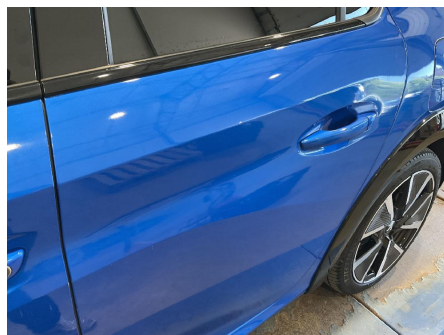
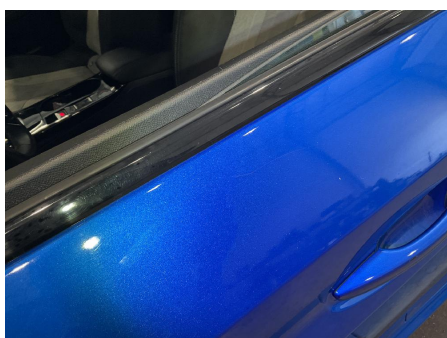
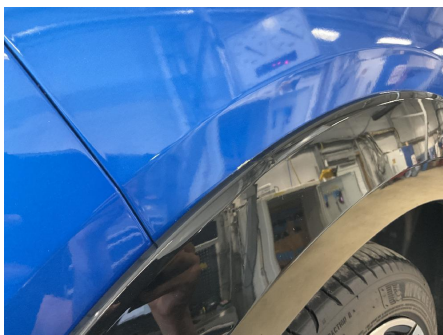
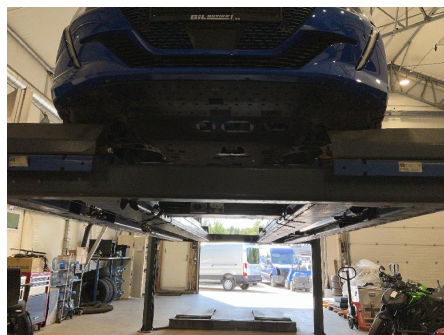
91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5604107


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	24,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	26,10 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	26,10 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,70 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,70 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,10 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,30 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,30 mm
67.2		Mønsterdybde	4,80 mm
67.3		Mønsterdybde	6,10 mm
67.4		Mønsterdybde	5,10 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Seter****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



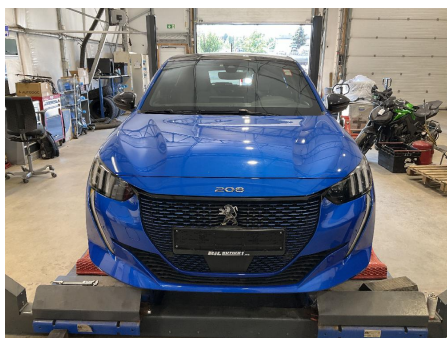5604107




13. Generelt



14. Generelt



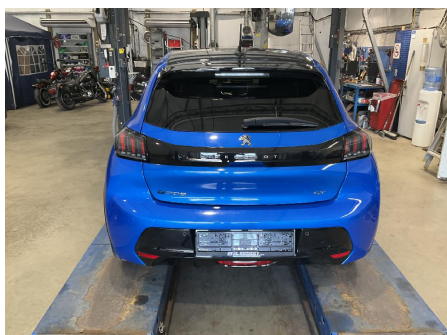
15. Generelt




16. Generelt



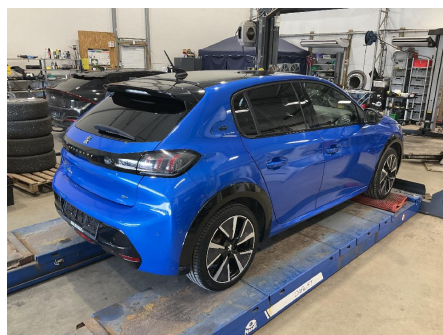17. Generelt



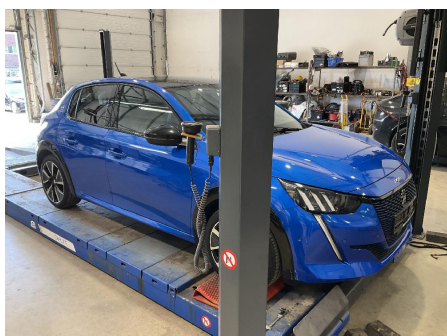18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5604107



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



5604107

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EC12035	VR3UHZKXZKT115945
Årsmodell	Merke/Modell
19-	e-208-II
Motorkode	Km
ZKX (ZK01)	37 366

Utført med feil (33)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	B1400	CAN BUS — Faulty power supply
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Central switch unit BSI (CAN)	B1003	ECU remote coding — Remote coding faulty (NOTICE: This fault can be a phantom fault).
	B120A	Forward collision warning system — Function faulty.
	B12BA	Release request electric drive motor front axle — Release not granted
	B133D	Activation of relay for power window front — Fault in electric circuit
	B133E	Power window relay rear — Fault in electric circuit
	B1418	Buckle switch driver side — Signal implausible
	B181A	ELECTRONIC IGNITION LOCK — Communication faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Contact switch of vehicle electrical system battery 1	U1108	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U1208	CAN bus connection to engine ECU — No communication
Electr. power steering	C120D	Steering-angle sensor — Signal faulty
Electric motor	P0513	Immobiliser — Function faulty.
	P114A	IGNORE FAULT CODE — FC HAS NOT BEEN SPECIFIED BY VEHICLE MANUFACTURER!
	P11A0	CAN bus connection to high-voltage battery module ECU — Communication disturbed
	P1537 U3000	Accelerator sensor — Function faulty. ECU — Function/electric circuit faulty
Instrument cluster	B1534	Funtion display in instrument cluster — Function faulty.
Internal drive battery charging device	P166C	Locking actuator of high-voltage charge terminal — Function faulty.
Multi-function camera	U1205	CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed
	U1208	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Multifunction touch screen	B1576	Multifunction display unit — Coding missing or faulty
	U1FA0	AUDIO-/ VIDEO CONNECTIONS — Communication disturbed
Navigation system	B100C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B1506	Telematics ECU — Communication faulty
	U18A1	CAN bus connection to telematic control unit — Communication faulty
	U1F6D	Multifunction display — No communication
Parking assist	U1804	Steering-angle sensor — Signal faulty
Shift paddles	U1208	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
Vehicle distance assistance	B1217	Adaptive cruise control — Signal faulty
	U1205	CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Automatic air conditioning
Airbag	Service module (automatic emergency call)
Comfort	Control tip switch at steering wheel
	Courtesy lights LED
	Driver door module
	Headlight levelling
	Keyless access
	Multiplex operating unit
	Steering wheel switch module
Engine	Central ECU of electric drive chain/hybrid drive chain
	Traction battery