

SKODA FABIA 69 HK MANUELL FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 21.07.2025

KODE: 1765155


YE87431


270 366 KM


27.06.2007
Førstegang registrert


Diesel

CHASSISNR: TMBBE25J273016703	BRUKTIMPORT: Ja
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.01.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

Albjerk Bil

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY


 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1	Systemfunksjoner	Airbaglampe lyser
1.2	Diagnose	ABS Sensor h.s foran er def.
1.3	Diagnose	Feil i Motorstyreenhed
1.4	Diagnose	Antenne til Radio er def.
2. EKSTERIØR		
2.1	Lakk	Div. Steinsprut og småriper / bulker
2.2	Panser	flere Steinsprut med rust på panser og rust i fals
2.3	Dører	begge framdør åpner seg ikke med fjernkontroll, vindusheis begge foran funker ikke, h.s framdør la seg ikke åpne fra utside
2.4	Dører	Flere Steinsprut med rust og rust i fals ved framdør v.s
2.5	Dører	bulk på framdør v.s
2.6	Dører	Flere Steinsprut med rust ved bakdør v.s
2.7	Dører	Lister på alle dører er rustne og sitter ikke fast
2.8	Dører	Steinsprut med rust og riper på bakdør h.s
2.9	Dører	Steinsprut med rust på h.s framdør
2.10	Bakluke	Rust på bakluke
2.11	Skjermer	Rust ved framskjerm v.s
2.12	Skjermer	rust på baks skjerm v.s
2.13	Skjermer	rust på baks skjerm h.s
2.14	Skjermer	rust på framskjerm h.s
2.15	Vinduspussere/-spyler	Visker bak mangler
2.16	Dekk/Felger	2 kantkjørt felger foran
2.17	Døråpning	Slitt innsteg v.s foran
2.18	Døråpning	Riper med rust ved innsteg v.s bak
2.19	Støtfanger	Flere lakkflaser og riper på frontfanger
2.20	Støtfanger	Riper og lakkskader på bakfanger
2.21	Tak	Rust på takk
2.22	Frontvindu	Steinsprut på h.s av frontrute
2.23	Kanal	rustet kanal ved begge sider
3. LYS		
3.1	Lys foran	matt glass på begge frontlampene
4. MOTOR		
4.1	Eksosanlegg	Eksoslekkasje og løse forbindelse ved eksosrør midt
4.2	Lekkasjer	oljelekkasje på motor
4.3	Lekkasjer	Luftslange skadet ved luftfilter
4.4	Service	Bilen varsler for Service
4.5	Motor	Motor lager litt lyd
5. HJULOPPHENG/STYRING		
5.1	Fjærer/støtdemper	mangler støvmansjett på begge demper bak
6. BREMSER		
6.1	Skiver	bremsr litt rustne
7. GIR OG DRIVLINJE		
7.1	Aksler	begge Ytre Drivakselmansjet foran er skadet
8. INTERIØR		
8.1	Dørtrekk	riffet dørtrekk v.s bak

8.2	Seter	Setetrekk er skadet v.s foran	
8.3	Seter	Skade på setetrekk v.s bak	
8.4	Varme/AC/Klima	AC blåser ikke kaldt, Feilmelding at Klimakompressor er def.	
8.5	Deksel	Hattehulle oppheng knekt på begge sider	
8.6	Deksel	mangler 2 dekksele ved grill og Skoda logo er matt	

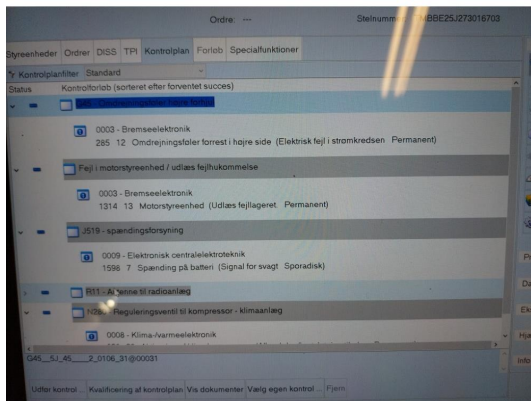

1.2 ABS Sensor h.s foran er def.



2.2 Flere Steinsprut med rust på panser og rust i fals



2.2 Flere Steinsprut med rust på panser og rust i fals



2.4 Flere Steinsprut med rust og rust i fals ved framdør v.s



2.4 Flere Steinsprut med rust og rust i fals ved framdør v.s


2.5 Bulk på framdør v.s




2.6 Flere Steinsprut med rust ved bakdør v.s




2.7 Lister på alle dører er rustne og sitter ikke fast

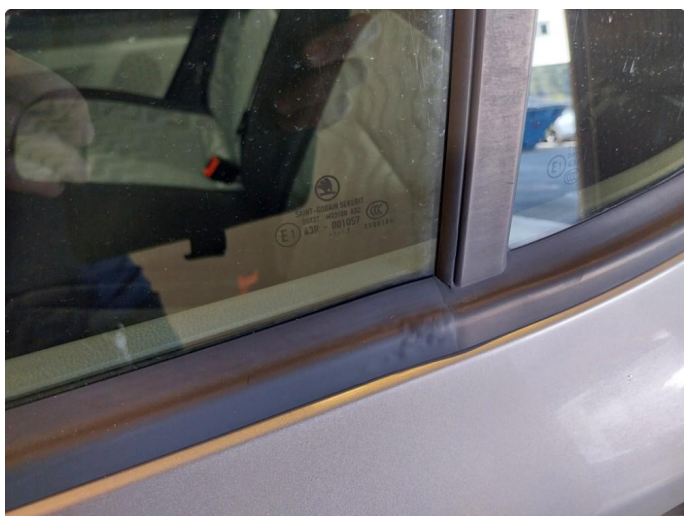

2.7 Lister på alle dører er rustne og sitter ikke fast

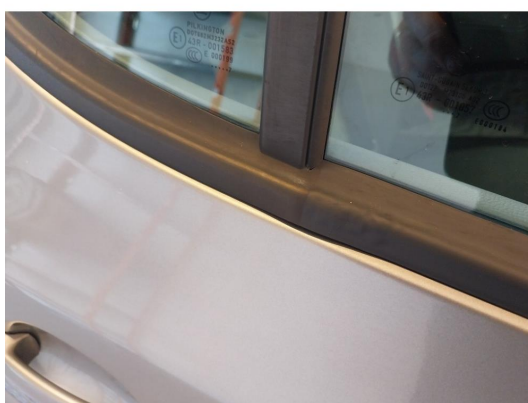

2.7 Lister på alle dører er rustne og sitter ikke fast

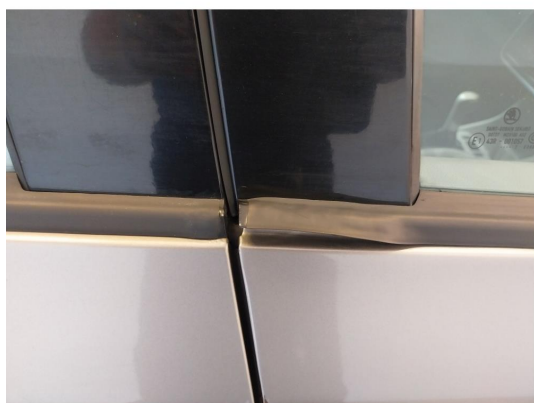

2.7 Lister på alle dører er rustne og sitter ikke fast



2.8 Steinsprut med rust og riper på bakdør h.s



2.8 Steinsprut med rust og riper på bakdør h.s



2.9 Steinsprut med rust på h.s framdør



2.9 Steinsprut med rust på h.s framdør



2.9 Steinsprut med rust på h.s framdør



2.10 Rust på bakluke



2.10 Rust på bakluke



2.10 Rust på bakluke




2.10 Rust på bakluke



2.10 Rust på bakluke



2.11 Rust ved framskjerm v.s

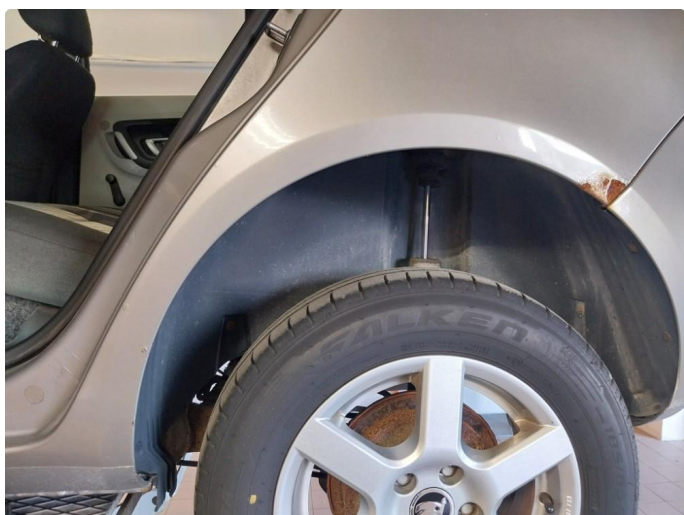

2.12 Rust på bakskjerm v.s



2.13 Rust på bakskjerm h.s



2.13 Rust på bakskjerm h.s



2.14 Rust på framskjerm h.s



2.15 Visker bak mangler



2.16 2 kantkjørt felger foran



2.16 2 kantkjørt felger foran



2.17 Slitt innsteg v.s foran



2.18 Riper med rust ved innsteg v.s bak



2.19 Flere lakkflasser og riper på frontfanger




2.19 Flere lakkflasser og riper på frontfanger



2.19 Flere lakkflasser og riper på frontfanger



2.20 Riper og lakkflasser på bakfanger

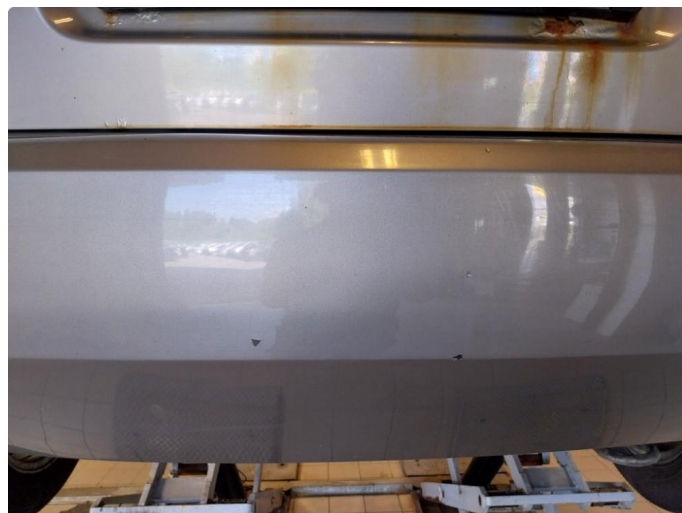

2.20 Riper og lakkflasser på bakfanger



2.20 Riper og lakkslasser på bakfanger




2.21 Rust på takk



2.21 Rust på takk



2.21 Rust på takk

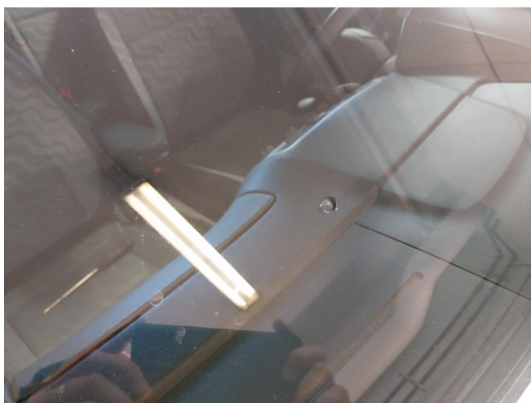

2.22 Steinsprut på h.s av frontrute



2.23 Rutsnt kanal ved begge sider



2.23 Rutsnt kanal ved begge sider




3.1 Matt glass på begge frontlampene



3.1 Matt glass på begge frontlampene



4.1 Eksoslekkasje og løse forbindelse ved eksosrør midt

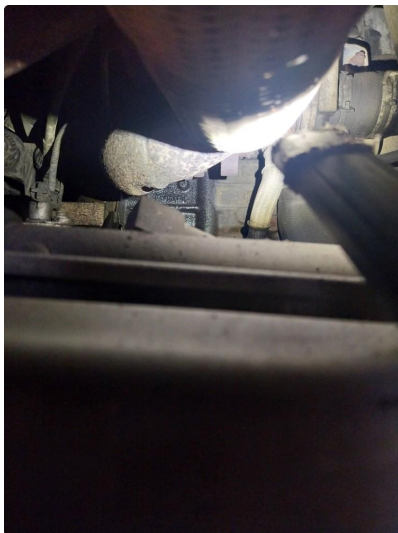

4.2 Oljelekkasje på motor



4.3 Luftslange skdet ved luftfilter



5.1 Mangler støvmansjett på begge demper bak



7.1 Begge Ytre Drivakselmansjet foran er skadet



7.1 Begge Ytre Drivakselmansjet foran er skadet



8.1 Riffet dørtrekk v.s bak



8.2 Setetrekk er skadet v.s foran



8.3 Skade på setetrekk v.s bak



8.5 Hattehylle oppheng knekt på begge sider



8.6 Mangler 2 dekskel ved grill og Skoda logo er matt

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 44, 2022
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
19.02.2025	257927

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennermerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✖ Systemfunksjoner
- ✖ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✖ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✖ Panser
- ✖ Dører
- ✖ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✖ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✖ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✖ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✖ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✖ Tak
- ✖ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✖ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✖ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✖ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✖ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✖ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✖ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsesystem
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✖ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✖ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✖ Dørtrekk
- ✖ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✖ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✖ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.